




جامعة حفر بون العلوم والتكنولوجيا

# القياسات الكهربائية

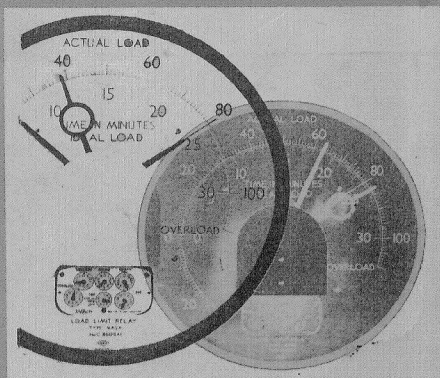

تأليف

الدكتور سنان محمود عطار باشي

الدكتور مظفر انور النعمة



القياسات الكهربائية

---





# القياسات الكهر بائية

تأليف

الدكتور مظفر أنور النعمة

الدكتور سنان محمود عطار باشي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

سورة الرعد الآية 8

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

شكر وتقدير

نود أن نسجل شكرنا الى من ساهم في تقويم الكتاب واخراجه ونخص  
منهم :

المقوم العلمي : الدكتور سهيل سعدالله . مدير مركز الحاسبة الالكترونية /  
جامعة بغداد

المقوم اللغوي : السيد علي كمال الدين الفهادي كلية الآداب / جامعة  
الموصل

وكذلك نشكر منتسي مديرية دار الكتب للطباعة والنشر على جهودهم  
القيمة في إنجاز وطبع الكتاب .

داعين المولى عز وجل أن يوفقهم جميعاً لصالح الاعمال .

المؤلفان

كانون الثاني ١٩٨٨

## المحتويات

### الباب الاول

#### الفصل الاول

##### مقدمة القياسات الكهربائية

- ١٧ 1.1 لمحة تاريخية عن تطور القياسات واجهزتها
- ١٨ 1.2 وحدات القياس
- ٢٢ 1.3 طبيعة قياس الكميات الكهربائية
- ٢٥ 1.4 فن القياس

### الفصل الثاني

#### اخطاء القياس

##### مقدمة

- ٣١ 2.1 تعاريف مهمة
- ٣٣ 2.2 تصنيف الاخطاء
  - ٣٤ 2.2.1 الاخطاء الاجمالية
  - ٣٧ 2.2.2 اخطاء الجهاز
  - ٤١ 2.2.3 اخطاء البيئة
  - ٤١ 2.2.4 اخطاء اجراء القراءة
  - ٤٢ 2.2.5 الاخطاء المتخلفة
  - ٤٢ 2.3 طرق تجنب الاخطاء
  - ٤٣ 2.4 التحليل الاحصائي
  - ٤٧ 2.5 احتمالات الخطأ
  - ٤٨ 2.6 مسائل

### الفصل الثالث

#### تحليل الدوائر الكهربائية

- ٥١ 3.1 مقدمة
- ٥١ 3.2 تمثيل المصادر
- ٥٢ 3.3 ملخص لشبكات المقاومة

٥٤	3.4 تحليل دوائر المقاومة
٦٧	3.5 المهامة والمعاوقة
٧١	3.6 المساية والتقبلية
	3.7 ربط التوالي والتوازي
٧٩	3.8 دائرة التوالي لـ RLC
٨٦	3.9 دائرة التوازي المنغمة
٩٥	3.10 التأثير السطحي
٩٦	3.11 المهامة المتبادلة
٩٨	3.12 دوائر الاقتران
١٠٤	3.13 مسائل

## الفصل الرابع

اجهزة قياس التيار المستمر :

مقدمة

١٠٩	4.1 الكلفانوميتر
١١٠	4.2 انحراف الكلفانوميتر والحساسية
١١٤	4.3 مقياس التيار المستمر
١٢٠	4.4 مقياس فولتية dc
١٢٤	4.4.1 حساسية مقياس الفولتية
١٢٦	4.4.2 تأثير التحميل
١٣٠	4.5 مقياس المقاومة
١٣٠	4.5.1 مقياس المقاومة نوع التوالي
١٣٨	4.5.2 مقياس المقاومة نوع التوازي
١٤٢	4.6 معايرة مقياس التيار المستمر
١٤٤	4.7 معايرة مقياس فولتية dc
١٤٥	4.8 مسائل

## الفصل الخامس

### اجهزة التيار المتناوب

#### مقدمة

- ١٤٩ 5.1 الدايناموميتر
- ٢٥٢ 5.2 اجهزة الحديد المتحركة
- ١٥٣ 5.3 اجهزة الملف المتحرك المزود بمعدل
- ١٥٩ 5.4 مقياس فولتية الكهربائية المستقرة
- ١٥٩ 5.5 اجهزة القياس الحرارية
- ١٦٠ 5.6 مفايس القدرة
- ١٦٤ 5.6.1 استخدام ملف التصحيح في مقياس القدرة
- ١٦٤ 5.6.2 مقياس القدرة لثلاثة اطوار
- ١٦٥ 5.6.3 مقياس القدرة الخيالية
- ١٦٨ 5.7 مقياس الطاقة
- ١٦٩ 5.8 مقياس عامل القدرة
- ١٦٩ 5.9 مقياس التردد
- ١٧١ 5.10 محولات الاجهزة
- ١٧٢ 5.10.1 محولات التيار
- ١٧٦ 5.10.2 محولات الفولتية
- ١٨٠ 5.11 المسائل

## الفصل السادس

### المجهاد والتطبيقات

#### مقدمة

- ١٨٥ 6.1 المجهاد واستخداماته
- ١٨٦ 6.2 انواع المجهاد
- ١٨٨ 6.3 قياس المايكرو فولت بالمجهاد
- ١٨٩ 6.4 قياس التيار بوساطة المجهاد
- ١٩١ 6.5 مجهاد التيار المتناوب
- ١٩٢ 6.6 قياس المقاومة
- ١٩٤ 6.6.1 طريقة مقياس المقاومة

١٩٤	6.6.2 طريقة المجهاد
١٩٥	6.7 القناطر الكهربائية
١٩٥	6.7.1 قنطرة ويتستون
١٩٩	6.7.2 قنطرة كلفن المزدوجة
٢٠٠	6.8 قياس المقاومات العالية
٢٠١	6.9 قناطر التيار المتناوب
٢٠٢	6.10 قناطر قياس الحثية
٢٠٣	6.10.1 قنطرة ماكسويل - الحثية
٢٠٣	6.10.2 قنطرة ماكسويل الحثية - السعوية
٢٠٥	6.10.3 قنطرة هاي
٢٠٩	6.104 قنطرة اندرسن
٢١١	6.105 قنطرة اوين
٢١٢	6.11 قياس الحثية التبادلية
٢١٥	6.12 قياس الحثية الذاتية
٢١٦	6.13 قياس المتسعة
٢١٦	6.13.1 طريقة مجهاد التيار المتناوب
٢١٦	6.13.2 قنطرة دي ساتوى
٢١٦	6.13.3 قنطرة شيرنج

## الفصل السابع

	مرسمة الترددات
٢٢٣	مقدمة
٢٢٤	7.1 تركيب المرسمة
٢٢٦	7.2 رسم الاشارة على الشاشة
٢٢٨	7.3 انبوبة اشعة المهبط
٢٢٩	7.3.1 عمل المرسمة
٢٣٠	7.3.2 التركيب البؤري الكهروستاتيكي
٢٣٥	7.3.3 الانحراف الكهروستاتيكي
٢٤٣	7.4 انواع الشاشات
٢٤٤	7.5 ربط الانبوبة مع اجزاء المرسمة
٢٤٥	7.6 منظومة الانحراف العمودي
٢٤٩	7.7 قياس زاوية الطور والتردد
٢٥٢	7.8 مسائل



## الفصل الثامن اجهزة القياس الالكترونية

٢٥٦	مقدمة
٢٥٧	8.1 المقاييس الالكترونية للفولتية التناظرية
٢٥٨	8.1.1 خصائص مغير الفولتية
٢٥٨	8.1.2 مقاييس الفولتية ج. م. ت.
٢٦١	8.1.3 المقاييس الالكترونية لمعدل الفولتية
٢٦٣	8.1.4 مقياس ذروة الفولتية
٢٦٤	8.2 اختيار الجهاز
٢٦٥	8.3 الاجهزة التفاضلية
٢٦٦	8.4 تغذية مقياس الفولتية من مضخم
٢٦٩	8.5 المقاييس الالكترونية الرقمية
٢٧٧	8.6 مواصفات مقاييس الفولتية (الرقمية والتناظرية)
٢٨١	8.7 المقاييس الالكترونية متعددة الاغراض
٢٨٢	8.8 قياسات الاجهزة متعددة الاغراض
٢٨٣	8.9 المقاييس الالكترونية للقدرة
٢٨٤	8.10 المقاييس الالكترونية للطاقة الكهربائية
٢٨٤	8.11 المذبذبات الالكترونية
٢٨٥	8.11.1 اصناف المذبذب
	8.11.2 مذبذبات التغذية العكسية
٢٩٠	8.11.3 المواصفات العامة للاداء
٢٩٠	8.11.4 مصادر الخطأ في المذبذبات
٢٩٣	8.12 الاجهزة الالكترونية لتحليل الموجات
٢٩٤	8.12.1 محلات الشبكات الكهربائية
٢٩٤	8.12.2 محلات الطيف الموجي
٢٩٤	8.12.3 محل فورير
٢٩٦	8.13 مسائل

## الفصل التاسع

٢٩٩	معداد التردد قياس المدة الزمنية
٣٠١	9.1 مبادئ العداد الترددي
٣٠٦	9.2 العدادات العارضة
٣٠٨	9.2.1 القاعدة الزمنية
٣٠٩	9.2.2 عمليات ادخال الاشارة
٣١٢	9.2.3 قياس المدة الزمنية
٣١٤	9.3 اخطاء القياس
٣١٩	9.4 توسيع المدى الترددي للمعداد
٣٢١	9.5 معداد الترددات الواطئة
	المسائل

## الفصل العاشر

	مغيرات الاشارة
٣٢٣	10.1 تعريف
٣٢٦	10.2 انواع مغيرات الاشارة
٣٢٩	10.3 مقاومة مقياس الاجهاد
٣٣٢	10.4 تأثير الاهتزاز ودرجة الحرارة على عمل مقياس الاجهاد
٣٣٥	10.5 تطبيقات مقياس الاجهاد
٣٤١	10.6 مقياس سرعة الهواء والغازات
٣٤٤	10.7 اجهزة التحسس الضوئي
٣٤٤	10.8 مغيرات الاشارة الكهرومغناطيسية
٣٤٨	10.9 مقياس السرعة باستخدام الدوار المسنن
٣٤٨	10.10 مغيرات الاشارة ذات المفاعلة المتغيرة
٣٤٨	10.10.1 التغيرات السعوية
٣٥٠	10.10.2 التغيرات الحثية
٣٥٢	10.11 المحولة التفاضلية
٣٥٤	10.12 المتزامن
	10.13 المحولة الذاتية

٢٥٥	10.14	اجهزة شبه الموصلات
٢٥٦	10.15	المقاومة الحرارية
٢٦١	10.16	مغيرات الاشارة الكهروضوئية
٢٦٨	10.17	مغيرات الاشارة المعتمدة على كهريائية الاجهاد
٢٦٨	10.18	مغيرات الاشارة المعتمدة على العناصر الكهروحرارية
٣٧٢		مسائل
		المصادر



## القياسات الكهربائية

وكل شيء عنده بمقدار (الرعد ٨)

### مقدمة :

لا يخفى على احد ازدياد الحاجة الى القياسات الكهربائية خاصة في الوقت الحاضر بسبب التقدم التكنولوجي . وقد تعددت أنواع واستخدام أجهزة القياس للحاجة الى زيادة الدقة والسهولة في القياس .

ومن الجدير بالذكر أن اجهزة القياس الكهربائية لاتستخدم لاجراض تخصص الهندسة الكهربائية فحسب ، ولكن أنتشر استخدامها لتخصصات كثيرة بسبب سهولة استخدام هذه الاجهزة فضلاً عن امكانية تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة الى كميات كهربائية وبالعكس .

ولهذا أصبح لزماً على طلاب الهندسة الكهربائية معرفة أنواع القياسات وأجهزة القياس وأسلوب التعامل مع القراءات وتصحيحها .

إن دراسة القياسات الكهربائية مرتبطة بدراسة علوم الهندسة الكهربائية المختلفة مثل الدوائر الكهربائية والالكترونيك وغيرها وكذلك الاطلاع الجيد على وحدات القياس وبعض المعلومات الاحصائية الاساسية .

يتضمن الكتاب عشرة فصول تناولت معظم المفردات المقررة لهذه المادة حسب المفاهيم الجديدة التي أقرت في مؤتمر التعليم العالي في تموز ١٩٨٧ . فضلاً الى بعض التقنيات الالكترونية الحديثة التي استحدثت في موضوع القياسات الالكترونية أمليين أن نكون قد وقفنا لتغطية المنهج بأسلوب واضح يقود الطالب الى معرفة .أسس وتطبيقات هذه المادة .

ومن الله التوفيق

المؤلفان :

حزيران ١٩٨٧



## مقدمة عن القياسات الكهربائية

### ١.١ لمحة تاريخية عن تطور القياسات واجهزتها :

إن عملية القياس هي نتيجة لاستخدام أجهزة القياس ويوجد في الوقت الحاضر عدد لا يحصى من أنواع القياس يقابل ذلك العدد الهائل من الأجهزة المختلفة منها البسيط والمعقد وتنبأين هذه الأجهزة بالدقة في القراءة أو السهولة في الاستخدام والتشغيل أو بقابليات أخرى مثل جودة الصنع والمرونة وتعدد الاستعمالات ، على الرغم من أن الأساس في القياس ثابت ولم يطرأ عليه تغيير جوهري . ولفهم ذلك لابد من الارشاد هنا الى أن الخواص الفيزيائية التي يمكن قياسها محدودة من حيث التطبيق وإن معظم الخصائص يجب أن تترجم الى نظائرها من الخواص الكهربائية لنتمكن من قياسها بعد تحويل تلك الخاصية الفيزيائية الى كمية كهربائية وبالنسبة للكمية المستمكن من ترجمة وتحس وقراءة الكمية بمواسن الاعتيادية أو نقلها الى الحاسبة الالكترونية لاجراء التحليلات اللازمة وكل هذه الخطوات من أسس عملية القياس وهي قابلة للتطور دوماً .

لا يخفى على أحد بأن التقدم التكنولوجي مقرون دائماً بتقدم القياس وهناك اعتقاد سائد على أن تقدم الشعوب يقاس بدرجة دقة القياسات لديها وإن هذا السياق ينطبق على استخدام القياسات المتطورة للأعمال والبحوث ذات المستوى الرفيع وبمكس فأن العلوم البسيطة يمكن أن تكون قياسات تجاربها بسيطة أيضاً .

إن فكرة القياس تعتمد في الوقت الحاضر على أسس الكترونية او كهربائية لاسباب معروفة وهى أولاً سهولة تحويل المعلومات والخصائص الفيزيائية الى كهربائية مثل الحرارة والسرعة والمسافات والضوء والصوت والضغط .

وثانياً وبعد تحويل الظاهرة الفيزيائية الى كهربائية يمكن نقلها بسهولة الى مكان بعيد . ونتيجة لذلك فإنه وخلال السنين الاخيرة حصلت تطورات جوهرية بسبب التقدم الحاصل في مجال الالكترونييك وخاصة لما لهذا الاستخدام من فوائد في زيادة دقة القياس أو سهولة القياس لان القراءة تسجل أو تقرأ بشكل مباشر ولا داعي لتضييع الوقت في تصحيح أو تغيير القراءة وأما الحاسبة فأنها هي الاخرى زادت من سهولة الحصول على النتائج بعد اجراء حسابات معينة . وفي الخمسينات كانت الاجهزة تعمل على أسس ميكانيكية وصعبة الاستخدام وفي كثير من الحالات لم يمكن من استخدام الاجهزة الا اصحابها الذين صنعوها بأنفسهم أو أن تتوفر مهارة خاصة لدى اشخاص آخرين ليتسنى لهم استخدامها بكفاءة .

وفي هذه الايام وعلى الرغم من سهولة الاستخدام انه يجب على مستخدم الجهاز أن يلم مسبقاً تماماً جيداً بالجهاز وخصائصه ومعدات أدائه والظروف المثالية في استخدام الجهاز واحتمالات الاخطار ومصادرها الى غير ذلك من الامور مما يتوجب عليه اتخاذ القرار الصائب لاختبار الجهاز المناسب للقياس المناسب وهذا هو الغرض من دراسة هذا النوع من العلوم والمعروف بهندسة القياس .

## 2-1 وحدات القياس :

الوحدات الكهربائية القياسية الدقيقة ضرورية للمهندس الكهربائي والفيزيائي كضرورة شريط القياس للمساح او ساعة التوقيت للرياضي أو النواص او رجل النضاء . وكما هو الحال في المجالات الاخرى فإن التطور التقني يعتمد على وحدات القياس المستخدمة وقد كون العلماء الكهربائيون نظاماً خاص للوحدات واجريت عليها تطورات مع تطور العلوم الكهربائية .

ففي عصر الكهرباء الاول اي في بداية القرن التاسع عشر كانت الخواص والظواهر الكهربائية تحدد بالملاحظات والملاحظات النوعية وبعدها أصبحت تلك الظواهر أكثر وضوحاً وكان بالامكان التوصل الى العلاقات الكمية وأن اول تلك المشاهدات كان في الحصول على الكهرباء بواسطة ذلك وهذا أدى الى



دراسة علاقة وتأثير الشحنات وسميت بالكهربائية المستقرة ومنها جاءت أول علاقة لكعبة كهربائية واضحة وهي القوة بين الشحنات وما يعرف الآن بقانون كولوم . عندما تم انتاج التيار المستمر نتيجة اكتشاف الخلية الفولتية من قبل العالم فولتا عام ١٨٠٠ انتشر استخدام الكهرباء في مجالات متنوعة بضمنها دوران المحركات والمصابيح وانتاج القوس الكهربائي والمغناطيس الكهربائي . وبدأ تكوين الشبكات للدوائر الكهربائية عام ١٨٢٧ عندما أوجد العالم أوم قانونه المعروف باسمه حيث عبر عن كمية التيار المار في دائرة يعتمد مباشرة على القوة أو الضغط الكهربائي والمعروفة بالفولتية وعكسياً على خصائص الدائرة المعروفة بالمقاومة وعدها لم يكن لدى العالم أوم معرفة بوحدات الامبير والفولت والامم لقياسها عدا حركة وتأثير المقياس النسبية وقد كانت تعرف المقاومة في البدايه بمقاومة سلك نحاس غير محدود وحسب توفره وبما يشبه استخدام الانسان لوحدة الطول غير الثابتة في بداية قياسه للاطوال وكذلك الحال بالنسبة للوزان وعلى هذا الاساس اصبح من الضروري استحداث نظام عالمي للوحدات ليسهل تبادل المعلومات بين العلماء والمجربين وكذلك اصبح ضروريا عدم حصر الوحدات في عدد محدود من الناس لايفهمها سواهم وعليه يجب أن نوثق بعلاقات مع الوحدات الاخرى مثل وحدات الطول والطاقة وغيرها . وقد أجرى العالم اورستد اول خطوة نحو ذلك عام ١٨٣٢ عندما فاس المجال المغناطيسى الارضي بدلالة الطول والكتلة والزمن واما العالم كوراش عام ١٨٤٩ فقد تمكن من قياس المقاومة بدلالة الوحدات الميكانيكية وكذلك العالم وبير عام ١٨٥١ الذي وضع نظاماً متكاملأً للوحدات الكهربائية بدلالة الوحدات الميكانيكية وبعد انجازه أساس الوحدات الكهربائية في الوقت الحاضر .

في عام ١٨٦١ قامت المؤسسة البريطانية بتكوين وحدات قياسية للمقاومة وقد اشترك في هذا العمل علماء ذلك العصر منهم ماكسويل وجول وكلفن ووينستون وقرروا اعتماد فكرة وبير الكهرومغناطيسية المعتمدة على نظام الستيمر والغرام والثانية للوحدات الميكانيكية . وقرروا جعل وحدة قياس المقاومة تساوي  $10^9$  وحدة كهرومغناطيسية وقررت المؤسسة البريطانية للوحدات عام ١٨٦٤ جعل هذه الوحدة تساوي مقاومة سلك ملف من سبكة البلاتين والفضة يحفظ في حاوية مملوءة بزيت البرافين لحماية السلك من الصدأ والوحدات العملية الحالية أوم تساوي من الناحية النظرية  $10^9$  من الوحدات الكهرومغناطيسية حتى عصرنا هذا . وعلى أنة حال يجب أن ينظر الى الوحدات بأنها كميات ثابتة يتم الرجوع اليها ويكون تداولها مفهوماً من قبل الاوساط كافة . وهناك قصص كثيرة أخرى على تدرج الوحدات القياسية الاخرى لاجمال لذكرها جميعاً .

## الوحدات القياسية العالمية الكهربائية :

استخدم المهندسون والعلماء الكهربائيون النظام العشري المستخدم في النظام الفرنسي واعتبروه أساساً لنظم الوحدات الذي استخدم ونسب بنظام ستمتري C.G.S (ستيمتر ، غرام ثانية ) ثم استبدل الغرام بالكيلوغرام والستيمتر بالمتر فتحول نظام الوحدات الى مايسمى بالـ M.K.S (متر ، كيلوغرام ، ثانية ) الا أن هذا النظام تطور الى ما يدعى بالـ S.I وهو مختصر في اللغة الفرنسية Standard le International وقد وجدت دول كثيرة فائدة النظام وتجانسه وارتباط وحداته مع بعضها بعلاقات رياضية بسيطة وواضحة وانه يشابه الى حد بعيد نظام الـ M.K.S .

وللتعريف بنظام الـ S.I نود أن نشير الى أن النظام هذا اختار ست كميات فيزيائية أساسية دعيته وحداتها بالوحدات الاساسية وهي الكتلة والطول والزمن والتيار الكهربائي ودرجة الحرارة المطلقة وشدة الاستضاءة اما وحدات الكميات الاخرى فهي وحدات مشتقة من هذه الوحدات وترتبط معها بعلاقات خاصة كما يتضمن النظام عوامل للضرب prefix تضاف قبل الوحدات لتبيان بعض المضاعفات العشرية ويبين الجدول (1.1) بعضاً من هذه البادئات ورموزها :

جدول (1.1) رموز ومعاني البادئات

الرمز	البادئة	معامل الضرب
T	tera	$10^{12}$
G	giga	$10^9$
M	mega	$10^6$
k	kilo	$10^3$
m	milli	$10^{-3}$
u	micro	$10^{-6}$
n	nano	$10^{-9}$
p	pico	$10^{-12}$

يلاحظ في هذا الجدول أن كافة الكميات ذات الموجب يرمز لها بالحروف اللاتينية الكبيرة عدا رمز الكيلو الذي يستعمل حرفاً صغيراً أو كبيراً . أما الكميات ذات الاس السالب فتستخدم الحروف الصغيرة وبشذو عن ذلك استخدام الحرف الاغريقي  $\mu$  (ميو) .

كما أن هناك بادئة شائعة أخرى هي الستي centi لاستخدامها مع المتر كجزء من مائة منه .

لقد عرف المتر في النظام القياسي الدولي بأنه 1650 763.73 مرة بقدر طول موجة الاشعاع البرتقالي لعنصر الكريبتون 86 . وهذا الطول يعادل طول المتر المعروف منذ حوالي القرنين من الزمن في فرنسا . أما الوحدة الأساسية للكتلة فهي الكيلوغرام وتعادل تقريباً وزن الف سنتيمتر مكعب من الماء في 4<sup>o</sup>م والوحدة الأساسية للزمن هي الثانية وقد عرفت بدقة بدلالة فترة التردد الانتقالي بين مدارات ذرة السيزيوم .

أما وحدة درجة الحرارة فهي درجة كلفن . والوحدة الأساسية لشدة الضوء هي الكانديلا . وبقيت هناك الوحدة الأساسية الاخيرة المهمة في دراسنا وهي الامبير Ampere والتي تعادل سريان شحنة مقدارها كولوم Coloumb واحد بالثانية . لذا علينا أن نعرف الكولوم الذي هو وحدة الشحنة وسيتم ذلك بعد قليل .

بتضمن أساس نظام الوحدات القياسية العالمية تجانساً في اشتقاق وحداته الثانوية ، فوحدة القوة force مثلاً تشتق من قانون نيوتن والذي يوص على أن القوة تساوي الكتلة mass مضروبة في التعجيل . لذلك فإن وحدة القوة تعادل وحدة الكتلة وهي الكيلوغرام مضروبة في وحدة التعجيل acceleration وهي المتر لكل ثانية تربيع (م/ث<sup>2</sup>) وتسمى هذه الوحدة بالنيوتن Newton أما وحدة الشغل Work فهي عبارة عن حاصل ضرب وحدة القوة force ووحدة الطول أي نيوتن - متر وتدعى بالجول Joule . وهي وحدة الطاقة نفسها . أما وحدة القدرة Power فتشتق من وحدة الطاقة Energy حيث أن القدرة هي معدل استهلاك الطاقة . لذا فإن وحدة القدرة تعادل وحدة الطاقة مقسومة على وحدة الزمن أي جول بالثانية وتدعى بالواط . Watt .

وهكذا يتبين أن اشتقاق وحدات لكميات ثانوية جديدة يتم بالاعتداد على الوحدات القياسية الأساسية أو على وحدات مشتقة منها .

بقي علينا أن نعرف وحدة الشحنة ويمكن أن نتم ذلك بالاستناد إلى قابون كولوم الذي بنص على وجود قوة تنافر بين أي شحنتين متساويتين موضوعتين بالقرب من بعضهما البعض . فإذا وضعت شحنتان متساويتان بحيث كانت المسافة بينهما متراً واحداً وأدى ذلك إلى وجود قوة تنافر بينهما تعادل  $10^{-7} \text{ C}^2$  نيوتن حيث  $C$  ترمز إلى سرعة الضوء والتي تساوي  $2.997925 \times 10^8$  متر بالثانية . فإن كلاً من الشحنتين تعادل كولوماً واحداً وقد وجد أن الكولوم الواحد يحوي  $6.24 \times 10^{18}$  الكترونات ومن ذلك يمكن تعريف الأمبير على أنه عبارة عن كولوم بالثانية .

وبإمكاننا المضي في اشتقاق وحدات الكميات الكهربائية الأخرى بالأسلوب نفسه . فوحدة فوق الجهد أو القوة الدافعة الكهربائية بين نقطتين هي الفولت Volt الذي هو عبارة عن جول لكل كولوم . نظراً لأن فرق الجهد بين النقطتين هو عبارة عن الطاقة اللازمة لنقل كولوم واحد من الشحنة بينهما .

يبين الجدول 1.2 رموزاً للوحدات الأساسية وبعض الوحدات المشتقة منها مع العلاقات بينها . كما بنير الجدول (1.3) إلى الرموز الكهربائية والالكترونية المستخدمة في القياسات والخرائط الكهربائية .

### 1.3 طبيعة قياس الكميات الكهربائية :

إن عملية القياس في الحقيقة هي لإيجاد قيمة لكمية فيزيائية معينة نسبة إلى كمية أخرى . فمثلاً يمكن قياس التيارات في دائرة كهربائية لمعرفة نسبة كل منها إلى الآخر . وفي حالات أخرى قد يكون الهدف إيجاد الكمية الحقيقية بالمعنى الفيزيائي للتيار مثلاً . أو أن تكون القيمة نسبة إلى مقدار ثابت كما في حالة قياس المسافات بالمتر أو التيار بالأمبير والفولتية بالفولت

وبلاحظ أن الاستخدام العام للأسس المتباينة في المقارنة يؤدي إلى صعوبة التمييز بين القياسات المختلفة بسبب ضرورة تبادل وإبصال المعلومات والآراء إلى أشخاص آخرين قد لا يعلموا الأساس الذي تم أخذه عند القياس ليتمكنوا من فهمها يجب أن يعلم ماذا تعبر عنه هذه القياسات لتصبح مفهومة ويمكن الاستفادة منها في الأغراض المختلفة . وإنما بحق الصعوبة الأساسية التي تواجه كل أنواع القياس وتطوراتها المستمرة . لذلك فقد تم الاتفاق دولياً على وحدات قياسه دولية يمكن تمييز كافة الكميات الكهربائية بموجبها وعليه تعد وحدة القياس

الجدول 1.2  
قائمة المصطلحات والرموز وتختصرات الوحدات

الوحدة	الرمز	المصطلح بالانكليزية	المصطلح بالعربية
$m/s^2$	a	Acceleration, linear	التسارع الخطي
S	Y	Admittance	الممانعة
$m^2$	A	Area	المساحة
F	C	Capacitance	السعة
C	Q	Charge	الشحنة
S	G	Conductance	الموصلية
S/m	$\gamma$ (gamma)	Conductivity	الموصلية
A	I	Current	التيار
A/rad, A/m	A	Current surface density	الكثافة السطحية للتيار
-	$\eta$ (eta)	Efficiency	الكفاءة
V/m	E	Electric field strength	سدة المجال الكهربائي
C	Q	Electric flux	التدفق الكهربائي
$C/m^2$	D	Electric flux density	كثافة التدفق الكهربائي
V	V	Electric potential	الجهد الكهربائي
V	E	Electromotive force	القوة الدافعة الكهربائية
V	W	Energy	الطاقة
N	F, I	Force	القوة
-	k	Form factor	عامل الشكل
Hz	f	Frequency	التردد
rad/s	$\omega$ (omega)	Frequency, angular	التردد الزاوي
Hz	$f_r$	Frequency, resonant	تردد الرنين
-	G	Gain	الكسب
H	L	Inductance	المحاثة
H	M	Inductance, mutual	المحاثة المتبادلة
$\Omega$ (omega)	Z	Impedance	الممانعة
-	$\sigma$ (sigma)	Leakage factor	عامل التسرب
m	l	Length	الطول
kg	m	Mass	الكتلة
At/m	H	Magnetic field strength	سدة المجال المغناطيسي

## تابع جدول (1-2)

Wb	Φ (phi)	Magnetic flux	التدفق المغناطيسي
T	B	Magnetic flux density	كثافة التدفق المغناطيسي
Wb t	Ψ (psi)	Magnetic flux linkage	وصلية التدفق المغناطيسي
			فرق الجهد المغناطيسي
At	F	Magnetic potential difference	
At	F	Magnetomotive force	القوة الدافعة المغناطيسية
s	T	Period	الفترة
H / m	μ(mu)	Permeability	الانفاذية
H	A(lamdba)	Permeance	المنافذة
F / m	ε (epsilon)	Permittivity	الساحية
rad	Φ (phi)	Phase angle	زاوية الطور
W	P	Power, active	القدرة الفعالة
VA	S	Power, apparent	القدرة الظاهرية
var	Q	Power, reactive	القدرة المتفاعلة
Ω (omega)	X,	Reactance, capacitive	مفاعلة سعوية
Ω (omega)	X	Reactive, inductive	مفاعلة حثية
/H أو At / Wb	S	Reluctance	المماوقة
Ω (omega)	R	Resistance	المقاومة
Ω m	ρ(rho)	Resistivity	المقاومية
-	β (beta)	Stacking factor	عامل الرص
S	B	Susceptance	التقبليّة
K	α.(alpha)	Temperature coefficient	معامل درجة الحرارة
C	θ theta	Temperature difference	فرق درجة الحرارة
s	t	Time	الوقت - الزمن
Nm	T,M	Torque	العزم
rad	λ(lambda)	Torque angle	زاوية العزم
J	W	Work	الشغل
rad/s, rev/s	ω (omega),n	Velocity, angular	السرعة الزاوية
m/s	u	Velocity linear	السرعة الخطية
m <sup>3</sup>	V	Volume	الحجم

الجدول 1.3  
الرموز الكهربائية والالكترونية  
المستخدمة في القياسات الكهربائية



 
مقاومة




مقاومة متغيرة




مجزء الجهد




مقاومة متغيرة (ريوستات)

 


ملف (محث)

 


ملف ذو قلب حديدي

 


متعة

 

متعة متغيرة

 

خلية

 


مركب او بطارية




مفتاح كهربائي



 
مفتاح عاكس




أميتر

 


فولتجيتر

 


كالفانومتر

 

مولد الموجات الجيبية

 

مولد الموجات المربعة

 

راسم ذبذبات - الاشعة المهبطية



 
مصباح النيون




مصباح التنكست




محولة



محولة ذات قلب حديدي

 


محولة ذات توصيل مركزي

 

مؤرض موصول بالارض



 تقاطع سلكين متصلين



تقاطع سلكين غير متصلين



ساعة اذن



صمام ثنائي مفرغ ذو تسخين مباشر



صمام ثنائي مفرغ ذو تسخين غير مباشر



صمام ثلاثي مفرغ





ثنائي بلوري



ثنائي زنر



ترانزستور (NPN)



ترانزستور (PNP)



ترانزستور تأثير المجال (قناة N)



ترانزستور تأثير المجال (قناة P)



بوابة مع



 
بوابة مع ليس



بوابة ليس مع



بوابة او



بوابة ليس

العالمية والمتفق عليها هي المرجع عند الحاجة لاجل المعايرة او ندقيق اجهزة القياس والتأكد من صلاحيتها للعمل والقراءة الصحيحة . كانت الوحدات القياسية الكهربائية قبل عام ١٩٤٨ تعتمد على الوحدات العالمية للقياس فمثلاً الاوم الواحد هو مقاومة عمود من الزئبق ذي مواصفات محددة والامبير كان يعتمد على كمية الترسب في محلول نترات الفضة والفولت على فرق الجهد في خلية الكادميوم وهذه الوحدات هي تطوير لمفاهيم سابقة فمثلاً الاوم كان مقاومة ملف سلكه من سبيكة الفضة والبلاتين والفولت الواحد كان فرق الجهد لخلية الزنك وهكذا والخلاصة فإن التطور الذي حصل في الكميات القياسية يهدف الى ايجاد كميات يسهل الحصول عليها لغرض التعبير والمقارنة لذا تم استخدام سلك المقاومة وخلية الكادميوم لفرق الجهد وعليه فإن الكميات التي تقارن معها لاغراض القياسات الكهربائية تحفظ بشكل يجعل قيمتها ثابتة باختلاف الظروف .

#### 1.4 فن القياس :

القياس فن قبل كل شيء ويمكن ان يتبع اكثر من اسلوب للحصول على النتيجة نفسها ويعتمد ذلك على الخبرة والفطنة في الاداء ويمكن بذلك تجاوز كثير من الصعوبات التي تواجه عملية القياس خاصة للكميات الكهربائية التي تتطلب فيها اسعاً وتصرفاً ألباً حسب الظروف ومتطلبات القياس .

لا يخفى على احد بأن اجهزة القياس تمنع الانسان على تحس الكميات الكهربائية المطلوب قياسها وقبل عملية القياس يشترط على من يقيس ان تكون لديه فكرة واضحة عن القيم المتوقعة وربما يحتاج الى اجراء بعض التحليلات الرياضية والاجراءات الاخرى في الدائرة الكهربائية قبل البدء بالقياس او بعده للتأكد من صحة النتائج التي حصل عليها .

ومها تكن دقة المقياس فلا بد من ان يكون هناك خطأ نسبي في القياس وتحليلات معينة ودراسة لخواص الجهاز ومواصفاته ومواصفات الدائرة الكهربائية يمكن ايجاد قيمة الخطأ وتصحيح القراءات بموجبها واعطاء النتيجة الحقيقية والواقعية للقراءة المطلوب معرفتها وتعد الخبرة في القياس أساس النجاح في القياس الصحيح . فإن اختيار الطريقة الصحيحة للقياس بموجب الدقة اللازمة والاجهزة المتيسرة والكلفة والزمن المطلوب للقياس والمهارة التي يمتلكها الشخص الذي يقوم بالقياس كلها عوامل تساعد على الحصول على القياس الصحيح فضلاً عن التحليلات الرياضية اللازمة قبل وبعد القياس .

يحتاج رجل القياس الى مهارة متميزة لاكتشاف نقاط الصعف في الدائرة والتغلب عليها وايجاد اخطاء الربط ومعالجتها فضلاً عن التغلب على المشاكل الفنية الاخرى التي تنتج عن التأثيرات الجانبية على الدائرة وبعض الطواهر الفيزيائية الاخرى التي قد تؤثر على دقة القياس وفوق كل هذا وذاك يجب ان لاننس تحوطات الامان والوقاية من الصدمة الكهربائية لحماية أنفسنا وكذلك اختيار الربط المناسب حسب نوع الجهاز واختيار التدرج الصحيح قبل تسليط التيار على الدائرة لحماية الاجهزة والدائرة من العطب والتي قد تكلف في كثير من الاحيان مبالغ طائلة لاسباب بسيطة بشكلها الظاهري لكنها خطيرة بنتائجها وعواقبها .

## أخطاء القياس

### 2.0 مقدمة :

ما دمنا نستخدم اجهزة لاجل القياس ولعلمنا بعدم وجود جهاز مثالي للقياس . نستدل بأن القياسات مهما كانت لا تخلو من اخطاء . هذا وإن الذين يعملون في المختبرات ويحصلون على القراءات المختلفة خاصة للقياسات الدقيقة يعرفون مسبقاً اخطاء قراءاتهم الا ان الخبرة الطويلة والممارسة تجعلهم يتغلبون على بعض هذه المعضلات التي يعالجونها بأساليب مختلفة منها كاختيار نوع الجهاز أو طريقة الربط أو بعد اجراء بعض الحسابات الأولية والدراسة النظرية وعلى أبة حال يجب على من يجري القياس ان يميز ظروف التجربة والقراءة التي يقوم بأخذها ولا نبالي اذا قلنا ان تحصيل القراءة الجيدة فن ومهارة وخبرة لا تعوض .

وستتطرق في دراستنا لاططاء القياس الى أمرين هامين اولهما كيف يمكن تقليل الاخطاء . وثانيهما لتعلم كيف يمكن الاستفادة من النتائج واستنباط الارقام الحقيقية منها .

### 2.1 تعاريف مهمة :

هناك عدد من المصطلحات الضرورية والتي سيتكرر ذكرها في هذا الفصل سنقوم بتعريفها وشرحها أولاً وهي :

### الخطأ :

ونعني به خطأ القراءة في القياس لأنه وكما نعلم لا تخلو اي قراءة من الخطأ وتدخل الرياضيات والاحصاء في تكوين معادلات وقوانين خاصة بالاختفاء . والخطأ هو تقدير لقيمة الشك في القراءة . او فرق القيمة الحقيقية عن القيمة المقاسة .

### جهاز القياس :

هو الاداة المستخدمة لاجاد قيمة لكمية او لمتغير كهربائي او غير ذلك .

### القياس المتقن Accuracy

وهو قرب قراءة الجهاز من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة .

### القياس المضبوط Precision

وهو درجة تقارب القياسات المختلفة .

### دقة القياس Resolution

وهو اقل تغير في الكمية المقاسة يمكن ان يتحسها الجهاز لاجل التمييز بين القياس المضبوط والقياس المتقن ولا بد لنا من ابضاح المعنى خاصة في مجال القياس ، فيقال عن الجهاز ذي قياس مضبوط اي تكون تاشيرات القياس فيه واضحة وتقنيات التدرج دقيقة وجيدة واما الجهاز ذو القياس المتقن فبسبب تكوينه الداخلي او لوجود اضافات خاصة بسهل اخذ القراءة منه مثل المرآة المضافة الى التدرج للتأكد من تطابق المؤشر مع صورته في المرآة اثناء النظر الى القراءة وكما هو عليه الحال في معظم المقاييس المختبرية .

واخيراً يمكن ان يكون القياس مضبوطاً لمقياس معين ولكن بسبب عدم اجراء التصفير او خطأ اختيار التدرج نحصل على قياس غير متقن .

## 2.2 تصنيف الاخطاء :

لكون الاخطاء تنشأ من مصادر متعددة فإن طرائق تصنيفها متعددة ابصاً .  
ويمكن تقسيم الاخطاء أساساً الى قسمين :

### أ - الاخطاء النظامية : Systematic Errors

وهي التي يمكن تجنبها او تصحيحها وتنشأ من سوء القراءة او الخلل في الجهاز او تأثير البيئة عليه او سوء الاختيار في ربط التجربة او نوع المقياس .

### ب - الاخطاء العشوائية : Random Erross

وهي الاخطاء التي لا يمكن السيطرة عليها على الرغم من زوال جميع الاخطاء النظامية الاخرى .

وتتشعب الاخطاء النظامية الى اربع شعب وهي :

#### 1 - الاخطاء الاجمالية (او العامة) : Gross Errors

وسببها اخطاء القراءة وعدم التصفير وسوء اختيار الجهاز او التدريج او اخطاء الحسابات الرياضية عند تحليل القراءات او غير ذلك .

#### 2 - اخطاء الجهاز : Instrument Errors

وسببها خلل الجهاز او تقصير معين في ادائه مثل خطأ اجراء التغير او خلل داخلي او تغير قيمة احد العناصر المكونة للجهاز او اي خلل او نقص في الجهاز او استهلاك احد اجزائه .

#### 3 - اخطاء البيئة : Enviromental Errors

تشمل هذه الاخطاء التأثيرات الفيزيائية على التحربة أو جهاز القياس المستخدم أو القيمة المراد قياسها ومن هذه التأثيرات الحرارة والضغط والرطوبة والاضطرابات الطارئة وما شاكل ذلك .

#### 4 - اخطاء اجراء القراءة : measurment Errors

وتتضمن عدم كفاءة القارئ أو ضعف التقديرات وبعض التصرفات الغريبة اثناء القراءة وأمور اخرى .

وأما الأخطاء المتخلفة فلا يمكن تجزئتها إلى شعب كما فعلنا في الأخطاء النظامية بسبب تباين مصادرها الكثيرة ومنها ما هو غير معروف تماماً . وهذه الأخطاء لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن تجنبها ولا تخضع لأية قاعدة أو أسلوب ثابت وغالباً ما يكون سببها تراكم مجموعة أمور ويمكن أن يكون بعضها معروفاً ولا يمكن تجزئتها عن مجموعة الأمور .

وفي كثير من الحالات لا يمكن تجنب الأخطاء المتخلفة ما لم يتم تبديل الكمية المراد قياسها وتدعى أحياناً بالأخطاء العشوائية .

وسنقوم فيما يلي بتفصيل أنواع الأخطاء مع الامثلة لايضاح المفهوم العملي لكل حالة .

### 2.2.1. الأخطاء الاجالية (أو العامة) :

يعد هذا النوع من الخطأ في القياس أوضح الأنواع واسهلها للاكتشاف والتصحيح والعامل الأساس فيها هو الإنسان نفسه أو ظروف التجربة والربط .

ومن هذه الأخطاء هو اختلاف القراءة بسبب ربط الدائرة لفترة من الزمن أو بسبب تغيير أسلوب الربط وكمثال على ذلك التعبير الذي يحصل في قيمة مقاومة معينة عند اختلاف قيمة التيار المار في المقاومة نفسها أو التغيير الذي يحصل في القراءة نتيجة إضافة جهاز أو تغيير ربطه في الدائرة فالنسبة للحالة الأولى يمكن التغلب عليها وذلك بقياس المقاومة أكثر من طريقة واحدة وأما الحالة الثانية فيمكن في كثير من الحالات إهمال الفروقات الطفيفة أو استحصال أكثر من قراءة وأخذ معدلها .

نوع الثاني من الأخطاء الاجالية ما يسمى بالخطأ النظري أي الأخطاء التي تحصل عند إجراء الحسابات وتطبيق المعادلات أو لدى استخدام معادلات ظروف تطبيقها لا يشابه ظروف التجربة نفسها .

وأما النوع الثالث من الأخطاء الاجالية فبها الإهمال وعدم الاهتمام عند أخذ القراءة فالأخطاء التي تحصل من قراءة المقياس نسبة إلى تدرج غير التدرج الصحيح أو كأن يحصل الفرق في قراءة الكمية على المقياس وكتابة الرقم على دفتر الملاحظات مثلاً أنت تقرأ 73.4 فولت وزميلك يسجل 74.3 فولت . كذلك سجل هذا النوع من الخطأ عدم إجراء التصغير بعد تغيير التدرج أو



أن يقف القاريء بوضع منحرف لا يستطيع أخذ القراءة الصحيحة من مؤشر المقياس .

النوع الرابع هو سوء اختيار الجهاز كأن يستخدم جهاز خصص لترددات خارج المدى الذي صُم من أجله أو أن يحتمل بترددات فوق قدرته فينتج موجات مغايرة للشكل الجيبي الذي تنتجه وهكذا .

وأما النوع السادس من الأخطاء الاجالية فهو خطأ الحسابات وآلة الحساب مثل المسطرة الهندسية أو حاسبة الجيب المستخدمة ويجب اجراء التدقيق المستمر لتلافي هذا النوع من الخطأ .

نعود الان الى الخطأ النظري وهو النوع الثاني الذي سبق ذكره من انواع الأخطاء الاجالية لعرض مثال مختبري يوضح ذلك .


ففي تجربة الفولتميتر – أميتر المعروفة لقياس المقاومة فإذا كانت  $V$  الفولتية عبر المقاومة و  $I$  تيار المقاومة فإن قيمة المقاومة  $X$  هي :

$$X = \frac{V}{I} \dots (2.1)$$

هذه المعادلة صحيحة عندما تكون مقاومة مقياس الفولتية قيمة غير منتهية وقيمة مقاومة مقياس التيار صفراً .

ولو طبقنا المعادلة (2.1) سوف نكون قد اخطأنا بسبب عدم تطابق الظروف النظرية للمعادلة مع الظروف العملية للتجربة . ولو اننا اهلنا مصادر الخطأ الاخرى الناتجة عن عدم تصغير الجهاز أو سخونة المقاومة .

يوضح الشكل 2.1 طريقين لربط الفولتميتر والأميتر واذا كانت الأجهزة مثالية فسوف لا تختلف القراءة في الربطين ويمكن استخدام المعادلة النظرية بدون أي خطأ .

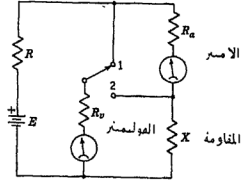

النكل 2.1 طريقة ربط الفولتميتر والأميتر لقياس المقاومة

أ - الحالة الاولى المفتاح في الوضع 1 :

الأميتر بقرأ التيار المار في المقاومة X ولنفرض انه  $I_1$  ، اما قراءة الفولتميتر فانها الفولتية عبر المقاومة X زانداً الفولتية عبر معاومة الاميتر عندها :

$$X_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{I_x (X + R_a)}{I_x} = X + R_a$$

وذلك على فرض ان  $I_1 = I_x$

لذا فان النسبة المئوية للخطأ  $\gamma_1$  في  $X_1$  هي :

$$\gamma_1 = \frac{(X_1 - X)}{X} \cdot 100 = 100 \cdot \frac{R_a}{X} \quad (2.2)$$

وهذه القيمة موجبة لان قيمة المقاومة النظرية أكبر من القيمة الحقيقية .  
واذا كانت  $R_a = 0.1 \times$  فان الخطأ يكون واحد بالمائة واما  $R_a$  فهي مقاومة الفولتميتر ولا يكون لها أي تأثير في هذا الربط .

ب - الحالة الثانية المفتاح في الوضع 2 :

بقراً الفولتميتر الان الفولتية الصحيحة عبر المقاومة  $X$  ولكن قراءة الاميتر سزداد لأن المقباس سيقراً تيار المقاومة زائداً تيار جهاز الفولتميتر فاذا فرصاً قيمة المقاومة في هذه الحالة  $X_2$  وقراءة الفولتية  $V_2$  والتيار  $I_2$

$$X_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V_x}{I_x + V_x/R_v} = \frac{1}{1/X + 1/R_v} = \frac{X}{1 + X/R_v}$$

$$V_2 = V_x \cdot I_2 = I_x + V_2/R_v \text{ لأن}$$

لذا فإن نسبة الخطأ  $\gamma_2$  في قراءة  $X_2$  هي :

$$\gamma_2 = \frac{(X_2 - X) 100}{X} = \left( \frac{1}{1 + X/R_v} - 1 \right) 100 = - \frac{100}{1 + R_v/X}$$

وتكون هذه القيمة سالبة لأن القيمة النظرية للمقاومة  $X$  اقل من القيمة الحقيقية لهذا الربط ولأن قيمة التيار اكبر من القيمة الحقيقية لتيار المقاومة .

وكمثال اذا كانت  $R_v = 100 X$  فإن  $\gamma_2 = -1\%$  واما قيمة  $R_{||}$  فلم تدخل في الحسابات .

ويظهر هذا بأن قيمة المقاومة المقاسة تلعب دوراً مهماً في اختيار الربط المناسب فاذا كانت  $X/R_{||} > (1 + R_v/X)$  يستخدم الربط الاول وخلاف ذلك يفضل الربط الثاني .

## 2.2.2 اخطاء الجهاز :

معظم طرق القياس تعتمد في عملها على تأثير مؤشر المقياس والذي يتحرك بصورة ميكانيكية نحو الرقم ومن ثم يقرأ بالعين ويدل على قيمة القياس . وان اسلوب التأثير هذا يعرض القراءة للخطأ ولاغراض الدقة في القياس يحاول

بعض الباحثين استخدام اجهزة حديثة لا تعمل بطريقة الانحراف الميكانيكي للمؤشر مثل المقاييس الالكترونية الرقمية والتي سيتم شرحها في فصل آخر من هذا الكتاب . ومهما يكن من أمر فلا يمكن التخلص نهائياً من اخطاء الاجهزة .


تكون معظم اخطاء الجهاز هي بسبب معايرة الجهاز والتي يجب اجراءها بين فترة واخرى بالمقارنة مع جهاز قياسي بسبب تغير قيم عناصر الدائرة الكهربائية مع الوقت .

كما تحصل اخطاء الاجهزة بسبب تعقيد الدائرة الكهربائية واعتماد معظم المقاييس على الحركات الميكانيكية ودوران بعض اجزائها وتعرضها للاستهلاك او تعرض بعض اجزائها للصدأ او احتكاك المؤشر مع زجاجة التدرج او ارتخاء النابض الميكانيكي او اختلاف قيم العناصر الكهربائية . ويجب على مستخدم الجهاز الانتباه الى اخطاء الجهاز ومعالجتها باجراء الصيانة المستمرة للجهاز .


وفي هذه المناسبة سوف نتطرق الى طرق معايرة مقاييس التيار المنصر وتصحيح قراءاتها

#### أ - معايرة الاميتر بواسطة الجهد الكهربائي potentiometer

يعرف الجهد الكهربائي على انه جهاز يمكن بواسطته قراءة فولتيات واطئة بشكل مضبوط بحدود فولت واحد او اقل بدون مرور تيار في الجهاز وهو بعد بذلك مقياس فولتية ذو مقاومة عالية جداً تقترب من اللانهاية اي فولتميتراً مثالي :

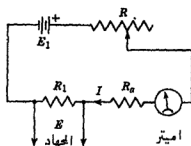

الشكل 2.2 دائرة معايرة الاميتر بواسطة الجهد الكهربائي

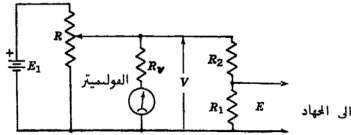

الشكل 2.3 دائرة معايرة الفولتمتر بواسطة المحهد الكهربائي

يستخدم الربط في الشكل 2.2 المعايرة الامترياذ تمثل  $R_1$  مقاومة قياسية معلومة بصورة مضبوطة وتحمل قياس الامتري لافصى ندرج ، وتمثل  $E$  الفولتية عبر  $R_1$  يتم قياسها بالمجهود الكهربائي من دون مرور تيار في المجهود الكهربائي لذا فان تيار الامتري  $I$  يكون :

$$I = \frac{E}{R_1} \quad \text{--- (2.2)}$$

حيث ان كلا من  $E$  ،  $R_1$  معروفة بصورة مضبوطة . وإن المقاومة المتغيرة  $R$  ننظم لنحصل على قراءات تيار مختلفة ونقارن قراءة المقياس مع القيمة الحسابية للقراءة حسب المعادلة (2.2) السابقة .

ب - معايرة الفولتمتر بواسطة المجهود الكهربائي :


لاجل معايرة الفولتمتر يستخدم الربط الموضح في الشكل 2.3 اذ تستخدم المقاومات  $R_1$  ،  $R_2$  لتقسيم الفولتية حيث تصبح ضمن مدى تحمل المجهود الكهربائي وعلبه فان الفولتية  $V$  عبر الفولتمتر تصبح :

$$V = \frac{(R_1 + R_2) E}{R_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) E \dots (2.3)$$


لذا فإذا علمنا النسبة  $R_1 / R_2$  نستطيع حساب  $V$  بشكل مضبوط .  
ويمكن الحصول على قيم  $V$  مختلفة بواسطة تغيير المقاومة  $R$  وتقارن النتيجة بـ  
قراءة الجهاز .

ج - المعايرة بطريقة الفولتميتر - الاميتر :

يمكن معايرة كل من جهازي الفولتميتر والاميتر بهذه الطريقة ولغرض معايرة  
الفولتميتر تستخدم دائرة الشكل 2-4 ولمعايرة الاميتر تستخدم دائره الشكل  
2.5 , حيث تكون مقاومة الفولتميتر في الحالة الاولى معلومة ونقرأ الاميتر  
القيمة الصحيحة للتيار .

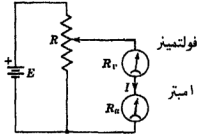

الشكل 2.4  
معايرة الفولميتر

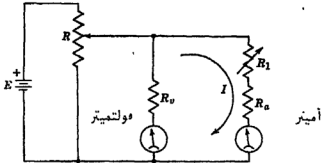

الشكل 2.5  
معايرة الاميتر

لذا تكون الفولتية  $V$  عبر الفولتميتر  $V = IR_v$  وأن  $R_v \cdot I$  معروفة ويمكن  
ايجاد  $V$  ومقارنتها بالقراءة .

وبشكل مناظر يستخدم فولتميتر يقرأ بصورة صحيحة مع اميتر مقاومته  
الداخلية معروفة اذ تكون قيمة  $V$  هي الفولتية عبر الفولتميتر من الشكل

(2.4) ويمكن حسابها من العلاقة  $V = I (R_1 + R_2)$  وعادة تكون  $R_2$  صغيرة جداً نسبة إلى  $R_1$  ويمكن إهمالها. وبتكرار عملية القياس نحصل على قراءات متعددة بتغيير قيمة  $R$  وذلك للحصول على قراءات تتناسب وتدرج الفولتميتر بأكمله.

ويمكن استخدام دائرة الشكل نفسها وذلك بتثبيت قيمة  $I$  وتغيير  $R_1$  ونترك تفاصيل هذه التجربة للطالب ويطلب منه الإجابة على مايلي :

- ١ - ماهو تأثير المقاومة  $R$  في هذه الحالة ؟ هل تتغير أم تكون ثابتة .
- ٢ - كيف يمكن فحص قراءة تدرج التيار لأكثر من نقطة واحدة ؟.

### 2.2.3 اخطاء البيئة :

تؤثر ظروف البيئة تأثيراً ملموساً على القياسات كنتأثيرها على الانسان ففي الجو الحار والرطب وتحت تأثير الاهتزاز والضغط الجوي او تغير المصدر يكون قاريء المقياس أقل صبراً للانتظار وكذلك فإن خواص الجهاز نفسه قد تتغير تحت هذه الظروف .

ويؤثر الليل والنهار على بعض القياسات اذا كان المكان مختبراً او معمل . علماً بأن اختلاف القراءات لا يكون ثابتاً وان القضاء على الاختلاف ليس من الامور الهينة الا ان هناك عدد من الاجراءات التي يمكن اتباعها للتقليل من تأثيرات البيئة مثل استخدام نهايات الربط المغلقة لمنع تأثير المجالات الخارجية كما ان مكونات الدائرة الكهربائية للجهاز تصنع بحيث تتحمل الحرارة والاهتزاز الميكانيكي ويمكن استخدام التبريد بالطرق المناسبة أو عزل الجهاز بالحواجز المعدنية لمنع هذه التأثيرات . هذا وان اهم التأثيرات البيئية الحرارة والرطوبة ، فضلاً عن المجالات الكهرومغناطيسية التي تنتج من بعض الاجهزة .

### 2.2.4 اخطاء اجراء القراءة :

سبب هذا النوع من الاخطاء هو بعض العادات التي اعتاد عليها قاريء المقياس واسلوب تقديراته لاجراء القراءات علماً بأن الخبرة الطويلة والقراءة السريعة أو البطيئة جداً او القراءة بالنظر وبصورة غير صحيحة الى المؤشر او

فقدان الصبر . كذلك تأشيرات التدريب وحجم المؤشر وتزامم الارقام على التدريب ووضوح التدرج للناظر أيضاً تعد من اخطاء القراءة . ويمكن التغلب على معظم هذه الاخطاء باجراء تصاميم جديدة وادخال تكنولوجيا متطورة الغرض منها ابعاد احتمالات هذه الاخطاء والاستفادة من تغيير التدرجات بشكل ذاتي وأخذ القراءة من شاشة صغيرة بشكل رقمي .

### 2.2.5 الاخطاء المتخلفة : Residual Error

هناك اخطاء لايد من تخلفها رغم اكتشاف ومعالجة الاخطاء المعروفة وتدعى أحياناً بالاطاء العشوائية او غير المقصودة او غير المتوقعة ومصدرها مرتبط مع الكمية المراد قياسها او الجهاز نفسه .

ويمكن ان تحصل نتيجة تجمع عدد من العوامل منها عوامل مرتبطة بتركيب مكونات الدائرة الكهربائية للجهاز او تغير خصائص بعض اجزاء الجهاز ومن المعروف أن سمعة بعض الشركات لانتاج نوع معين من المقاييس أفضل من الانواع الاخرى في الاداء هو احد الاسباب في تفسير هذا النوع من الاخطاء ومعالجته على الرغم من أن طريقة العمل مشابهة . وأخيراً فإن اجراء عدد من القراءات هو أفضل السبل للتغلب على احتمالات الاخطاء وبالتحليل الاحصائي يمكن إيجاد نسب الاخطاء مهما كان سببها .

### 2.3 طرق تجنب الاخطاء :

هناك عدد من الطرق والاساليب التي تساعد على اجتناب الاخطاء منها :

أ - استيعاب القياس :

على من يقوم بالقياس ان يعلم خصائص ومحددات والاداء الاعتيادي للجهاز وان يلم بمجملية نظرية كافية لهم مشاكل القياس . وكذلك يجب أن يكون قادراً على إيجاد طرق بديلة وان يستخدم الرياضيات وان يلم بالفهم النظرية المتوقعة لمقارنتها مع القراءة الفعلية .



## 2 - اسلوب القراءة :

على من يقوم بالقياس اختيار الجهاز المناسب وابداله او فحصه عند الشعور براءة القراءة او ايجاد دوائر ربط بديلة لاجاد القراءة نفسها وان تتعامل مع الاجهزة وكأنه يتفاهم معها ويعلم عنها الكثير وفسر بعض الظواهر والمزايا تفسيراً تقنياً ذا عمق علمي وخبرة واسعة .

## 3 - الثقة بالنفس :

يجب على من يقوم بالقراءة أن يخطط لطريقة العمل والقراءة وأن يعمل بعناية وهدوء وتسجيل القيم مباشرة وبصورة منتظمة وتسجيل القراءات الشاذة او الظواهر السلبية والغريبة لغرض العودة اليها عند الحاجة .

## 2.4 التحليل الاحصائي :

يعد التحليل الاحصائي للقراءات من المواضيع الاساسية في القياسات حيث يمكن فرز القيم الجيدة من القراءات المسجلة بشكل متواصل ومن دون اعتداد بعضها على البعض الآخر ويمكننا كذلك بالتحليل الاحصائي اجراء التحليلات لاجاد القيمة النهائية وكذلك يمكن دراسة تأثير الاخطاء في القراءات ويمكن التنبؤ عن القيمة الصحيحة لذا فلا بد من التعرف على بعض المصطلحات الاحصائية علماً بأن الاحصاء وعلم قائم بذاته .

لاجل القيام بالتحليل الاحصائي لابد من الحصول على القراءات وكذلك يجب ان تكون الاخطاء النظامية صغيرة بالمقارنة مع الاخطاء المختلفة .

## أ - قيمة المعدل :

إذا كانت  $V_1, V_2, \dots, V_n$  مجموعة من عدد  $n$  من القراءات فإن الرمز  $V_i$  (حيث  $i = 1, 2, \dots, n$ ) يستخدم في معادلة قيمة المعدل حيث

$$\bar{N} = \frac{1}{n} (V_1 + V_2 + \dots V_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n V_i \quad (2.4)$$

ب - الانحرافات عن قيمة المعدل :

لو اعتبرنا  $V$  عدد اعتباطي فإن انحراف المتغير  $V_i$  عن قيمة  $V$  يكون  $y_i = V_i - V$  وعليه يكون

$$y_1 = V_1 - V, y_2 = V_2 - V, \dots, y_n = V_n - V$$

وإن مجموع عدد  $n$  من الانحرافات يصبح

$$y_1 + y_2 + \dots + y_n = \sum_{i=1}^n y_i = (V_1 + V_2 + \dots + V_n) - nV$$

وإذا كان مجموع الانحرافات السالبة والموجبة صفراً فإن

$$0 = (V_1 + V_2 + \dots + V_n) - nV$$

وإن قيمة  $V$  الناتجة تكون :

$$V = \frac{1}{n} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \bar{V}$$

وهذا يعني بأن قيمة المعدل هو العدد الذي مجموع الانحرافات فيه صفراً أو أنه أحسن قيمة حولها الانحرافات الموجبة والسالبة المحتمل حدوثها تساوي صفراً .

وإن تعريف الانحراف عن المعدل معرّف بالمعادلة الآتية :

$$x_i = V_i - \bar{V} \dots\dots\dots (2.5)$$

وبما ان مجموع الانحرافات حول قيمة المعدل تساوي صفراً فإن :

$$\sum_{i=1}^n x_i = 0 \dots\dots\dots (2.6)$$

وهناك وجهة نظر اخرى في تعريف وتفسير الانحراف عن المعدل تستند على قيمة مربع الانحراف والنتيجة تعطي قيمة افضل وتعد من الناحية الاحصائية اقرب للواقع وذلك باخذ معدل مربعات الانحرافات ثم إيجاد جذرها . وتستخدم نظرية المربعات المقربة لتحديد المنحنيات بمعرفة عدد من النقاط او القيم حيث يشترط ان يكون مجموع مربعات الانحرافات بين المنحني والنقاط المعطاة اقل ما يمكن .

يمكن برهنة ذلك بأخذ الانحراف عن أي رقم  $V$  والبحث عن قيمة  $V$  التي تؤول الى اقل مجموعة لمربعات الانحرافات .

افرض انحراف المتغير  $V_1$  عن القيمة  $V$  يرمز له  $y_1$  حيث  $y_1 = V_1 - V$  وإن مربع الانحراف هو :

$$y_1^2 = (V_1 - V)^2 = V_1^2 - 2V_1 V + V^2$$

فـ :

وإن مجموع المربعات  $S$  لعدد  $n$  من المتغيرات هو :

$$S = \sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n V_i^2 - 2V \sum_{i=1}^n V_i + n V^2$$

والآن لنفرض ان  $V$  متغيرة ونوجد قيمة  $V$  التي تجعل  $S$  اقل ما يمكن بأخذ تفاضل  $S$  مساواتها للصفر اي  $\frac{ds}{dv} = 0$  وبما ان كل قيم  $V_1$  ثابتة :

$$\frac{ds}{dv} = 2 \sum_{i=1}^n V_i + 2n V = 0$$

وليجاد  $V$  لاقبل مجموع مربعات الانحرافات :

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i = \bar{v}$$

وبسبب هذه الخاصية لقيمة المعدل يمكن ان تعتبر القيمة الاكثر احتمالاً ويجب التأكيد بأن هذه الخصائص لقيمة المعدل المستندة في علاقتها بالانحراف لا تتضمن اعتداد قيمة المعدل كاحسن قيمة قياس . ولكن يمكن استخدامها لاي قيمة لـ  $n$  ولكل اشكال توزيع القراءات .

الانحراف القياسي :

يمكن تعريف الانحراف القياسي على انه قيمة الجذر التربيعي لمعدل مربع الانحرافات عن المعدل والتعبير الرياضي لذلك .

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} (X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2)} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2}$$

ويلاحظ من المعادلة بأن الانحراف القياسي ذو قيمة اكبر من معدل الانحراف وكذلك عن قيمة الخطأ المحتمل  $P$  بسبب زوال اشارة السالب باستخدام مربع الانحرافات ولذا تعد اكثر تحفظ في الحساب .

إن الانحراف القياسي يعتبر قيمة جذر معدل التربيع والمعروفة لدى مهندس الكهرباء عند استخدامها للتبار والفولتية المتناوبة .


فاذا كانت  $n \geq 1$  فإن الانحراف القياسي سيكون مساو لقيمة جذر معدل التربيع عند استبدال  $n-1$  بـ  $n$  في المعادلة . وحتى وإن كانت  $n$  صغيرة 25 مثلاً فإن قيمة ج.م. ت الانحراف تكون اقل من قيمة الانحراف القياسي بمقدار 2% ولهذا السبب فإن قيمة ج.م. ت الانحراف تؤخذ على أنها قيمة الانحراف

القياسي . وعلى العموم يفضل استخدام معادلة  $\sigma$  لقيم  $n$  الصغيرة لان قيمة  $\sigma$  فيها تحفظ اكثر . ويمكن تعليل سبب استخدام العامل  $n-1$  بدلاً من  $n$  لان  $\bar{v}$  تعتمد على  $n$  مثلاً اذا كانت  $n = 2$  فانه يجب حساب المعدل لأحرفين ولكون الانحرافان متساويين بالقيمة لذا فهناك انحراف غير معتمد واحد لـ  $n = 2$  . ولدى توسيع الكلام في هذا المجال يظهر بأن هناك  $n - 1$  من الانحرافات غير المعتمدة لعدد  $n$  من القراءات . وهذا هو تعليل استخدام  $n - 1$  بدلاً من  $n$  فضلاً عن سبب احصائي آخر سوف لا يتم التطرق اليه هنا .

واخيراً من المفيد الاشارة الى ان الانحراف القياسي ستخدم بكثرة في الاستخدامات العلمية كافة ولو ان التطبيقات الهندسية لها نظرة مخالفة للامور الاحصائية في هذا المجال .


## 2.5 احتمالات الخطأ :

لو سجلنا عدد كبير من القراءات للفولتية او التيار لمقياس ما وفي فترات زمنية متباعدة وقصيرة وقمنا برسم خط بياني لذلك بحيث ان المحور العمودي يمثل عدد القراءات والمحور الافقي يمثل القراءات نفسها لوجدنا ان اكبر عدد من القراءات يكون للاخطاء الصغيرة واقل عدد من القراءات يكون للاخطاء الكبيرة ويكون الشكل العام للمنحني بهيئة جرس كما موضح ادناه .

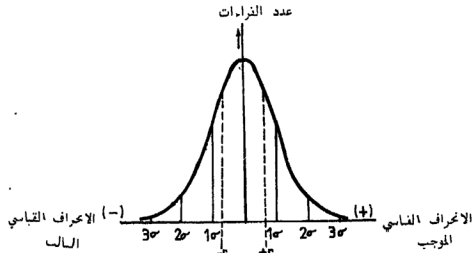

الشكل 2.5 منحني بين احتمالات الخطأ . حيث المساحة المظلمة توضح احتمالات الخطأ ويكون الاخطاء اقل للقراءات الكبيرة وإن قيمة  $r = \pm 0.6745$  (الخطأ المحتمل)

ولابد ان نذكر في هذا المجال بأن الشكل العام للمنحني بتعير حسب دقة المقياس فيكون شكل الجرس واسعاً والمساحة تحت المنحني كبيرة عندما تكون الدقة قليلة وعلى العكس من ذلك فإن الجرس يكون ضيقاً والمساحة تحت المنحني قليلة عندما تكون القراءات اكثر دقة وكما مبين في الشكل ادناه :

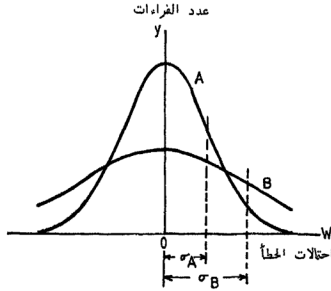

الشكل 2.6 مقارنة منحني توزيع الاحطاء وملاحظ انه للقراءات الكثيرة يصبح الدقة اكثر ونسبة الخطأ اقل كما في A وان التشتت اكثر لعدد القراءات القليلة كما في B .

## 2.6 مسائل :

- 1 - ما هو الخطأ في القياس ولماذا وكيف يحدث ؟
- 2 - عدد اربعة مصادر للاخطاء المحتملة في اجهزة القياس .
- 3 - ما عدد الارقام المميزة في الكميات الآتية 10.3 ، 15 ، 0.005 ،  $\pi$  ؟
- 4 - اذا سلط فرق مقداره 2.15 فولت على مقاومة مجهولة وكانت شدة التيار المقاسة ملي امبير . فما هو مقدار الخطأ المتوقع في الحالات الآتية :

- أ - عند قياس فرق الجهد .  
 ب - عند قياس شدة التيار .  
 ج - عند حساب المقاومة .

5 - قرب الكميات الآتية الى ثلاثة ارقام مميزة :

أ - 8.346

ب - 0.98469

ج - 10.457

د - النسبة الثابتة

- 6 - هل يمكننا الحصول على قياسات دقيقة غير مضبوطة او بالعكس؟  
 7 - فولتميتر بقرأ 0-100 V بجوي 200 تقسم على تدريجه والتي يمكن أن تقرأ لحد نصف تقسيم . ماهي أقل قراءة للمقياس بالفولت .  
 8 - فولتميتر رقمى مدى القراءة فيه من صفر الى 9999 رقم . احب أقل قراءة للمقياس بالفولت اذا كانت قراءه تدريج كامل 9.999 فولت .  
 9 - القيمة الاسمية لمقاومة 100  $\Omega$  قبست 60 مرة بطرول متشابهة وحصلنا على مايلي :

قبة القراءه	عدد المرات
993	0
994	1
995	2
996	4
997	7
998	10
999	13
1000	10
1001	7
1002	3
1003	2
1004	0
1005	1
1006	0

- أ - اوجد قيمة المعدل .  
 ب - قيمة الانحراف القياسى .  
 ج - مانبة القراءات . الكائنة ضمن 2 بالمائة من قبة الانحراف القياسى للمعدل .  
 10 - قس الميوط بالفولت 112.5 عبر المقاوم الذي يمر فيه تيار 1.62 أميتر احب القدرة المستهلكة في المقاومة . اعط الارقام المميزة فقط في الاجابة .

11 - حصلنا على القيم الآتية من قياسات لمقاومة 147.2 ، 147.4 ، 147.9 ،  
148.1 ، 147.1 ، 147.5 ، 147.6 ، 147.4 ، 147.6 ، 147.5 وأخيراً 147.5

اوم احسب :

أ - المعدل الرباضي .

ب - معدل الانحراف .

ج - الانحراف القياسي .

12 - احسب عامل القدرة وزاوية الطور في دائرة تحمل تيار جيبي من قياس  
التيار والفولتية والقدرة . كانت قراءة التيار 2.5 امبير على مقياس  
تدريجه 5 امبير وقراءة الفولتية 200 فولت على مقياس تدريجه 250  
فولت والقدرة 220 واط على مقياس تدريجه 500 واط . الاميتر  
والفولتميتر مضمونان لحد  $\pm 1\%$  من قراءة أعلى تدريج وكذلك  
الواطميتر احسب ————— النسبة المئوية لدقة القراءات المقاسة .



## تحليل الدوائر الكهربائية

### 3.1 مقدمة


إن الغاية من هذا الفصل هو اعطاء ملخص عن النظريات والدوائر الكهربائية التي تشكل الأساس في علم القياسات فضلاً عن كونه مرجعاً سهلاً للطلبة عند الحاجة الى أي نقطة فيه وكذلك للتعرف الى المصطلحات الكهربائية التي سترد في ثنايا الكتاب . اما تفاصيل هذه الموضوعات فيمكن الرجوع اليها في الكتب الخاصة بالدوائر الكهربائية وتحليلاتها .

### 3.2 تمثيل المصادر :

يمكن تمثيل مصادر الفولتية او التيار التي تجهز الدائرة ، كمناسر للدائرة ، ويجب ان تميز بصورة منفصلة عن الدائرة نفسها . ويستخدم بصورة عامة تمثيلان للمصادر المثالية هما :

الدائرة المكافئة للفولتية الثابتة . الشكل 3.1 ( أ ) والدائرة المكافئة للتيار الثابت ، الشكل 3.1 ( ب ) . وفي كلتا الحالتين ، تمثل المقاومة الداخلية للمصدر ، وتمثل  $E$  في دائرة الفولتية القوة الدافعة الكهربائية ق . د . ك المتولدة ، وتكون مقاومة  $E$  مساوية للصفر . تكون  $E$  ثابتة اي ، غير معتمدة على الحمل المسلط على النهايات ، وربما تتغير مع الزمن . اما في دائرة التيار ، فيمثل  $I$  التيار المتولد ، وتكون مقاومة فرع المولد قيمة غير متناهية . يكون

التيار ثابتاً ، اي غير معتمد على التحميل الخارجي . وربما بتغيير في الطبع مع تغير الزمن كذلك .

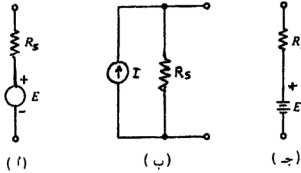

النكل 3.1 يمثل المصادر

(أ) الفولتية (ب) التيار (ج) البطارية

يمكن تمثيل اي مصدر معطى باحدى الدوائر هذه أي . هناك طرق مختلفة للنظر الى المصدر نفسه . اما اختيار الدائرة المكافئة التي تستخدم فتكون قضية تفضيل شخصي . وعلى الرغم من كون المصدر الفيزيائي هو الافضل ، وتعتبر البطارية مثال جيد لتلك التي وضعت في النكل 3.1 (ج) .


### 3.3 ملخص لشبكات المقاومة :

ينتج من تسليط فولتية  $V$  (ربما تتغير مع الزمن) على مقاومة ثابتة مرور تيار  $I$  المعطى بقانون اوم :

$$V = I.R \text{ ....(3.1)}$$

واصطلاحاً . يمثل التيار والفولتية باسمهم كما موضح في الشكل 3.2 (أ) ، اذ يوضح سهم التيار اتجاه مرور التيار المصطلح عليه (الذي هو حركة الشحنة الموجبة في اتجاه السهم او حركة الالكترونات في الاتجاه المعاكس) . بينما يشير سهم الفولتية الى النهاية الاكثر ايجاباً . وتذكر ان مرور التيار المتفق عليه هو من النهاية الاكثر ايجاباً الى النهاية الاقل، يمكن ملاحظة ان كلا السهمين يشيران

الى المعلومات نفسها ، وتصبح زيادة الاختلاف هذه مفيدة في تحليل الدائرة .  
ويعوض عن سهم الفولسة في بعض الكتب باشارة + كما موضح في الشكل 3.2  
( ب ) . ويجب التذكر مرة ثانية ان هذه اشارة الى التيار - المستمر ، اذا  
تغيرت الفولتية بتغير الزمن . وربما يشار الى التيار بسهم بجانب رمز العنصر كما  
في الشكل 3.2 ( ب ) .

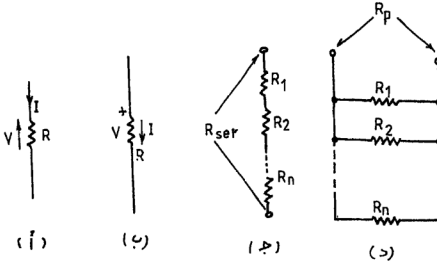

شكل 3.2 رموز الفولتية والبار والمقاومة .  
( أ ) الرموز المصطلح عليها للفولتية والبار  
( ب ) رموز بدلة للتيار والفولتية .  
( ج ) المقاومة الكلية لمجموعة التوالي  
( د ) المقاومة الكلية لمجموعة النوازي .

يوضح الشكل 3.2 ( ج ) مقاومة التوالي الفعلية  $R_{ser}$  لسلسلة من المقاومات  
والتي تعطى بـ

$$R_{ser} = R_1 + R_2 + R_3 \dots + R_n$$

يوضح الشكل 3.2 ( د ) مقاومة التوازي الفعلية  $R_p$  للشبكة الموضحة والتي  
تعطى بـ

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (3.3)$$

وباستخدام رمز التوصيلية  $G$  . يمكن كتابة ذلك كالتالي :

$$G_p = G_1 + G_2 + \dots + G_n \quad (3.4)$$

ويمكن تنظيم المعادلة 3.3 عند استخدام مقاومتين فقط لتمطي :

$$\dots(3.5)$$

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

ولفرض اختبار الحسابات . لاحظ ان مقاومة التوالي المؤثرة اكبر دائماً من اعلى مقاومة مفردة في السلسلة ، بينما تكون مقاومة التوازي المؤثرة اقل دائماً من اصغر مقاومة مفردة في شبكة التوازي .


#### 3.4 تحليل دوائر المقاومة :

يوضح الشكل 3.3 (أ) دائرة نوالي - توازي . لاحظ ان مقاومات الـ 10 أوم الثلاث هي لبست على التوالي لأنها لا تحمل التيار نفسه . ولايجاد مقاومة الادخال المؤثرة لهذه الدائرة ، اي . المقاومة بين النهايات . تجمع  $R_2$  و  $R_3$  على التوالي أولاً لاعطاء

$$(R_2 + R_3) = 10 + 10 = 20 \, \Omega$$

ثم تجمع  $R_4$  على التوازي مع  $(R_2 + R_3)$  :

$$= \frac{25 \times 20}{25 + 20} = 11.1 \, \Omega$$

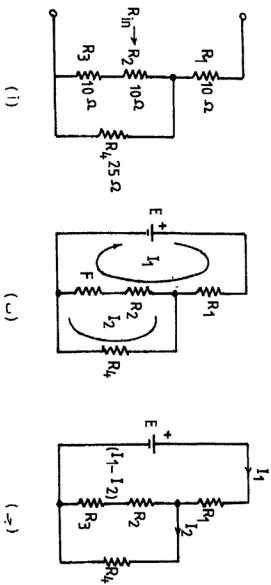

شكل 3.3 (i) دائرة توافقي - توافقي ، توافقي المتحركة . (ب) دائرة (ج) ع .

واخيراً تضاف هذه القيمة الى  $R_1$  على التوالي . اذ تكون مقاومة الادخال  $R_{in}$  هي :

$$R_{in} = 10 + 11.1 = 21.1 \Omega$$

ان التطبيق الملائم لمعادلات كرشوف او (Mesh) يمكن ان يبسط تحليل الدائرة بصورة ملحوظة . على الرغم من انه لا يبرر استعمالها في مثل هذه الدائرة البسيطة الموضحة في الشكل 3.3 (أ) ، اذ تستخدم لتوضيح هذه النظرية . وقد اعيد رسم هذه الدائرة في الشكل 3.3 (ب) بتسليط مصدر بطارية  $E$  ، ان مقاومة الادخال  $R_{in}$  هي :

$$R_{in} = \frac{E}{I_1} \quad \dots(3.6)$$

لقد فرض دوران التيار  $I_1$  حول الدارة المؤلف من  $E$  و  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  ، والتيار  $I_2$  حول الدارة  $R_2$  و  $R_3$  و  $R_4$  . تكون التيارات الحقيقية كما هو موضح في الشكل 1.3 (جـ) لكن يلاحظ في كلا الدائرتين ان التيار المار في  $R_2$  و  $R_3$  هو نفسه ( $I_1 - I_2$ ) .

ان فائدة الطريقة الاولى هي امكانية كتابة معادلات كرشوف بصورة منتظمة ، اذن ومن الشكل 3.3 ب ، تكون التيارات الدائرة في اتجاه عقارب الساعة حول كل دائرة هي :

وبحل هاتين المعادلتين باستخدام المحددة ،

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} E & -(R_2 + R_3) \\ 0 & R_2 + R_3 + R_4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 + R_3 & -(R_2 + R_3) \\ -(R_2 + R_3) & R_2 + R_3 + R_4 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{E (R_2 + R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2 + R_3) (R_2 + R_3 + R_4) - (R_2 + R_3)^2}$$

اذن

$$R_{in} = \frac{E}{I_1} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)(R_2 + R_3 + R_4) - (R_2 + R_3)^2}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$= R_1 + R_2 + R_3 - \frac{(R_2 + R_3)^2}{R_2 + R_3 + R_4}$$

وباستخدام القيم المعطاة في المثال :

$$R_{in} = 10 + 10 + 10 - \frac{(10 + 10)^2}{10 + 10 + 25}$$

$$= 30 - \frac{400}{45}$$

$$= 21.1 \, \Omega$$

أ - مجزئ الفولتية البسيط : Potentiometer

يتألف مجزئ الفولتية من مقاومة لها نقطة تفريع متغيرة ، كما موضح في الشكل 3.4 (أ) . نفرض ان فولتية الادخال E ثابتة ، يمكن ضبط تفريفة مجزئ الفولتية عند جزء ما (a مثلاً) من المقاومة الكلية R . المطلوب إيجاد فولتية الاخراج  $V_L$  بدلالة الكميات الاخرى ، وبتطبيق قوانين كرشوف في الدارات الحاوية على  $I_1$  و  $I_2$  نحصل :

$I_2$  اذن يكون

$$E = I_1 R - I_2 a R$$

$$0 = -I_1 a R + I_2 (a R + R_L)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R & E \\ -aR & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R & aR \\ -aR & (aR + R_L) \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{EaR}{R(aR + R_L) - (aR)^2}$$

$$= \frac{Ea}{R_L + a(I-a)R}$$

وتمعطى فولتية الاخراج بواسطة .

$$V_L = I_2 R_L$$

$$= \frac{EaR_L}{R_L + a(I-a)R}$$

$$= \frac{Ea}{1 + a(I-a)(R / R_L)}$$




تكون نسبة مجزء الفولتية :

$$\frac{V_L}{E} = \frac{a}{1 + a(1-a)(R/R_L)} \quad (3.9)$$

وتصبح هذه النسبة ، عند  $R \gg R_L$  :

$$\frac{V_L}{E} \approx a \quad (3.10)$$

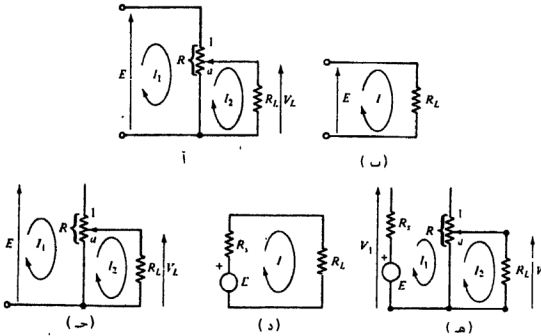

نكل 3.4 (أ) مجزء فولتية مقاومى تستخدم (ب) و (ج) في تحديد فقد الادخال  $\frac{I_2}{I}$  وستستخدم (د) و (هـ) في تحديد فقد الادخال  $\frac{I_2}{I}$  باخذ معاومه المصدر بظفر الاعتبار

وتعرف النسبة  $\frac{V_L}{E}$  كذلك بدالة انتقال الفولتية . وهناك متغير وسيط مهم آخر هو فقد الإدخال (insertion loss) ، الذي يعرف بأنه نسبة تيارات الحمل بوجود الشبكة الى عدم وجودها . ويكون فقد الإدخال  $\frac{I_2}{I}$  من الشكل 3.4 (ب) و (ج) :

$$I = \frac{E}{R_L} \quad \text{الشكل 3.4 (ب)}$$

$$I_2 = \frac{E_a}{R_L + a (1 - a) R} \quad \text{الشكل 3.4 (ج)}$$

$$\frac{I_2}{I} \quad \text{اذن يكون فقد الإدخال :}$$

$$\frac{a}{1 + a (1-a) (R / R_L)} \quad (3.11)$$

وتظهر كأنها دالة انتقال الفولتية نفسها ، ولا تكون صحيحة الا اذا أمكن إهمال مقاومة المصدر وعند اخذ مقاومة المصدر بنظر الاعتبار ، يعطي الشكل 3.4 (ج) و (د) :

[الشكل 3.4 (د) ...]

$$I = \frac{E}{R_s + R_L}$$

$$E = I_2 (R + R_s) - I_2 a R$$

الشكل 3.4 (هـ) ...  $0 = -I_1 aR + I_2 (aR + R_1)$  اذن

$$I_2 = \frac{EaR}{(R + R_1) aR + (aR)^2}$$

ويكون فقد الادخال  $\frac{I_2}{I}$  :

$$= \frac{aR (R_1 + R_1)}{(R + R_1) (aR + R_1) - (aR)^2}$$


يمكن تعريف دالة انتقال الفولتية بصورة عامة كالآتي :

$$(3.13) \dots\dots\dots \frac{\text{فولتية الاخراج من الشبكة}}{\text{فولتية الادخال الى الشبكة}}$$

ومن الشكل 3.4 (هـ) يلاحظ انها تكون  $\frac{V_1}{V_2}$  ، وبتفكير بسيط يتضح انها تساوي النسبة بين  $\frac{I_2}{I}$  المذكورة للشكل 3.4 (جـ) .

#### ب - مخدات التوهين : Attenuation pads

إن مخدة التوهين هي شبكة مقاومة تستخدم لاعطاء كمية ثابتة للتوهين بين المصدر والحمل وان احدى الدوائر الشائعة هي موهن T الموضح في الشكل 3.5 (ب) . كما يعطي فقد الادخال توهينا . يعبر عنه عادة بالديسبل (decibel) .

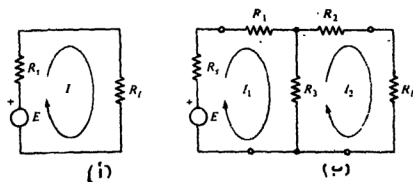

شكل 3.5 (أ) شبكة من دون موهن (ب) اضافته موهن T الى الشبكة (أ).

$$I = \frac{E}{R_s + R_L} \quad (3.14)$$

من الشكل 3.5 (أ)

$$E = I_1 (R_2 + R_L + R_3) - I_2 R_3 \quad \text{من الشكل 3.5 (ب)}$$

$$0 = -I_2 R_3 + I_2 (R_2 + R_3 + R_L)$$

إذن

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_s + R_1 + R_3 & E \\ -R_3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_s + R_1 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_2 + R_3 + R_s \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{ER_3}{(R_s + R_1 + R_3)(R_2 + R_3 + R_L) - R_3^2}$$

$$= \frac{I_1}{I} \quad \text{يكون فقد الادخال}$$

$$\frac{R_3 (R_s + R_L)}{(R_s + R_1 + R_3)(R_2 + R_3 + R_L) - R_3^2} \quad (3.15)$$

توضح الإشارة السالبة حدوث التوهين ، أي ، يكون فقد الادخال رقماً موجباً بالديسيل .

مثال 3.1 : احسب التوهين بالديسيل لمخدة T التي يكون فيها  $R_1 = R_2 = 31 \Omega$  و  $R_3 = 25 \Omega$  . وتربط المخدة بين المولدة 50 اوم والحمل 50 اوم .

الحل :

$$\begin{aligned} \frac{I_2}{I} &= \frac{25 (50 + 50)}{(50 + 31 + 25) (31 + 25 + 50) - (25)^2} \\ &= \frac{2500}{(106)^2 - (25)^2} \\ &= 0.236 \end{aligned}$$

$$-20 \log_{10} \frac{I_2}{I} = 12.65 \text{ dB}$$

ويحافظ الموهن عادة على شروط التوفيق (matching) كما سيوضح في الفقرة الآتية ، وكما وضع في المسألة 4 في الفقرة 3.16

وضح الشكل 3.6 دائرة موهن بسيط ، الذي يستخدم عادة للتوفيق بين المصدر والحمل . أي ، عندما يدخل بين المصدر والحمل . تكون المقاومة المؤثرة بالنسبة للمصدر تساوي ممانعة المصدر في قيمتها ، وإن ممانعة المصدر المؤثرة كما يراها الحمل تساوي ممانعة الحمل في قيمتها . ويلاحظ من الشكل 3.6 (أ) ، أن :

$$R_s = R_{in} = R_1 + \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\therefore R_s - R_1 = \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\therefore \frac{I}{R_s - R_1} = \frac{I}{R_3} + \frac{I}{R_L} \quad (3.17)$$

$$\frac{I}{R_L} = \frac{I}{R_3} + \frac{I}{R_1 + R_s} \quad (3.18)$$

ويمكن استئصال قيمة  $\frac{1}{R_3}$  من المعادلات (3.17) و (3.18) معطية :



$$\frac{I}{R_s - R_1} - \frac{I}{R_L} = \frac{I}{R_L} - \frac{I}{R_s + R_1}$$

$$\therefore \frac{I}{R_s - R_1} + \frac{I}{R_s + R_1} = \frac{2}{R_L}$$

$$\therefore \frac{2R_s}{R_s^2 - R_1^2} = \frac{2}{R_L} \quad (3.19)$$

$$R_1^2 = \frac{R_s^2 - R_s R_L}{\sqrt{R_s(R_s - R_L)}}$$

$$R_1 = \sqrt{R_s(R_s - R_L)}$$

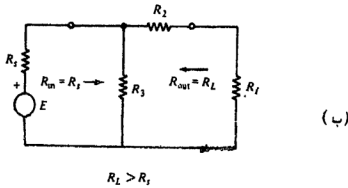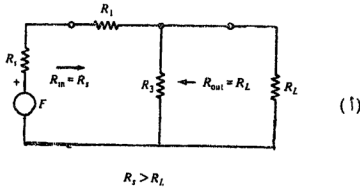

شكل 3.6 ( أ ) موهر نوع I. (  $R_S > R_L$  ) . ( ب ) موهر نوع I. - (  $R_S < R_L$  )

ومن ثم يمكن تحديد قيمة  $R_3$  من المعادلة (3.17) بواسطة تعويض  $R_1$  من المعادلة (3.19). ولتكون هذه النتيجة صحيحة يجب ان تكون  $R_1 < R_S$ ، والا تصبح  $R_1$  قيمة خيالية. اذا كانت  $R_1 > R_S$  تستخدم دائرة الشكل 3.6 ( ب )، اذ تصبح المعادلة

مثال 3.2 تستخدم شبكة - L للوفيق بين المولدة 75 اوم والحمل 50 اوم جد قيم مقاومات الشبكة.

الحل : تستخدم دائرة الشكل 3.6 ( أ )

$$\frac{1}{R_q - R_1} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_L}$$

$$\frac{1}{75 - 43.3} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{50}$$

اذن

$$\frac{1}{31.7} - \frac{1}{50} = \frac{1}{R_3}$$

$$R_3 = \frac{31.7 \times 50}{50 - 31.7}$$

$$= 86.6 \Omega$$

مثال 3.3 اعد المثال 3.2 عندما  $R_s = 10 \Omega$  و  $R_1 = 50 \Omega$ .

الحل : تستخدم دائرة الشكل 3.6 ( ب ) .

$$\begin{aligned} R_2 &= \sqrt{R_L (R_1 - R_q)} \\ &= \sqrt{50 (50 - 10)} \\ &= 44.72 \Omega \end{aligned}$$

$$R_2 = \sqrt{R_L (R_L - R_s)} \quad (3.29)$$

$$\begin{aligned} R_1 &= \sqrt{75(75 - 50)} \\ &= 43.3 \Omega \end{aligned}$$



وبصورة مشابهة للمعادلة (1.17) :

$$\frac{1}{R_L - R_2} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_8}$$

$$\frac{1}{50 - 44.72} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{10} \quad \text{إذن :}$$

$$\frac{1}{5.28} - \frac{1}{10} = \frac{1}{R_3}$$

$$R_3 = \frac{10 \times 5.28}{10 - 5.28}$$

$$= 11.19 \Omega$$

### 3.5 الممانعة والمعاوقة : (Impedances and reactance)



يمكن تحديد قوانين كرشوف وأوم لتشمل دوائر التيار - المتناوب بشرط اخذ خواص الدائرتين الاضافيتين للمحثة والمتسعة بنظر الاعتبار . تعبر هذه الخواص بتيارات جيبية بدلالة الممانعة . يمكن إيجاد مواضيع الممانعة والاطوار وتمثيل الرقم المركب في أي كتاب جيد في تحليل الدوائر الكهربائية . ونعطي هنا ملخصاً لبعض النتائج المهمة .  
نتائج المهمة .

تعرف ممانعة الدائرة  $Z$  بأنها نسبة الفولتية الطورية  $V$  عبر الدائرة الى التيار الطورية  $I$  خلال الدائرة .


$$Z = \frac{V}{I} = R + jX \quad \dots(3.21)$$

$$(j = \sqrt{-1} \quad \text{اذ ان}$$

ومن التعريف ، يكون الجزء الحقيقي  $R$  للممانعة هي بفاومة الدائرة ، كما أن الجزء الخيالي  $X$  يمثل المفاعلة . وربما تتكون الدائرة فيزيائياً من مقاومة  $R$  مربوطة على التوالي مع مفاعلة  $X$  ، التي ربما تكون محاثة او متعة او مجموعاً منها . ومن المحتمل أن تمثل المعادلة (3.21) ممانعة مكافئة لدائرة أكثر تعقيداً . وقد غطت الفقرة 3.7 احدى الدوائر المكافئة المهمة .

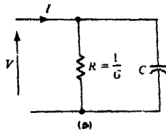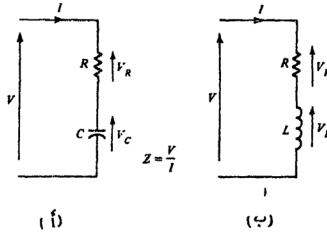

شكل 3.7 تمثل الممانعة ( أ ) دائرة RC  
( ب ) دائرة RL . تمثل المسارعة ( ج ) دائرة RC  
( د ) دائرة RL .

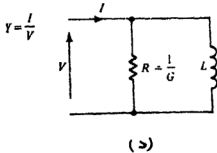

وبالنسبة للدائرة الموضحة في الشكل 3.7 (أ) :

$$\begin{aligned} Z &= R + j X_c \\ &= R - j \frac{1}{\omega C} \\ &= R + j \left( - \frac{1}{\omega C} \right) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 3.22$$

أي تكون المفاعلة السعوية من التعريف هي :

$$X_c = \frac{-1}{\omega C} \quad \dots\dots\dots (3.23)$$

أذ تمثل  $\omega$  التردد الزاوي للفولتة أو للتيار الجيبى .

$$\begin{aligned} \dot{Z} &= R + j X_L \\ &= R + j \omega L \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (3.24)$$

أي تكون المفاعلة الحثية من التعريف هي :

$$X = \omega L \quad \dots\dots\dots (3.25)$$

وكما موضح في الشكل 3.7 . يكون رمز الإشارة لهبوط الفولتية عبر العنصر غير الفعال هو نفسه كما للمقاومة .

وبإهمال الاقتران الحثي - المتبادل (الذي سيفرض في الفصل 3.11) ، تكون المفاعلة المؤثرة لدائرة التوالي  $X_{ser}$  هي :

$$X_{ser} = X_1 + X_2 + X_3 \dots\dots X_n \dots\dots (3.26)$$

وعندما تكون المفاعلات المفردة كافة حثية ، تكون محاطة التوالي المكافئة من المعادلتين (3.26) و (3.25) هي :

$$L_{ser} = L_1 + L_2 + L_3 + ..... L_n \quad (3.27)$$

اما في حالة المتسعات ، تكون متسعة التوالي المكافئة  $C_{ser}$  والتي يمكن الحصول عليها من المعادلتين (3.23) و (3.26) بالشكل الآتي :

$$\frac{1}{C_{ser}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + .... \frac{1}{C_n} \quad (3.28)$$

وتمطي المفاعلة المؤثرة لدائرة توازي المحاثات بواسطة :

$$\frac{1}{X_p} = \frac{1}{X_1} + \frac{1}{X_2} + ... \frac{1}{X_n} \quad (3.29)$$

وعندما تكون المفاعلات المفردة كلها حثية ، نحصل بذلك على تعبير المحاطة المؤثرة للتوازي (باهمال محاطة الاقتران) وهي :

$$\frac{1}{L_p} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + .... \frac{1}{L_n} \quad (3.30)$$

وعندما تكون المفاعلات المفردة كلها سعوية ، نحصل بذلك على تعبير المتسعة المؤثرة للتوازي وهي :

$$C_p = C_1 + C_2 + ..... C_n \quad (3.31)$$

ولفرض التأكد من الحسابات ، يمكن ملاحظة أن  $L_{ser}$  اكبر من أعلى عاثة مفردة في دائرة التوالي . بينما يجب أن تكون  $L_p$  اصغر من اقل عاثة مفردة في دائرة التوازي . اما بالنسبة للمتعات ، يجب ان تكون  $C_{ser}$  اقل من اصغر متعة في دائرة التوالي ، بينما يجب أن تكون  $C_p$  اكبر من أعلى متعة في دائرة التوازي .

### 3.4 مثال

احسب الممانعة (أ) مقاومة 5 اوم توالي مع عاثة 1.0 مايكروهنري و (ب) مقاومة 5 اوم توالي مع متعة 0.02533 مايكروفاراد ، عند تردد 1.0 ميكا هرتز .

الحل :

$$Z = 5 + j2\pi \times 10^6 \times 10^{-6} \\ = 5 + j6.28\Omega \quad (أ)$$

$$Z = 5 - j/2\pi \times 10^6 \times 0.02533 \times 10^{-6} \\ = 5 - 16.28\Omega \quad (ب)$$

### 3.6 الممانعة والتقبيلية (ADMITTANCE AND SUSCEPTANCE)

تعرف مسايرة الدائرة  $Y$  كنسبة التيار الطوري خلال الدائرة الى الفولتية الطورية عبر الدائرة . أي :

$$Y = \frac{I}{V} = G + jB \quad \dots(3.32)$$

وبلاحظ في ذلك أن الماسارة هي مقلوب الممانعة

$$Y = 1/Z \quad \dots(3.33)$$

ومن التعريف ، يمثل الجزء الخفيقي  $G$  للمسايرة "بتوصيلة" الدائرة ، كما يمثل الجزء الخيالي  $B$  بالتقبيلية (susceptance) وتكون مسايرة الدائرة المؤلفة من مقاومة نموذجية  $R$  على النوازي مع متسعة منالبة  $C$  كما في الشكل 3.7 (ج) هي :

$$Y = G + j B_C$$

$$= \frac{1}{R} + j\omega C \quad \dots(3.34)$$

اذن تكون التوصيلة

$$G = 1/R \quad \dots(3.35)$$

وتكون التقبيلية السعوبة

$$B_C = \omega C \quad \dots(3.36)$$

وتكون مسايرة الدائرة المؤلفة من مقاومة نموذجية  $R$  على النوازي مع محاثة نموذجية  $L$  كما في الشكل 3.7 (ج) .

$$\begin{aligned} Y &= G + jB_L \quad \dots(3.37) \\ &= G + j(-1 / \omega L) \\ &= G - j / \omega L \end{aligned}$$

اذن تكون التقابة الحشة هي :

$$B_L = - 1 / \omega L \quad \dots(3.38)$$

وقد لايجتمل في الناحية العملية فرض العناصر النموذجية ، وخاصة في الملفات التي تتميز عادة بمقاومة التوالي . وستعالج مسابرة هذا النوع من العناصر في الفقرة 3.7 .

### مثال 3.5

عند التردد 1.0 ميكا هرتز . احسب المسابرة لـ ( أ ) مقاومة 1 كيلو اوم توازي مع متسعة 200 بيكوفاراد . و ( ب ) مقاومة 1 كيلو اوم توازي مع محاث 126.6 مايكرو هنري .

الحل :

$$Y = \frac{1}{10^3} + j2\pi \times 10^6 \times 200 \times 10^{-12}$$

$$= 10^{-3} + j12.57 \times 10^{-4} \text{ (S) صيمنسى}$$

$$= 1 + j1.257 \text{ mS}$$

$$Y = 10^{-3} - j/(2 \pi \times 10^6 \times 126.6 \times 10^{-6})$$

$$= 1 - j1.257 \text{ mS}$$

### 3.7 ربط التوالي والتوازي المتكافئان

تكون الممانعة هي اكثر الكميات ملائمة لاستعمالها عند التعامل مع دوائر التوالي ، وتكون المسابرة كذلك عند التعامل مع دوائر التوازي ، على الرغم من تحويل القيمة النهائية للمسايرة عادة الى مقاومة نوازي مع محاثة ( عوضاً عن تركها بشكل توصيلية وتقيلية ) ويمكن ايجاد مكافئه مفيد جداً بين دوائر التوالي والتوازي ، عند تردد معلوم .

نفرض أولاً دائرة يمكن تمثيلها بمقاومة  $R$  على التوالي مع مفاعلة  $X$ .

$$Z = R + jX$$

تكون المسارية المكافئة هي :

$$Y = 1/Z$$

$$\begin{aligned} G + jB &= \frac{1}{R + jX} \\ &= \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} \end{aligned}$$

اذن تكون التوصيلة المكافئة هي :

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2} \quad \dots(3.39)$$

وتكون التقبيلية المكافئة هي :

$$B = - \frac{X}{R^2 + X^2} \quad \dots(3.40)$$

مثال 3.6

احسب دائرة التوازي المكافئة لمتسعة 100 بيكو فاراد مربوطة على التوالي مع مقاومة 1 اوم ، عند تردد 15.9 مبيكاهرتز .



الحل :

$$X_c = \frac{-1}{2\pi \times 15.9 \times 10^6 \times 100 \times 10^{-12}}$$

$$= 100 \Omega$$

$$G = \frac{1}{1^2 + 100^2}$$

$$\cong 10^{-4} \text{ S}$$

اذن تكون مقاومة التوازي المكافئة للدائرة هي  $10^4$  اوم او 10 كيلو اوم ومن المعادلة (3.40) :

$$B = \frac{-(-100)}{1^2 + 100^2}$$

$$\cong 0.01 \text{ S}$$

سيمنس

ومن تطبيق المعادلة (3.36) نجد متعة التوازي المكافئة تساوي :


$$B = \omega C_{eq} = 0.01$$

$$\therefore C_{eq} = 100 \text{ pF.}$$

بيكوفاراد

ويوضح الشكل 3.8 (أ) و (ب) الدوائر المكافئة . ويجب ملاحظة ان القيم الموضحة ملائمة للتردد 15.9 ميكا هرتز فقط . وتتغير قيم العناصر المكافئة بتغير التردد ، كما موضح في المثال الاتي :

مثال 3.7 يمكن تمثيل ملف بجائة 15.92 مابكرهري على التوالي مع مقاومة 10 اوم. جد دائرة التوازي المكافئة للتردد (أ) 10 ميكاهرتز (ب) 20 ميكاهرتز ، افرض ان قيم عناصر التوالي ثابتة .

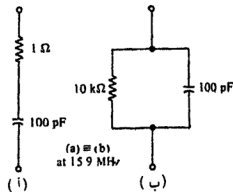

شكل 3.8 الدوائر المكافئة للدالة 3.6 (أ) توالى (ب) توازي .

الحل :

( أ )

$$X_{L_1} = 2 \pi \times 10^7 \times 15.92 \times 10^{-6} \\ = 1000 \Omega$$

ومن المعادلة (1.39)

$$G = \frac{10}{10^2 + 1000^2} \\ \cong 10^{-5} \quad S$$

$$R_p = \frac{1}{G} = \underline{\underline{100 \text{ k}\Omega}}$$

تكون التقاية من المعادلة (1.40)

$$B = - \frac{1000}{10^2 + 1000^2}$$

$$= -1.0 \quad \text{mS}$$

ويمكن إيجاد عاثة التوازي المكافئة بتطبيق المعادلة (3.38) كالآتي :

$$B_{L_1} = -1/\omega L_{eq} = -10^{-3}$$

اذن وعند التردد 10 ميكاهرتز .

$$L_{eq} = 1/2 \pi \times 10^7 \times 10^{-3}$$

$$= 15.92 \mu\text{H}$$

(ب) وزيادة التردد الى 20 ميكاهرتز ، تزداد  $X_{L_1}$  الى 2000 اوم . يعطي تطبيق المعادلتين (3.39) و (3.40) الآتي :

$$G = \frac{10}{10^2 + 2000^2}$$

$$\cong \frac{10^{-5}}{4}$$

$$R_p = \frac{1}{G} = 400 \text{ k}\Omega$$

اذن

ومن المعادلة (3.40)

$$B = - \frac{2000}{10^2 + 2000^2}$$

$$\cong -1.0 \text{ mS}$$

اذن تكون محاسة التوازي المكافئة هي 15.92 مايكروهنري ، ويمكن الملاحظة من هذا المثال الخاص انه في حالة وجود تغير في قيمة محاسة التوازي المكافئة التي تساوي قيمة محاسة التوالي تقريباً ، تزداد قيمة مقاومة التوازي المكافئة متناسبة مع مربع التردد تقريباً .

ويمكن اتباع الطريقة نفسها للحصول على دائرة التوالي المكافئة من دائرة التوازي . نفرض التوصيلية G على التوازي مع التقبيلية B ، اذ يكون :

$$Y = G + jB$$

وتكون الممانعة المكافئة

$$Z = 1/Y$$

$$R + jX = \frac{1}{G + jB} \quad \text{أو}$$

$$R + jX = \frac{G}{G^2 + B^2} - j \frac{B}{G^2 + B^2}$$

اذن تكون مقاومة التوالي المكافئة هي :

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} \quad \dots(3.41)$$

وتكون مفاعلة التوالي المكافئة هي :

$$X = - \frac{B}{G^2 + B^2} \quad \dots(3.42)$$

مثال 3.8 :

يمكن تمثيل مكثف بمسعة 50 بيكوفاراد على التوازي مع مقاومة فقد العازل 10 ميكاوم احسب دائرة التوالي المكافئة ، عند تردد 1.0 ميكا هرتز .

الحل :

$$\begin{aligned} G &= 10^{-7} \text{ S} \\ B &= 2 \pi \times 10^6 \times 50 \times 10^{-12} \\ &= 314.2 \text{ S} \end{aligned}$$

من المعادلة (3.41) ،

$$\begin{aligned} R &= \frac{10^{-7}}{15^{14} + (314.2)^2 + 10^{-12}} \\ &\cong 1.013 \Omega \end{aligned}$$

ومن المعادلة (3.42)

$$x = \frac{-314.2 \times 10^{-6}}{10^{14} + (314.2)^2 \times 10^{-12}} = - \frac{1}{314.2 \times 10^{-6}} \Omega$$

ولهذا ومادامت  $(x = \frac{-1}{B})$  ، فليس هناك فرق واضح عن قيمة النوازي .



### 3.8 دائرة التوالي لـ RLC

 تكون الممانعة الكلية لدائرة توالي RLC هي :

$$Z = R + j (X_L + X_C) \quad \dots(3.43)$$

$$= R + j (\omega L - 1/\omega C) \quad \dots(3.44)$$

تكون ممانعة التوالي هذه بشكل قيمة مركبة . يجوي الشكل 3.9 (أ) على الصيغة المركبة هذه مع معلومات كافية لحساب Z بصورة كاملة .

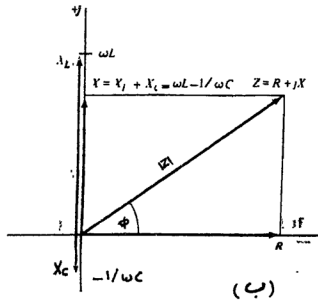

شكل 3.9 (أ) دائرة توالي RLC (ب) مخطط ممانعتها

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \text{---(3.45)}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{X}{R} \right) \quad \text{---(3.46)}$$

$$X = X_L + X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

[الشكل 3.9 (ب)]

رنين التوالي وعامل الجودة .

تُنفَم دائرة توالي RLC عندما تساوي زاوية الطور  $\phi$  صفراً . ويعني ذلك ان تساوي  $X$  صفراً ايضاً . اذ ان  $\phi = \tan^{-1} \frac{X}{R}$

$$\therefore X = X_L + X_C = 0$$

$$X_L = - X_C \quad \text{أو} \quad (3.47)$$

ويرمز لهذا الشرط بالوسم 0 .

$$\omega_0 L = - (- 1 / \omega_0 C)$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \text{----} (3.48)$$

$$\therefore \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{-----} (3.49)$$

إن هذه المعادلة البسيطة والمهمة تعرّف بـ « تردد الرنين » لدائرة التوالي . وبصورة واضحة ، تكون ممانعة الدائرة في اقل قيمتها عند  $f_0$  ، وتمثل بمقاومة نقية ، اذ

$$\begin{aligned} Z_0 &= R + j \left( \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} \right) \\ &= R + j 0 \end{aligned} \quad \text{....} (3.50)$$

ويمكن ضبط  $L$  أو  $C$  في الدائرة لجلب الدائرة الى الرنين مع التردد المسلط وتدعى العملية « بالتنظيم » وتدعى الدائرة كذلك « بدائرة التوالي المنفمة » وتظهر ممانعة الدائرة عند الترددات الاقل من الرنين كمتسعة اذ يكون المعامل  $L$  سالبا ، وتكون حثية عند الترددات الاعلى من الرنين اذ يكون المعامل  $L$  موجبا .

إن التطبيق الواسع للدائرة المنفمة يكون في مرشح اختيار التردد الموضح في الشكل 3.10 (أ) في ابط صورة . يتكون مدخل النظام من اشارتين جيبيتين  $f_0$  و  $f_0$  ،  $(f \neq f_0)$  بينما يتكون تيار الخرج في الحمل  $R_L$  غالبا من اشارة بتردد  $f$  ، بشرط ان تكون  $R \gg R_L$  ، ويتم ترشيح الاشارة عند التردد  $f_0$  بواسطة دائرة التوالي المنفمة عبر الخط يعتمد التأثير الذي تحدثه دائرة التوالي المنفمة على الاشارة  $f$  ، على مدى اقتراب  $f$  من  $f_0$  على الخاصة المهمة للدائرة والتي تدعى « بالاختيارية » التي تعتمد على عامل الجودة ( $Q$ -factor) للدائرة . يمكن تعريف عامل الجودة لدائرة التوالي المنفمة بنسبة فولتية المحثة على فولتية المقاومة عند الرنين كما يأتي :

$$Q = \frac{V_L}{V_R} \quad \dots (3.51)$$



$$= \frac{\omega_0 L}{R}$$

يلاحظ ان تردد الرنين قد استعمل في تعريف عامل الجودة للدائرة المتسمة ، وعند تردد الرنين . تكون  $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$  ، اذن ،

$$Q = \frac{1}{\omega_0 CR} \quad \dots (3.52)$$

ويمكن كتابة معادلة ممانعة التوالي بدلالة عامل الجودة .



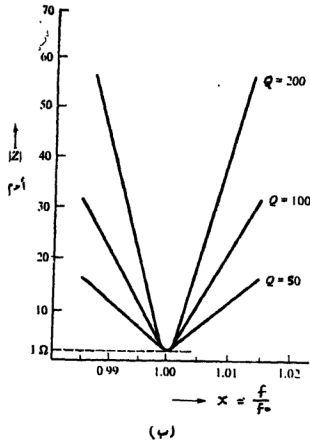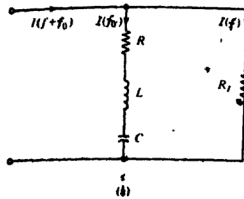

شكل 3.10 (أ) مرشح التوازي المنغم (ب) منحنيات الاختيارية لعوامل الجودة المختلفة لدائرة توازي RLC .

$$\begin{aligned}
Z &= R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \\
&= R \left[ 1 + j \left( \frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} \right) \right] \\
&= R \left[ 1 + j \left( \frac{\omega}{\omega_0} \frac{\omega_0 L}{R} - \frac{\omega_0}{\omega} \frac{1}{\omega_0 CR} \right) \right] \\
&= R \left[ 1 + j \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) Q \right] \\
&= R (1 + jyQ) \text{ where } y = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}
\end{aligned}$$

أما القيمة المطلقة لـ Z :

$$|Z| = R \sqrt{1 + y^2 Q^2}$$

يوضح منحنى الشكل 3.10 (ب) علاقة Z مع التردد  $\frac{f}{f_0}$  ، وكلما ازداد ضيق المنحنى ، ازدادت اختيارية الدائرة . كما يلاحظ ، أن عامل الاختيارية يكون أفضل عند ازدياد عامل الجودة .

تقاس الاختيارية بدلالة عرض الحزمة  $B_{3dB}$  كما يوضح الشكل 3.10 (ب) . وهذا يعود الى عرض حزمة الـ 3dB لأن مستويات الممانعة  $\sqrt{2}$  التابعة الى 3dB ، يخفض التيار عن قيمة الرنين عند ثبوت فولتية الادخال . ويمكن اختيار اي مستوى للممانعة لتعريف عرض الحزمة ، ولكن يكون مستوى  $\sqrt{2}$  فائدة هي سهولة الحسابات الرياضية . تعود القيم المئينة y الى عرض حزمة الـ 3dB وقد وجدت النقطتان  $f_1$  و  $f_2$  من المعادلة :

$$R \sqrt{1 + y_3^2 Q^2} = R \sqrt{2}$$

$$\therefore 1 + y_3^2 Q^2 = 2$$

$$y_3 = \frac{1}{Q}$$

يلاحظ أن  $y_3 = \frac{1}{Q}$  يجب أن تكون موجبة

$$y_3 = \frac{f_2}{f_0} - \frac{f_0}{f_2} = \frac{1}{Q} \quad \text{عند } f_2 \text{ المحددة :}$$

يلاحظ أن  $f_2 > f_0$

$$\therefore f_2^2 - \frac{f_0 f_2}{Q} - f_0^2 = 0$$

$$\therefore f_2 = \frac{f_0}{2Q} \pm \sqrt{\left(\frac{f_0}{2Q}\right)^2 + f_0^2} \quad (3.57)$$

وعند  $f_1$  معلومة :

( ملاحظة :  $f_1 < f_0$  و  $y_0$  موجبة )

$$y_3 = \frac{f_0}{f_1} - \frac{f_1}{f_0} = \frac{1}{Q}$$

$$\therefore f_0^2 - \frac{f_1 f_0}{Q} - f_1^2 = 0$$

$$\therefore f_1 = \frac{f_0}{2Q} \pm \sqrt{\left(\frac{f_0}{2Q}\right)^2 + f_0^2} \quad (3.58)$$

يمكن الحصول على عرض حزمة 3dB من المعادلتين (1.57) و (1.58) وكالآتي :

$$B_{3dB} = f_2 - f_1$$

$$= \frac{f_0}{Q}$$

يوضح هذا أهمية عامل الجودة  $Q$  في تحديد الاختيارية ، إذ تولد  $Q$  العالية عرض حزمة 3dB ضيق . وتتراوح قيم  $Q$  لدوائر التوالي المنغمة بين 10-300 . ويوضح الشكل 1.10 ( ب ) تأثير زيادة  $Q$  على الاختيارية . وبفرض أن  $R$  قيمة ثابتة وتغير  $Q$  بتغير  $\frac{L}{C}$  إذ

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

### 3.9 دائرة التوازي المنغمة


يوضح الشكل 3.12 ( أ ) دائرة توازي ، وقد فرضت مقاومة المتسعة بقيمة صغيرة مهملة . ولهذا يمكن كتابة مسايرة الدائرة كالآتي :

$$(3.61)$$


$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$

$$= \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\omega C$$

$$= \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j \left( \omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) \quad (3.62)$$

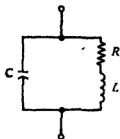

(أ)

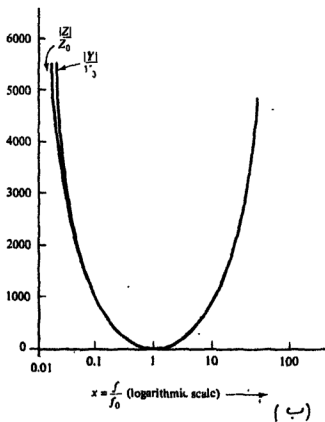

شكل 3.12 (أ) دائرة توازي منفعة ، (ب) منحنيات الاختيارية العامة لدوائر التوازي - التوالي المنفعة .

وتكون المسيرة قيمة حقيقية عند الرنين (اي يكون معامل  $l$  يساوي صفراً) .

$$\therefore \omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{R^2 + \omega_0^2 L^2}$$

أو

$$R^2 + \omega_0^2 L^2 = \frac{L}{C} \quad (3.63)$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2} \quad \text{أو} \quad (3.64)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

ومن الواضح ان تردد رنين التوازي يعتمد على مقاومة الدائرة ، وهي الحالة التي لا تحدث في دائرة التوالي ، وعملياً تكون حالة  $\frac{1}{C} \gg \left(\frac{R}{L}\right)^2$  هي نفسها لكل من رنين التوالي والتوازي .

إن المسيرة عند تردد الرنين هي محانة نفة وتساوي

$$Y_0 = \frac{R}{R^2 + \omega_0^2 L^2} \quad (3.65)$$

اذن ومن المعادلة (3.63) ،  $R^2 + \omega_0^2 L^2 = L / C$  ; اذن :

$$Y_0 = \frac{CR}{L} \quad (3.66)$$

وتكون الممانعة عند الرنين مقاومة نقية وترمز بـ  $R_D$  وتشير الى المقاومة الحركية :

$$R_D = \frac{1}{Y_0} = \frac{L}{CR} \quad (3.67)$$

ويكون هذا مقارباً للممانعة العليا التي حصل عليها ، ولكن لا تساويها بالضبط ، اذ يمكن استعمال التقريب من معادلة تردد الرنين ، وتنطبق الممانعة العليا مع الممانعة عند الرنين .

توضح النسبة  $\frac{Y}{Y_0}$  كيفية تغير المسيرة مع التردد نسبة الى قيمة الرنين . وعادة تكون  $R^2$   $\omega^2 L^2$  بحيث يمكن تبسيط معادلة (3.62) بالنسبة لـ  $Y$  ، ويعطى استخدام المعادلة (3.66) الآتي ،

$$\frac{Y}{Y_0} \approx \frac{L}{CR} \left[ \frac{R}{\omega^2 L^2} + j(\omega C - 1/\omega L) \right]$$

$$= \frac{1}{\omega^2 LC} + j \left( \frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega CR} \right)$$

$$\frac{\omega^2_0}{\omega^2} + jyQ \quad (3.68)$$

اذ ان  $yQ$  هي كما اعطيت في المعادلة (3.54) ، وان  $\omega_0^2 = LC$

$$\therefore |Y| = Y_0 \sqrt{\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 + (yQ)^2} \quad (3.69)$$

يكون المنحني |Y| مقابل  $\frac{f}{f_0}$  لدائرة التوازي مشابهاً لمنحني |Z| مقابل. لدائرة التوالي كما هو موضح في الشكل 3.12 (ب) ويختلف المنحنيان عند الترددات الواطئة فقط. وقد رسم التردد بمقياس لوغاريتمي لظهور ذلك. ويتبع ذلك اعطاء عرض حزمة الـ 3dB لدائرة التوازي بواسطة .

$$B_{3dB} = \frac{f_0}{Q} \quad (3.70)$$

وتستخدم دائرة التوازي المنغمة كذلك كمرشح ، وذلك لظواهرها مانعة عالية للأشارات عند تردد الرنين ، كما موضح في المثال 3.9 ويجب ملاحظة ان الممانعة الحركية  $R_D$  تسلط عند تردد الرنين . وتلأقي التيارات المستمرة مثلاً مقاومة  $R$  فقط وهي مقاومة الملف . قبل ذكر المثال 3.9 ربما يلاحظ فائدة علاقة المعادلة (3.67) لـ  $R_D$  التي يمكن اشتقاقها باستخدام المعادلتين (3.51) و (3.52) بالنسبة لعامل جودة الدائرة ، إذن :

$$R_D = \frac{L}{CR} \quad (1.67)$$

$$= \omega_0 L Q \quad (1.71)$$

$$= \frac{Q}{\omega_0 C} \quad (1.72)$$

$$= Q^2 R \quad (1.73)$$

مثال 3.9 دائرة توازي منغمة لها عامل جودة تساوي 200 عندما تنغم عند 10 ميگاهرتز. وقيمة متسعة التنعيم هي 10 بيكوفاراد . أحسب (أ) الممانعة الحركية و (ب) مقاومة الـ d.c. . نفرض أنها ثابتة مع التردد .



الحل :

(أ) بتطبيق المعادلة (3.72)

$$R_D = \frac{200}{2\pi \times 10^7 \times 10 \times 10^{-12}}$$

$$= 318 \text{ k}\Omega$$

(ب) من المعادلة (3.72)

$$R = \frac{R_D}{Q^2} = \frac{318 \times 10^3}{(200)^2} = 7.96\Omega$$

وعند الترددات الأقل من الرنين ، تكون ممانعة الدائرة حثية ، وتكون في الترددات الأعلى سعوية . يمكن تذكر ذلك بسهولة وذلك بملاحظة كون الحثية دائرة قصر عند التردد القريب من الصفر ، وتكون التيارات حثية كافة ، وباقتراب التردد من القيمة غير المتناهية ، تقترب المفاعلة السعوية من دائرة - القصر مما يجعل التيار الكلي سعويًا .


### 3.9.1 الرنين الذاتي للملف :

يكون للملف الحقيقي مقاومة فضلاً عن حثيته - الذاتية ، وكذلك سعة - ذاتية التي تتوزع خلال الملف . لا يمكن تمثيل الملف الحقيقي بأية دائرة بسبب طبيعة التوزيع ، ولكن يمكن تقريبها كما موضح في الشكل 3.13 (أ) ، الذي تكون فيه خواص توزيع المقاومة ، والحثية ، والمتسعة ممثلة بعناصر مجمعة (Lumped) ،  $R$  و  $L$  و  $C$  ومن الواضح ان يسلك الملف الحقيقي سلوك دائرة التوازي المنفمة ، اي : يظهر كمحاثية عند الترددات الأقل من تردد رنينه - الذاتي ، وكممتعة عند الترددات الأعلى من ذلك . ربما يستخدم تعبير المسايرة ، المعادلة (3.62) ، لدائرة التوازي لتمثيل الملف . تقريب  $R^2 \gg W^2 L^2$  في تبسيط المعادلة (3.62) الى :

$$Y = \frac{R}{\omega^2 L^2} + j(\omega C_0 - \frac{1}{\omega L})$$

$$= \frac{R}{\omega^2 L^2} - j \left( 1 - \frac{\omega^2 L C_0}{\omega L} \right) \quad (3.74)$$

ويسمح هذا بتمثيل الملف بدائرة توازي كما في الشكل 3.13 (ب). التي  
تطبق في الترددات الأقل من تردد الرنين - الذاتي للملف ،

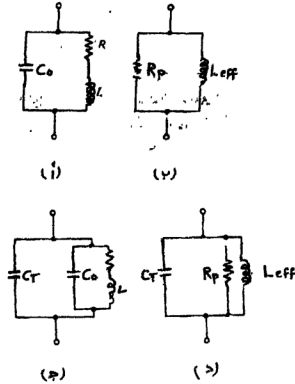

شكل 3.13 : (أ) الدائرة المقربة للملف بضمها المسعة - الذاتية ، (ب) مكافئها  
التوازي عند الترددات الأقل من تردد الرنين - الذاتي . (ج) دائرة توازي منغمة (د)  
دائرتها المكافئة . يأخذ  $C_0$  بغير الاعتبار .

ويمكن الحصول على مقاومة التوازي المكافئة  $R_p$  من

$$\frac{1}{R_p} = \frac{\omega^2 R}{\omega^2 L^2}$$

$$R_p = \frac{\omega^2 L^2}{R} \quad (3.75)$$

ويمكن الحصول على معادلة التوازي المؤثرة للملف  $L_{eff}$  من

$$\frac{1}{\omega L_{eff}} = \frac{-\omega^2 LC_0}{\omega L}$$

$$(3.76)$$

$$L_{eff} = \frac{L}{1 - \omega^2 LC_0} = \frac{L}{1 - (\omega / \omega_0)^2}$$

نفرض استخدام هذا الملف في دائرة التنعيم للشكل 3.33 (ج)، التي لها تردد رنين  $\omega_T$ ، أقل كثيراً من الرنين - الذاتي  $\omega_0$  للملف (أي نكون متعة التنعيم الخارجية  $C_T \gg C_0$ ). وتكون الممانعة الحركية للدائرة عند تردد الدائرة  $\omega_T$ ، من المعادلة (3.71):

$$R_D = Q \omega_T L \quad (3.77)$$

والآن تظهر الدائرة المكافئة للشكل 3.13 (د) بأن لها عامل جودة مؤثرة  $Q_{eff}$ ، التي يمكن استخدامها في المعادلة (3.71) مع  $L_{eff}$  لتسطي:

$$R_D = Q_{eff} \omega_T L_{eff} \quad (3.78)$$

ومادامت دائرتنا الشكل 3.13 (ج) و (د) متكافئتين إذن:

$$Q \omega_T L = Q_{eff} \omega_T L_{eff} \quad (3.79)$$

$$Q_{eff} = Q \frac{L}{L_{eff}}$$

وبالتعويض من المعادلة (3.77) في المعادلة (3.79) نحصل :

$$Q_{eff} = Q(1 - \omega^2 LC_0) = Q \left[ 1 - \left( \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \right] \quad (3.80)$$

اذ ان  $(Q = \omega_T L / R)$  وهي عامل الجودة كما عرف سابقاً ، باهمال المتسعة الذاتية . يبقى عامل الجودة ثابت تقريباً خلال مجال عريض من الترددات ، بسبب ارتفاع قيمة  $R$  عند زيادة  $\omega L$  مع التردد يتأثير العامل القشري (Skin effect). اذ تبقى النسبة  $R / \omega L$  ثابتة تقريباً . ومع ذلك يمكن ملاحظة ان عامل الجودة المؤثرة  $Q_{eff}$  ينخفض بزيادة التردد اذا اخذت المتسعة الذاتية بعين الاعتبار .

ويجب بذل بعض الاهتمام في كيفية استخدام  $Q_{eff}$  . يمكن حساب المقاومة الحركية لدائرة التوازي المنغمة في الشكل 3.13 (جـ) او (د) من احد التعبيرين للمعادلة (3.77) او (3.78) اي : اما باستخدام  $Q_1$  او  $Q_{eff} L_{eff}$  في الحسابات . ويمكن استخدام المعادلة (3.72) بشرط تعويض  $(C_T + C_0) / Q$  أو  $C_T / Q_{eff}$  فيها . ويجب استخدام  $Q$  وليس  $Q_{eff}$  في حساب عرض الحزمة لدائرة التوازي المنغمة من المعادلة (3.70) .

$$\text{عرض الحزمة} = \frac{f_r}{Q} \quad \dots (3.81)$$

وهذا يسبب ضبط  $C_T$  عند تردد رنين معين لالغاء تأثير  $C_0$  (اذ تكون  $C_T$  و  $C_0$  على التوازي) . ولا تكون  $C_T$  على التوازي مع  $C_0$  في حالة دائرة التوالي المنغمة . تنغم  $C_T$  بصورة فاعلة مع  $L_{eff}$  لاعطاء عامل جودة الدائرة  $Q_{eff}$  ، بحيث ان عرض الحزمة من المعادلة (3.60) يكون :


$$\frac{f_T}{Q_{eff}} = \text{عرض الحزمة} \quad (3.82)$$

لدائرة التوالي ويجب ملاحظة أنه في معظم اجهزة قياس عامل الجودة . تكون الدائرة دائرة توالي منغمة إذ يشير المقياس الى  $Q_{eff}$  وليس  $Q$  .

### 10.3 التأثير السطحي :

تنتج القوة الدافعة الكهربائية ق . د . ك المحتثة في الملف من سرعة تغير التسرب الفيضي مسبباً مرور التيار الذي يسبب بدوره فيضاً (قانون لينز) . بفرض بصورة اعتيادية ان الفيض كله يربط الموصل بصورة كاملة . ومع ذلك ، يزداد ربط الفيض الحقيقي نحو لب الموصل اذ يربط الفيض المغناطيسي داخل الموصل بالجزء الداخلي فقط . يوصل خط الفيض  $D_1$  بالموصل الكامل في الشكل 3.14 (أ) مثلاً ، بينما يوصل خط الفيض  $D_2$  بالجزء ذي نصف القطر  $a$  . وتكون ق . د . ك . اكبر عند مركز الموصل ، التي تولد اعلی ربط فيضي وتصبح اقل عند الاتجاه نحو المحيط الخارجي . وربما ان الق د ك المحتثة تعاكس سريان التيار فتتولد اوطاً كثافة تيار عند المركز وتزداد عند الاتجاه الى المحيط الخارجي . وبالطبع تنتج كثافة التيار الواطئة عند المركز فيضاً مغناطيسياً واطناً كذلك ، وبماول هذا الفيض موازنة التأثير المولد للتوزيع غير المنتظم ، وبهذه الوسيلة يمكن الحصول على شروط التوازن . ومع ذلك فإن التأثير الكلي هو محاولة التيار السريان قرب سطح الموصل ، ويدعى ذلك بالتأثير السطحي . تزداد المقاومة الظاهرة للموصل بسبب تحديد التيار بمقطع اصغر من الموصل ، وتلاحظ هذه الزيادة بصورة اكبر في الموصلات السمكة وعند الترددات العالية (اذ تكون سرعة تغير الربط الفيضي عالية) ، ويساوي ذلك في الاهمية ان تصبح المقاومة معتمدة على التردد .

وغالباً مايستعمل سلك من نوع خاص في الملفات لحفض التأثير القشري ، ويدعى هذا بـ "Litzendraht" (او باختصار سلك لتز) ويصنع هذا السلك من اسلاك مجذولة وممزولة عن بعضها وتلف بطريقة تكون فيها كل جذلة متبادلة الموضع بين المركز والحافة الخارجية . وعلى طول السلك ، كما في الشكل 3.14 (ب) وتلك كل جذلة بهذه الطريقة ق . د . ك . ك الحياوية اذ بماول التيار ان يكون متناسقاً على طول المقطع العرضي الكامل (المكون من عدة مقاطع للجذلات المفردة) .

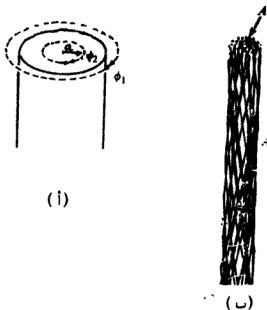

شكل 3:14 (أ) خطوط النض المغناطيسي في الموصل (ب) ساك لتز (Litz) .

### 3.11 الحثية المتبادلة :

 

يمكن حدوث رد فعل بين الدوائر الحثية التي تكون معزولة فيزيائياً نتيجة خطوط الفيض المغناطيسي المشتركة . يمكن أخذ هذا التأثير بنظر الاعتبار بواسطة الحثية المتبادلة  $M$  . فإذا تغير التيار  $I_1$  ، في الحثية  $L_1$  المربوطة باقتران مغناطيسي مع حثية  $L_2$  ، فيمكن إعطاء الـ ق . د . ك . الحثية في  $L_2$  بواسطة .

$$E_2 = \pm j\omega M \cdot I_1 \quad (3.83)$$

تعتمد الإشارة المستعملة على الموقع الفيزيائي للملفات ، وهذا ماوضح في الشكلين 3.15 (أ) و (ب) . مع ملاحظة عدم امكانية معرفة  $M$  من اللغائف فيزيائياً كما في حالة  $L_1$  و  $L_2$  ، ويمكن تحديدها بواسطة القياس . وقد برهن في الناحية العملية سهولة تحديد ما يدعى بعامل الاقتران  $K$  . اذ تكون :

$$M = k\sqrt{L_1 \cdot L_2} \quad (3.84)$$

وتتراوح قيمة K بين الصفر والواحد .

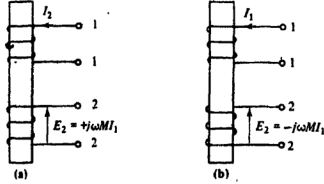

شكل 3.15 الاقتران الحثي المتبادلي موضعاً الاقطاب المحتملة (أ) و (ب) و (ج) دائرة ال ac المكافئة .

يوضح الشكل 3.15 (ج) دائرة مكافئة مفيدة للاقتران الحثي - المتبادلي لحالة  $j\omega M$  . ويمكن التعرف على النهايات 1-1 و 2-2 بالنهايات العائدة في الشكل 3.15 (أ) . مع ملاحظة ان الدائرة المكافئة تكون صحيحة في حالات ال ac فقط . ومن الواضح أن مسار ال dc غير موجود في الدائرة الحقيقية .

وعند وجود المحاثة المتبادله بين موصلين مربوطين على التوالي ، تعطي معادلة التوالي المؤثرة بواسطة :

$$L_s = L_1 + L_2 + 2M \quad (3.85)$$

وفي حالة ربطها على التوازي ، تعطي معادلة التوازي المؤثرة بواسطة :

$$L_p = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M} \quad (3.86)$$

ويمكن خفض المعادلتين (3.85) و (3.86) الى المعادلتين (3.27) و (3.33) عندما تكون  $M$  صفراً ، وباستخدام الحائثة المتبادلة بين الملفين ، يمكن تعير الحائثة المؤثرة في خطوات بواسطة عمل توصيلات مناسبة ، من القيمة البفل  $L_{min}$  الى القيمة العليا  $L_{max}$  ، اذ .

$$L_{min} = \frac{L_1 \cdot L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \quad \dots (3.87)$$

$$L_{max} = L_1 + L_2 + 2M \quad \dots (3.88)$$

والاكثر من ذلك ، اذا جعلت  $M$  متغيرة مثلاً ، يمكن الحصول على حائثة متغيرة بصورة منتظمة بواسطة تغير المسافة الفيزيائية بين الملفات .

### 3.12 دوائر الاقتران

يتطلب انتقال الاشارة من دائرة الى اخرى غالباً الى دائرة اقتران بدلا من الربط المباشر . يستخدم بصورة واسعة اقتران المحولة التي نسفل نأبهر الحائثة - المتبادلة ، ويمكن شرحها بصورة مستفلة في مجالين واسعين : (1) مجال الترددات الواطئة (ترددات القدرة والتردد المسموع مثلاً) و (2) مجال الترددات العالية (الترددات الراديوية مثلاً) . ان التفاصيل العملية لهذه الدوائر مختلفة بصورة كبيرة مما يتطلب طرقاً مختلفة في تحليلها . على الرغم من اعتماد الطريقتين على الاقتران الحثي المتبادلي .



### محولات التردد الواطيء :

يربط الفيض المغناطيسي  $\phi$  باجمعه والناتج من الامبير - لفة للابتدائي مع لفيفة الثانوي (او لفائف الثانوي ، اذا وجد اكثر من لفه واحدة) وذلك في حالة محولة التردد الواطيء المثالية . يمكن اهمال هبوط الفولتية في لفائف الابتدائي والثانوي . في الحالة النموذجية كذلك . كما يمكن اهمال فقد القدرة في اللب المغناطيسي .

تكون فولتية الابتدائي المسطحة  $V_p$  ، تحت هذه الظروف ، مساوية للـ ق. د. ك. المحتة في لفيفة الابتدائي ذات  $N_p$  لفة التي نعطي حسب قانون فارادي في الحث المغناطيسي .

$$V_p = N_p \cdot \frac{d\phi}{dt} \quad \dots(3.89)$$

وبصورة مشابهة ، وباهمال هبوط الفولتية في لفيفة الثانوي ، تكون الـ ق. د. ك. المحتة في الثانوي  $E_s$  ، مساوية لفولتية نهاية الثانوي  $V_s$  . اذ أن :

$$V_s \cong E_s = N_s \cdot \frac{d\phi}{dt} \quad \dots(3.90)$$

ويتبع ذلك اذن أن يكون .

$$n = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

....(3.91)

اذ ان  $(n = \frac{N_p}{N_s})$  وتمثل نسبة اللفات .

وعند تحميل الثانوي بحيث يسحب تيارا  $I_s$  . فيجب أن يتوازن الامبير - لفة للثانوي  $N_s I_s$  للامبير - لفة في الابتدائي  $N_p I_p$  (والا نتج من عدم التوازن تغيراً في التيار المحث في الاتجاه الذي يبعد التوازن) . ويتبع ذلك :

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$= \frac{1}{n} \quad \dots(3.92)$$

وبصورة واضحة ، يكون  $V_p \cdot I_p = V_s \cdot I_s$  من المعادلتين (3.91) و (3.92) المتوقعة في المحولة النموذجية .

يمكن نقل الحمل  $Z_L$  المربوط بالثانوي الى جهة الابتدائي بشكل  $Z_L$  بالطريقة الآتية . يكون حمل الثانوي الموضح في الشكل 3.16 (أ) هو :

$$Z_L = \frac{V_s}{I_s} \quad \dots(3.93)$$

ويكون الحمل كما يرى بين نهايتي الابتدائي هو :


 

$$Z_L' = \frac{V_p}{I_p} \quad \dots(3.94)$$

وبتعويض  $I_p$  و  $V_p$  من المعادلتين (3.91) و (3.92) ، واستخدام العلاقة في المعادلة (3.93) و (3.94) يمكن تحويل  $Z_L'$  الى :

$$Z_L' = n^2 Z_L \quad \dots(3.95)$$

وتكون هذه العلاقة صحيحة الى حد ما في الحسابات العملية و يمكن اثبات فائدتها على الرغم من اعتمادها على المحولات النموذجية .

وباستخدام الحجة نفسها ، يمكن تحويل مصدر فولتية الق . د . ك (E) والمقاومة الداخلية  $R_s$  الى الثانوي بحيث يظهر الحمل مزوداً من مصدر ق . د . ك بقيمة  $\frac{E}{n}$  ، ومقاومة داخلية  $\frac{R_s}{n^2}$  ، كما في الشكل 3.16 (ج) .

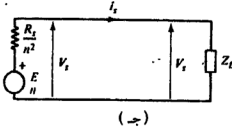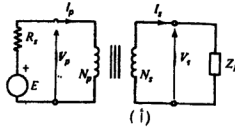




شكل 3.16 . محولة نموذجية للتردد - الواطيء . ( أ ) الدائرة ( ب ) الدائرة بالنسبة للابتدائي ( ج ) الدائرة بالنسبة للثانوي .

يوضح الشكل 3.17 ( أ ) نموذجاً لدائرة محولة لعملية للتردد - الواطيء ، ففي المحولة العملية ، تكون هناك حاجة الى تيار ابتدائي صغير للحصول على الفيض المغناطيسي في اللب . ويمكن تمثيل هذا بمحثة  $L_p$  على التوازي مع الابتدائي في النموذجي ، كما ان هناك تياراً - دوامياً وفقد التخلقية في اللب . تعتمد هذه الفقدود على فولتية الابتدائي ولا تعتمد على قيمة التيار . يمكن تمثيلها بمقاومة  $R_c$  على التوازي مع الابتدائي النموذجي . تملك كل لفيفة مقاومة اومية التي تمثل بـ  $R_p$  للابتدائي و  $R_s$  للثانوي . تولد كل لفيفة تحمل تياراً كمية معينة من الفيض المغناطيسي التي لاتربط مع اللفائف الاخرى ، ويدعى هذا بالفيض التسري "Leakage flux" ويمثل تأثيره بالمحاثتين  $L_s$  و  $L_p$  .

ويمكن إعادة رسم الدائرة المكافئة للشكل 3.17 (أ) مع ادخال كافة العناصر نسبة الى احدى جهتي الابتدائي أو الثانوي ، كما ذكر سابقاً . ويوضح الشكل 3.17 (ب) الدائرة العائدة الى الابتدائي .

ومن الضروري اخذ المتسعة الذاتية للفائف والمتسعات المتبادلة بينها بنظر الاعتبار عند الترددات العالية ويوضح الشكل 3.17 (جـ) الدائرة المكافئة العائدة الى جهة الابتدائي مع اخذ  $C_p$  بنظر الاعتبار والتي تساوي التأثيرات السمية كافة . كما يوضح الشكل 3.17 (د) منحنى كسب الفولتية مقابل التردد للمحولة . يحدث انخفاض في الكسب عند الترددات الواطئة بسبب  $L_p$  . اذ تظهر  $C_p$  و  $L_p$  دائرة رنين توازي عريضة الاستجابة (عامل جودة منخفض) . بينها يميل تأثير  $C_p$  دائرة رنين توازي عريضة الاستجابة (عامل جودة منخفض) . بينها يميل تأثير  $L_p$  . يكون منحنى الاستجابة مسطحاً بصورة معقولة في مجال حزمة الوسط . وتظهر  $L_p$  و  $C_p$  عند الترددات العالية دائرة رنين توازي منتجة ذروة في منحنى الاستجابة . ويسبب تأثير  $C_p$  بعد هذه النقطة في انخفاض الكسب .

يجب التذكير ان المصطلح المكافئة تكون صحيحة في اشارات الـ ac فقط ، ولا يمكن استعمالها عند تحليل موجات الـ dc مثلاً .

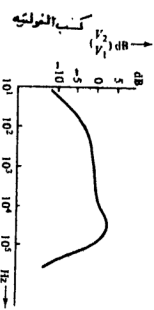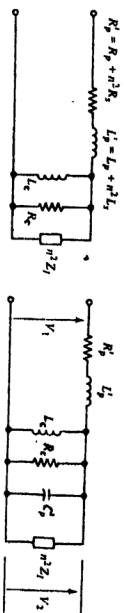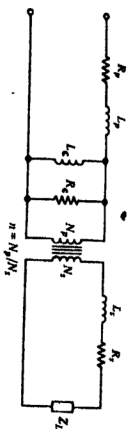


تردد (متناسق لوغاريتمي)  
 شكل 3.17 (أ) دائرة مكافئة لهواة عملية (ب) نسبة إلى الابتدائي (ج) نسبة إلى الابتدائي مع أخذ التخميد الاعتبار. (د) استجابة التردد.


اسئلة الفصل الثالث  
الدوائر الكهربائية

مسائل


- 1 - للشبكة المبينة في الشكل ادناه احسب فرق الجهد بين النقطتين A ، B ، ثم احسب مقدار واتجاه التيار الذي يمر في المقاوم 3.1 اوم المربوط بين B ، A .

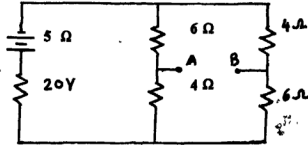


- 2 - احسب تيار البطارية والتيار في المقاوم 4 اوم في الشبكة الكهربائية المبينة في الشكل ادناه .

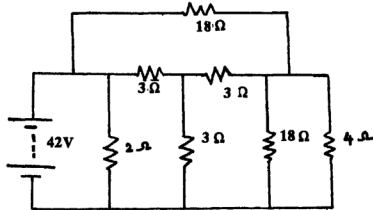


- 3 - مستخدماً نظرية التراكيب ، اوجد التيار المار في الفرع  $ab$  في الشبكة الكهربائية المبينة .

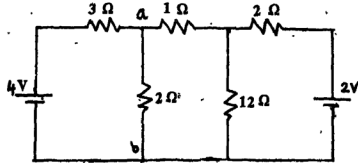

- 4 - جد التيار الذي يمر في المقاومة  $4k\Omega$  في الشبكة الكهربائية المبينة بتطبيق نظرية ثقتن .

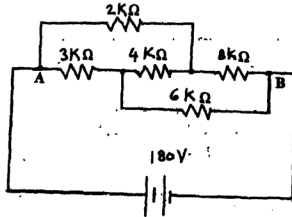

- 5 - فولتية الدائرة المفتوحة لمولد ذبذبة سمعية تساوي 5 فولت ، وعندما يوصل مولد الذبذبة الى مقاومة  $2000 \Omega$  أو تنخفض الفولتية بين طرفي المولد الى 4 فولت . ماهي قيمة المقاومة الداخلية للمولد .
- 6 - في الشكل المبين يقرأ الاميتر (AM) 3 امبير عندما يكون المفتاح S مغلقاً ماهي قراءة الاميتر عندما يكون المفتاح S مفتوحاً .

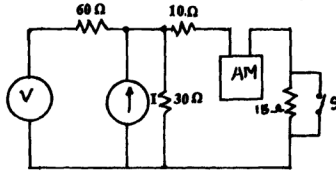


7 - سجلت قراءات الكميات الخارجة لمولدين وكانت كالتالي .

$I(A)$	0	25	50	75	100
$V_1 (V)$	120	119	117	113	105
$V_2 (V)$	120	118	113	105	90


ثم ربطت المولدين على التوازي لتغذية حمل مقاومته 1 أوم ارسم الخواص (منحني  $I$  مع  $V$ ) ثم احسب التيار والقدرة الخارجة من كل مولدة على حدة بطريقة تخطيطية .

8 - إذا علمت ان قراءة الفولتميتر في الدائرة المبينة في الشكل كانت 60 فولت وان قراءة الاميتر كانت 90 ميكروامبير . فما قيمة المقاومة  $R$  علماً بأن مقاومة الفولتميتر  $2 \times 10^6$  اوم .

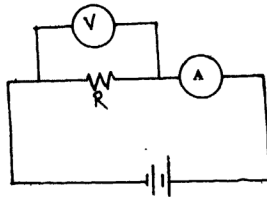




- 9 - ربط فولتميتر مقاومته 2 ميكاوم في الدائرة المبينة في الشكل فجل قراءة قدرها 15 فولت احسب  
 أ - القوة الدافعة الكهربائية للمصدر  
 ب - القدرة التي يزودها المصدر للدائرة .

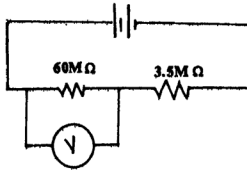


- 10 - في الشكل ادناه  $I_a = -4A$  ،  $I_c = +1A$  ،  $V = 18V$  ، اوجد  $i_1$  ،  $i_2$  ،  $I_b$

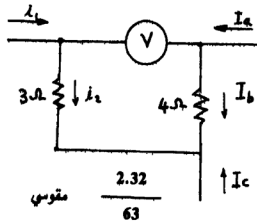


- 11 - اوجد التيار  $I$  في الشبكة السلمية المبينة باستخدام الطريقة التالية :

افرض ان التيار يساوي 1A ثم احسب بطريقة عكسية فولتية المصدر اللازمة لذلك وبالتالي يمكن حساب  $I$  بملاقة تناسب بسيطة .

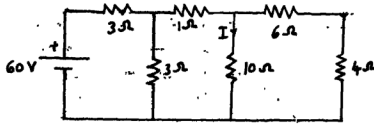

12 - في الشكل يمثل الجزء المظلل نموذج دائرة لقرانزستور. لاحظ ان  $50I_1$  هو قيمة مصدر التيار استبدل الدائرة بكافيه نورتن ثم احسب كسب الفولتية  $\frac{V_2}{V_1}$  عندما تكون  $R_2 = 3k\Omega$ .

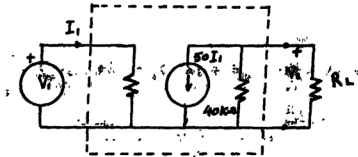

## أجهزة قياس التيار المستمر


يمكننا بواسطة أجهزة القياس معرفة قيمة الكميات الكهربائية بصورة مباشرة وذلك بمؤشر القياس عند إجراء القياس أو قراءة رقم يوضح قيمة الكمية بصورة مباشرة . أو من لوحة الرسم الإلكتروني ... وغيرها وهناك أسس كثيرة لاستغلال المقاييس الكهربائية يعتمد قسم منها على تأثيرات مغناطيسية أو كهربائية مغناطيسية أو تأثيرات فيزيائية أخرى وعادة تؤثر قياس كميات التيار أو الفولتية أو المقاومة إلى غير ذلك من الكميات الكهربائية .

### 4.1 الكلفانوميتر :

هو الجهاز الذي يستخدم للكشف عن التيار أو لقياس كميته والاستخدام الأول هو الشائع خاصة عند استعمال الجهاز في القناطر الكهربائية أو في إجهاد الكهربائي حيث يكون الغرض من استخدام الكلفانوميتر هو الحصول على حالة التبادل ولا يُنظر عند ذلك إلى قيمة التيار .

تعتمد أغلب أجهزة الكلفانوميتر في أدائها على العزم الزاوي الذي يسببه مرور التيار في ملف يقع في مجال مغناطيسي دائم وإن أشهر أنواع الكلفانوميتر هو النوع المعلق والشكل (4.1) يبين تكوينه وأجزائه الرئيسية .

يتكون الجهاز من ملف مصنوع من سلك رفيع معلق في مجال مغناطيسي يولده مغناطيس دائم وبموجب القوانين الكهرومغناطيسية فإنه نتيجة لمرور تيار في الملف الكائن ضمن المجال المغناطيسي تؤثر قوة تدور الملف ثم يثبت عندما

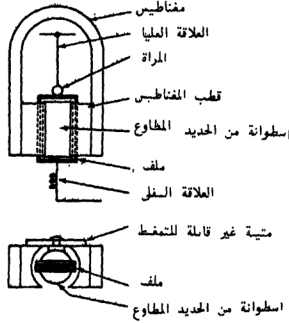


الشكل 4.1 يبين اجزاء الكلفانوميتر المتحرك الملف للتيار المستمر.

تتعاود مع القوة الميكانيكية للنايض ، لذا فإن انحراف الملف دليل على كمية التيار المار به . وللنايض واجب آخر فضلاً عن معادلة قوة دوران الملف الا وهو امرار التيار الكهربائي ايضاً . وكما يلاحظ من الشكل يمكن ملاحظة شدة التيار المقاس من حركة البقعة المضية التي تنعكس من المرآة المثبتة على الملف وإن هذه الحركة تقابل دوران المؤشر الاعتيادي الا أن البقعة أفضل من المؤشر لانعدام وزنها . ولا يزال جهاز الكلفانوميتر مستخدماً حتى الآن في بعض المختبرات بسبب حساسيته العالية . أما مساوئه فهي صعوبة الاستخدام والتحريك في امكان الى آخر ويحتاج الى مدة كبيرة لتجهته للعمل .

## 4-2 انحراف الكلفانوميتر والحساسية :


على الرغم من ان جهاز الكلفانوميتر غير مستخدم الا أن المتطور منه والذي يسمى بجهاز الملف المتحرك في مجال ثابت **Permanent Magnet**

**Moving Coll** والمسمى احيانا بجهاز (دى ارسنفال D'Arsonval ) نسبة الى العالم الذي أوجده والموضح في الشكل (4.2) حيث هناك ملف معلق في مجال مغناطيسي ويمكن ان يتحرك بحرية في المجال المغناطيسي . فعندما يمر تيار في الملف يتولد عزم كهرومغناطيسي يعمل على تدوير الملف ثم تتوازن هذه الحركة بنابض حلزوني متصل بالملف ويتحرك المؤشر فوق تدريج ثم يعود للصفر عند زوال التأثير الكهرومغناطيسي سبب استعادة النابض الحلزوني للعزم الذي اختزنه عند دوران المؤشر .

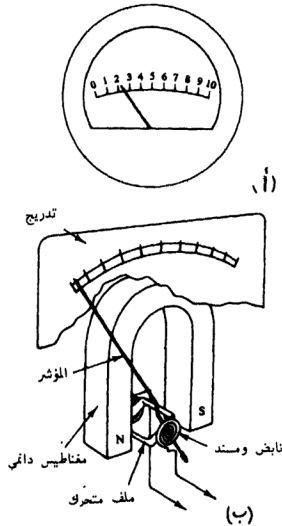

الشكل 4.2 بين مكونات جهاز دي ارسنفال ذو الملف المتحرك .

وبلاحظ من الشكل (4.2) وجود اثنال مثبتة على المؤشر لجعل حركة المؤشر بطيئة ومننتظمة واكثر استقراراً حيث بدونها سوف يقفز المؤشر مرة واحد الى قيمة التيار ولا يمكن الثبوت عند تلك القيمة بسبب القصور الذاتي الذي سببته حركة المؤشر السريعة وعندها يقوم المؤشر بالتذبذب عند تلك القيمة التي يستقر فيها وربما يستغرق ذلك مدة طويلة من الزمن . ويمكن استخدام معوقات اخرى لتنظيم حركة المؤشر وتجعله يثبت في زمن قصير كمخمدات الحركة الزعنفية او الموقفات الحرارية او المغناطيسية والمبينة في الشكل (4.3) .

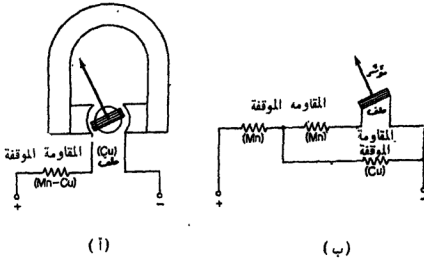

الشكل 4.3 ربط الموقفات الحرارية للسيطرة على حركة المؤشر ونشيطه برمن قصير  
أ - دائرة سيطرة المقاومة الموقفة على التوالي  
ب - دائرة منظورة المعاومات ربط محتلط

قانون عزم الدوران :

$$T = BAIN \quad (4.1)$$

اذ تمثل  $T$  العزم ووحدته هي نيوتن - متر وتمثل  $B$  كثافة التدفق المغناطيسي ووحدتها وبير / متر مربع و  $A$  مساحة الملف ووحدته متر مربع و  $I$  تيار الملف ووحدته الامبير و  $N$  عدد لفات الملف .

ويلاحظ من القانون بان عزم دوران الملف يتناسب مع التيار  $T \propto I$  لان باقي الكميات ثابتة .

وبما ان عزم دوران النابض يتناسب مع زاوية المؤشر وان عزم دوران النابض يعادل عزم دوران الملف .  $\theta \propto I$  .

اي ان زاوية دوران المؤشر تحدد قيمة التيار. وان تدريج المقياس يكون منتظم القراءات .

#### 4.2.1 حساسية الكلفانوميتر :

ان حساسية الجهاز هي نسبة المدى الذي يتحركه المؤشر مقاساً بالمليمتر الى قيمة القراءة الحقيقية سواء اكانت تياراً او فولتية او غير ذلك . ويمكن تعريف حساسية التيار بالمعادلة :

$$S_I = \frac{d}{I} \quad (4.2)$$

حيث  $S_I$  حساسية التيار ووحدتها ملليمتر لكل أمبير أو لكل مايكرو أمبير و  $d$  مقدار انحراف المؤشر و  $I$  قيمة التيار بالأمبير او المايكروأمبير . وكذلك الحال بالنسبة الى حساسية الفولتية .

$$S_V = \frac{d}{V} \quad (4.3)$$

مثال : 4.1

في مقياس الكلفانوميتر ، كان تيار اقصى انحراف مار في الملف يساوي 1.2 ميكروأمبير احسب حساسية التيار عندما يكون الانحراف المؤشر 75 ملم و 150 ملم على التعاقب

الحل :

من تعريف حساسية التيار :

$$S_I = \frac{d}{I}$$

ففي الحالة الاولى تكون قيمة الحساسية :

$$SI_1 = \frac{75}{1.5} = 50 \text{ mm} / \mu A$$

وفي الحالة الثانية تكون قيمة الحساسية :

$$SI_2 = \frac{150}{1.5} = 100 \text{ mm} / \mu A.$$

#### مثال : 4.2

كثافة التدقيق في الفجوة الكهربائية بين قطبي المغناطيس الدائم في جهاز قياس التيار 0.1 وبيبر/ متر مربع وابعاد الملف المنطيل هي 1X0.8 سنتمتر وبعدد من اللفات يساوي 50 لفة . احسب العزم اللازم ليقراً المقياس اقصى قراءة له (0.1 ملي امبير) علماً بان عزم الانحراف ذو سيطرة نابضية .

الحل :

باستخدام العلاقة : (4.1)

$$T = BAIN$$

وبتمويض القيم المعطاة نحصل على :

$$T = 0.1 \times 0.8 \times 1.0 \times 10^{-4} \times 0.1 \times 10^{-3} \times 50 \\ = 4 \times 10^{-8} \text{ N-m}$$

#### 4.3 مقياس التيار المستمر :


يعتمد عمل معظم مقاييس التيار المستمر على اساس واحد وهو اساس اشتغال المحرك الكهربائي حيث أن الملف الكائن في مجال مغناطيسي دائم يشرع بالدوران عند مرور تيار في ملفاته ويدعى ذلك كما لاحظنا سابقا بكلفانوميتر



نوع دي ارسنغال . وان هذا الاساس يختلف تماماً عن المقاييس الالكترونية والتي سيتم شرحها في فصول لاحقة .

ويمكننا تحويل هذا المقياس الاساسي الى مقياس تيار او فولتية او مقاومة او الى مقياس متعدد القراءات . ونظراً لما لهذا المقياس من تحمل محدود للتيار بسبب دقة اسلاك الملف ولجعل المقياس يقوم بقراءة تيارات عالية نضيف مقاومة على التوازي ( مجزىء مقاومي ) مع الملف لتدمير نسبة عالية من التيار المراد قياسه وتبقى القيمة التي يتحملها المقياس تمر في الملف كما موضح في الشكل (4.4) فمثلاً اذا اردنا جعل مقياس ( مقاومة ملفه 100 اوم وتياره 0.001 أمبير لقياس التيارات من الصفر الى 1.0 أمبير فحجب حرف 0.999 أمبير او 999 ملي أمبير عن المرور خلال الملف وذلك باستخدام المقاومة المجزئة  $R_{sh}$  وجعل القيمة المتبقية من التيار 0.01 أمبير فقط تمر من خلال الملف لكي يقوم المقياس بقراءة أقصى تدريج له . وبلاحظ من الشكل بأن المقاومة المجزئة والملف يربطان على التوازي . عله فإن الفولتية عبرهما متساوية وان قيمة الهبوط في الفولتية عبر مقاومة الملف والمقاومة المجزئة تساوي  $IR = I_m A \times 100 = 100mV$  وعلى هذا الاساس فإن قيمة المقاومة المجزئة يجددها مرور 999 ملي أمبير فيها وعلى أن تكون الفولتية الناتجة من ذلك 100 ملي فولت او 0.1 فولت . وعليه فإن حساب قيمة  $R_{sh}$  يكون .

$$R_{sh} = \frac{E}{I} = \frac{0.1 \text{ V}}{0.999 \text{ A}} = 0.1 \Omega$$

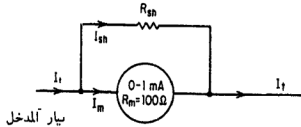

النكل 4.4 ربط المجزئة مع الملف المتحرك لتحويله الى امبير نقرأ 0-1A

وتكون النتيجة هي أن مرور التيار مقداره 1000 ملي أمبير في الدائرة يعني مرور 999 ملي أمبير خلال المقاومة المجزئة و 1 ملي أمبير خلال ملف الجهاز حيث سيؤشر مؤشر المقياس أقصى تدرج له ومقداره 1000 ملي أمبير .

يمكن الحصول على قيمة المقاومة المجزئة  $R_{sh}$  المطلوبة لمدى آخر من القراءة من العلاقة الأساسية لتقسيم التيار المبينة على الحقيقة المعوقة وهي أن التيار الأقل لمقاومتين متوازيتين يمر في المقاومة الأكبر ويمكن أن يكون التعبير الرياضي الآتي حيث أن  $I_m$  هي تيار المقياس و  $I_t$  هي التيار الكلي :

$$I_m = I_t \left( \frac{R_{sh}}{R_m + R_{sh}} \right) \quad (4.4)$$

وبالتعويض للقيم التي ذكرت في المثال السابق نلاحظ أن :

$$\frac{1}{1000} = 1 \left( \frac{R_{sh}}{100 + R_{sh}} \right)$$

$$\begin{aligned} 1000 R_{sh} &= 100 + R_{sh} \quad \text{حيث} \\ 999 R_{sh} &= 100 \end{aligned}$$

ومنها نحصل على :

$$R_{sh} = \frac{100}{999} = 0.1 \Omega$$

ونتيجة لذلك فإن المقاومة 0.1 أوم المربوطة عبر المقياس سوف تغير قراءة أقصى تدرج من ملي أمبير الأصلية إلى 1 أمبير . وكذلك يمكن معرفة مديات لتيارات أخرى بأبدال قيمة المقاومة المجزئة أو ادخالها للدائرة بواسطة مفتاح خاص .

### مثال : 4.3

مقياس في نوع ذي الملف المتحرك مقاومته الداخلية 100 أوم وتياره 1 ملي أمبير يطلب تحويله الى أميتر يقرأ من الصفر الى 100 ملي أمبير . احسب قيمة المقاومة المجزية اللازمة لذلك .

الحل :

بتطبيق العلاقة السابقة (4.4)

$$I_m = I_t \left( \frac{R_{sh}}{R_m + R_{sh}} \right)$$

$$1 = 100 \left( \frac{R_{sh}}{100 + R_{sh}} \right)$$

$$R_{sh} = 1.01 \Omega$$

 
ومن الجدير بالذكر أن نذكر هنا ان المقاومة المجزئة يجب أن تكون ذات تحمل عالٍ للتيار وان تكون مقاومتها ثابتة رغم تغير الحرارة بسبب مرور التيار خلالها . لذا تصنع من مادة المنغنيز او الكونيستانتان ذات المقاومة العالية جداً .

### مقاومة ايرتون المجزئة : Ayrton Shunt


يمكن زيادة قيمة التيار المستمر المار في المقياس بعدد من المرات وذلك باستخدام عدد من المقاومات المجزئة والتي يتم اختيارها بمفتاح دوراني ، يمين الشكل (4.5) مخططاً توضيحياً لمقياس التيار المتعدد المديات . تحوى الدائرة

اربع مقاومات  $R_d$  ،  $R_c$  ،  $R_b$  ،  $R_a$

والتي يمكن ان توضع على التوازي مع الملف المتحرك ليعطي اربع مديات مختلفة بالمفتاح S الذي يغلق قبل ان يفتح لكي لا يعطب الملف غير المحمي في الدائرة . ان جهاز ايرتون العام يقضي على امكانية تكوين مقياس بدون مقاومة عرضية وان هذه الفائدة تأتي على حساب مقاومة كلية اعلى قليلاً . ويساعد هذا الجهاز في تطبيق نظريات واسس الدوائر في الدوائر العملية .



شكل 4.5 مقياس تيار متعدد المديات .

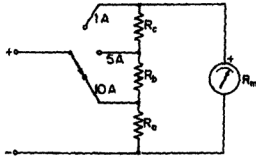

الشكل 4.6 قيم المقاومات للمثال 4.4 .

مثال: (4.4)

صمم جهاز ايرتون العرضي لتكوين اميتر يحوي المديات 1A و 5A و 10A علماً بان المقاومة الداخلية لللف دى ارسنغال الدوار  $R_m = 50 \Omega$  . وان انحراف تيار التدرج الكامل هو 1mA كما في الشكل (4.6) .

الحل :

تكون المقاومات  $R_a + R_b + R_c$  في المدى 1 امبير على التوازي مع المقاومة  $R_m = 50 \Omega$  وبما ان الملف المتحرك يحتاج 1mA لانحراف تدرج كامل فإن المقاومة العرضية اللازمة لتمرر التيار  $1A - 1mA = 999 mA$  وباستخدام فولتية التوازي الثابتة نحصل على :

$$R_a + R_b + R_c = \frac{1 \times 50}{999} = 0.05005 \dots \Omega$$

وفي المدى SA تكون المقاومتان  $R_a + R_b$  على التوازي مع المقاومتين  $R_m$  و  $R_c$  وفي هذه الحالة هناك تيار  $1\text{mA}$  خلال الملف المتحرك والمقاومة  $R_c$  على التوالي. والتيار  $4,999\text{mA}$  خلال  $R_a + R_b$  باستخدام فولتية التوازي مرة أخرى نحصل على :

$$R_a + R_b = \frac{1 \times (R_c + 50)}{4,999} \quad \dots \text{II}$$

وعلى المدى 10A فإن  $R_a$  تعمل كمقاومة على التوازي مع الملف وان  $R_c + R_b$  فانها على التوالي مع الملف . وان التيار خلال الملف هو  $1\text{mA}$  والتيار العرضي الباقي الذي سيمر هو  $9.999\text{mA}$  باستعمال فولتية التوازي نحصل على :

$$R_a = \frac{1 \times (R_b + R_c + 50)}{9,999} \quad \dots \text{III}$$

وبحل المعادلات الثلاثة I و II و III نحصل على :

$$4,999 \times (I): 4,999 R_a + 4,999 R_b + 4,999 R_c = 250.2$$

$$(II): 4,999 R_a + 4,999 R_b - R_c = 50$$

وبطرح II من I نحصل على :

$$500 R_c = 200,2$$

$$R_c = 0.04004 \Omega$$

وبشكل مشابه :

$$9,999 \times (I): 9,999 R_a + 9,999 R_b + 9,999 R_c = 500.45$$

$$\text{III} : 9,999 R_a - R_b - R_c = 50$$

بطرح III من I نحصل على :

$$10,000 R_b + 10,000 R_c = 450.45$$

بتعويض قيمة  $R_p$  التي حصلنا عليها سابقاً في هذا التعبير ينتج :

$$10,000 R_b = 450,45 - 400,4$$

$$R_b = 0.005005 \Omega$$

$$R_a = 0.005005$$

إن هذه الحسابات توضح أن المقاومة العرضية يمكن أن تكون أصغر عندما يكون التيار أعلى وبشكل عام فإن مقياس التيار d.c يمكن أن يوجد في مديات كثيرة من  $20 \mu A$  الى  $50 A$  تدرج كامل لمقياس واحد وحتى لغاية  $500 A$  مع مقاومات عرضية خارجية .

ويجب أخذ التحاذير الآتية بنظر الاعتبار حين استخدام مقياس التيار في القياس .

أ - يجب عدم ربط المقياس عبر مصدر فولتية بسبب مقاومته الداخلية الواطنة لأن الجهاز سيحب تياراً عالياً يؤدي الى تلف ملفاته . لذا يجب

ربط مقياس التيار على التوالي مع حمل مناسب لتحديد قيمة التيار .  
ب - لاحظ القطبية الصحيحة علماً بأن عكس القطبية يؤدي الى حركة أجزاء المقياس ضد الموقف الميكانيكي وهذا يسبب عطب الجهاز او انحرافاً في المؤشر .

ج - عند استعمال مقياس التيار المتعدد المديات ، استخدام التدرج العالي أولاً ثم قلل مدى التيار الى أن تحصل على انحراف مناسب للمؤشر ثم استخدم المدى الذي يجعل المؤشر قريباً من قراءة أعلى مدى من ذلك التدرج .

#### 4.4 مقياس فولتية d.c :

كما ذكرنا سابقاً بأن فكرة مقياس الفولتيات المختلفة يمكن أن تتحقق باستخدام المقياس الاساسي نوع الملف المتحرك دي ارسنال باضافة مقاومات على التوالي مع ملف المقياس ذات قيم تتناسب وقيمة الفولتية المراد قياسها ويتم إيجاد قيمة هذه المقاومة من معرفة الحساسية والتي تعرف عادة بالاوام لكل فولت وتكون قيمة الحساسية  $20,000$  للمقياس الذي مداه من الصفر الى  $50$  ميكرو



أمبير حيث أن الحساسية تعادل مقلوب المدى . وعلى هذا الأساس فإن المقياس الذي يقرأ من الصفر الى 1 ملي أمبير يعني أن المقياس يتحمل 20 مرة أكثر من المقياس الذي تحمله 50 ميكروأمبير وعليه فإن حساسيته تكون عشرون مرة أقل

$$\frac{1}{20} \times 20,000 = 1000 \Omega / V \quad \text{أي}$$


ولو بدأنا الآن بالمقياس الاساسي الذي تدرجه من الصفر الى 1 ملي أمبير ومقاومته 100 أوم والذي ذكر في الفقرة السابقة فإن الجهاز اذا استخدم لمقياس فولتية سيكون أقصى تدرج له 100 ملي فولت لأنها تساوي  $1mA \times 100V$  وبدون اضافة لأي مقاومة على التوالي سيكون مثل هذا المقياس للفولتية محدود الاستخدام جداً بسبب مقاومة دخله الواطية وقيمتها 100 أوم ولذا فإنها ستسحب معظم تيار الدائرة . وعليه فإن المقاومة المناسبة للجهاز عند تحويله من مقياس تيار ذي مدى يتراوح بين الصفر الى 1 ملي أمبير الى فولتميتر يقرأ من الصفر الى 5 فولت هي :

$$R_1 = \frac{5 V}{1 \times 10^{-3} A} = 5 k\Omega$$

وبما أن مقاومة المقياس 100 أوم قليلة نسبياً بالمقارنة مع 5000 أوم يتمكن استخدام مقاومة ضربية أي التي تربط على التوالي مع المقياس قيمتها  $5k\Omega$  كما مبين في الشكل (4.7) ويمكن أيضاً إيجاد قيمة هذه المقاومة بضرب قيمة حساسية الجهاز  $1000 \Omega/V$  بقيمة المدى المطلوب 5V معطية النتيجة  $R_{s_2} = 5k\Omega$  كما هي النتيجة السابقة وبالطريقة نفسها اذا كان المدى المطلوب 150V فإن المقاومة الضربية  $R_{s_2}$  ستكون  $150k\Omega$  وللمدى 300V فإن قيمة  $R_{s_2} = 300k\Omega$  كما يلاحظ من الشكل (4.7) حيث يمكن اختيار المدى المطلوب بواسطة مفتاح الاختيار الدوار وتصبح قيم المقاومات  $R_{s_4}$  ,  $R_{s_5}$  ,  $R_{s_6}$  كما موضحة وهي  $5k\Omega$  ,  $145k\Omega$  ,  $150k\Omega$  على التعاقب

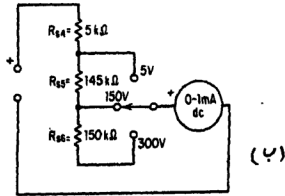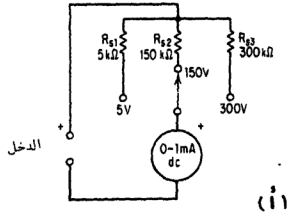

الشكل 4.7 أ - المقاومات الضريبة بصورة منفردة  
 ب - المقاومات الصرصة مشتركة على التوالي

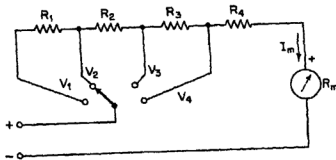

الشكل 4.8 دائره المال (4.4)



مثال (4.4)

جهاز دى ارسنفال الاساسي فيه المقاومة الداخلية  $R_m = 100\Omega$  و تيار التدرج الكامل  $I_{fsd} = 1\text{mA}$  يطلب تحويلها الى فولتميتر متعدد المديات :

$$0-500 \text{ V}, 0-250 \text{ V}, 0-50 \text{ V}, 0-10 \text{ V}$$

الدائرة في الشكل (4.8) هي المستعملة لهذا القياس .  
المدى  $10\text{V}$  فإن موقع المفتاح هو في  $V_4$  وان المقاومة الكلية للدائرة هي :

$$R_T = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 10 \text{ k } \Omega$$

$$R_4 = R_T - R_m = 10\text{k}\Omega - 100\Omega = 9900\Omega$$

المدى  $50 \text{ V}$  : فإن موقع المفتاح هو في  $V_3$

$$R_T = \frac{50 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 50 \text{ k } \Omega$$

$$R_3 = R_T - (R_4 + R_m) = 50 \text{ k}\Omega - 10 \text{ k } \Omega = 40 \text{ k } \Omega$$

المدى  $250 \text{ V}$  (موقع المفتاح في  $V_2$ )

$$R_T = \frac{250 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 250 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_T - (R_3 + R_4 + R_m) = 250 \text{ k}\Omega - 50 \text{ k}\Omega = 200 \text{ k } \Omega$$

وللمدى  $(500 \text{ V})$  فإن موقع المفتاح  $(V_1)$

$$R_T = \frac{500 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 500 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} R_1 &= R_T - (R_2 + R_3 + R_4 + R_m) \\ &= 500 - 250 = 250 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

لاحظ في المثال (4.4) أن مقاومة مضاعف القراءة الواطئة المدى ( $R_4$ ) هي الوحيدة غير قياسية .

#### 4.4.1 حساسية مقياس الفولتية : Voltmeter Sensitivity (أوم لكل فولت)

بينما في الفقرة السابقة بأن تيار الانحراف التدرج إلى الكامل  $I_{fsd}$  يمكن الوصول إليه في كل مديات الفولتية عند تطبيق فولتية ذلك المدى عليه كما مبين في المثال (4.4) إذ كان التيار  $1 \text{ mA}$  للفولتيات  $10 \text{ V}$  و  $50 \text{ V}$  و  $250 \text{ V}$  و  $500 \text{ V}$  عبر طرفي المقياس . وكان مدى الفولتية بنسبة المقاومة الكلية  $R_T$  إلى فولتية المدى  $V$  هي  $\frac{1000 \Omega}{V}$  . إن هذا الرقم ينسب عادة إلى الحساسية أو الأوم للفولت المقياس الفولتية . لاحظ بأن الحساسية  $S$  هي مقلوب تيار الانحراف للتدرج الكامل في المقياس الاساسي او :

$$S = \frac{1}{I_{fsd}} \frac{\Omega}{V}$$

يمكن استغلال فكرة الحساسية من حساب مقاومة مضاعف القراءة لمقياس الفولتية ، لاحظ الشكل (4.8) حيث :

$S = \text{حساسية الفولتمتر } \Omega / V$   
 $V = \text{مدى الفولتية كما توضع بواسطة زر المدبات .}$   
 $R_m = \text{المقاومة الداخلية لللف الجهاز (زائداً المقاومات التي تسبق على التوالي)}$   
 $R_s = \text{مقاومة مضاعف القراءة .}$   
 ولدائرة الشكل (4.8) .

$$S_T = S \times V$$

$$R_s = (S \times V) - R_m$$

وأن استعمال فكرة الحساسية موضح في المثال الآتي :

مثال : (4.5)

أعد المثال السابق الان مستخدماً فكرة الحساسية في حساب المقاومات لمضاعفة القراءة .  
 الحل :

$$S = \frac{1}{I_{fsd}} = \frac{1}{0.001} = 1,000 \frac{\Omega}{V}$$

$$R_4 = (S \times V) - R_m = \frac{1000}{V} \times 10V - 100 \Omega = 9,900 \Omega$$

$$R_3 = (S \times V) - R_m = \frac{1000 \Omega}{V} \times 50V - 10,000 \Omega = 40 K \Omega$$



$$R_2 = (S \times V) - R_m = \frac{1000 \Omega}{V} \times 250 V - 50 K \Omega = 200 K \Omega$$

$$R_1 = (S \times V) - R_m = \frac{1000 \Omega}{V} \times 500V - 250 K \Omega = 250 K \Omega$$

#### 4.4.2 تأثير التحميل :

يجو مقياس الفولتية على ممانعة ادخال معينة ، ومها كانت قيمة هذه الممانعة فأنها تؤثر على الدائرة التي سيربط بها المقياس . فإن كان تأثير هذه الممانعة واضحاً فيجب الاهتمام بمثل هذه الحالات والتي تسمى عادة بتأثير التحميل ويزداد هذا التأثير عندما تكون القياسات لدوائر ذات ممانعة عالية او لأية دائرة عندما يكون التيار فيها قليلاً وذلك استناداً الى الحقيقة المعروفة وهو اعتماد اشتغال مقياس الفولتية على استخدام جزء من تيار الدائرة ولما كان تيار مقياس الفولتية قليلاً ( لنفرض ١٪ من التيار الاصيل الذي يمر في الدائرة ) يمكننا إهمال هذا المقدار . الأ أن هناك حالات كثيرة يكون فيها التيار المسحوب من قبل مقياس الفولتية عال نسبياً بالمقارنة مع تيار الدائرة قبل ربط الجهاز وفي هذه الحالات ستكون نسبة الخطأ في قراءة مقياس الفولتية عالية .

المقاومة المكافئة للصيغة

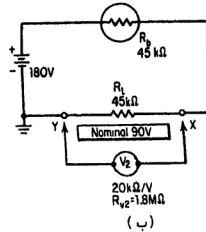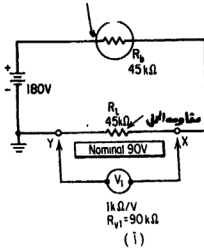

الشكل 4.9 تأثير التحميل على قراءة الفولتميتر

أ - باستخدام جهاز حاسبة  $1000 \Omega / V$

ب - باستخدام جهاز حاسبة  $20 K\Omega / V$

يوضح الشكل (4.9) حالتين من حالات المقياس ، لأيضاح نسبة الخطأ في كل منها حيث سيتم اجراء قياس الفولتية نفسها بجهازين مختلفين في المقاومة الداخلية . فاذا كانت حساسية المقياس في الربط الايسر هي  $1000\Omega/v$  وذلك لقياس الفولتية 90 فولت عبر المقاومة  $R_1 = 45k\Omega$  المربوطة على التوالي مع المقاومة المكافئة لأداة الكثرونية  $R_b$  وباستخدام المدى 90 فولت لأقصى تدريج (للسهولة) فإن المقاومة الداخلية لمقياس الفولتية تكون 90k . وعند ربط المقياس عبر نقطتي المقياس x,y فإن قيمة المقاومة المؤثرة عبر النقطتين ستتغير الى القيمة المكافئة نتيجة ربط  $R_1 = 45k\Omega$  على التوازي مع  $R_{v1} = 90k\Omega$  والتي ستكون قيمتها  $30k\Omega$  ومن الواضح ان الفولتميتر يسجل القراءة نتيجة الربط الناتج وتكون :

$$V_{xy} = 180 \left( \frac{R_{xy}}{R_b + R_{xy}} \right)$$

$$= 180 \left( \frac{30 k\Omega}{45k\Omega + 30k\Omega} \right) = 180 \left( \frac{30}{75} \right) = 72V$$

وتكون هذه القراءة 72 فولت اقل بمقدار 18 فولت عن القيمة الحقيقية 90 فولت وهي الفولتية التي تكون عبر المقاومة  $R_1 = 54k\Omega$  قبل ربط جهاز القياس وعليه تكون نسبة الخطأ  $20\% = \frac{18}{90}$  . ويجب ملاحظة ان الخطأ هو نتيجة سوء اختيار نوع المقياس .

وللتأكد من سلامة المقياس وصحة قراءته يمكننا حساب قراءته 72 فولت بمتابعة وضعية التيار في الدائرة بعد ربط الجهاز حيث ان تيار الدائرة الاصلي 2 ملي امبير سيصبح

$$I = \frac{180}{45 + 30k} = \frac{180V}{75k\Omega} = 2.4mA.$$

وباستخدام تقسيم التيار يمكننا إيجاد تيار المقياس  $I_{V_1}$  إذ أن :

$$I_{V_1} = 2.4 \text{mA} \quad \left( \frac{45 \text{k}\Omega}{45 \text{k}\Omega + 90 \text{k}\Omega} \right) = 2.4 \left( \frac{45 \text{k}\Omega}{135 \text{k}\Omega} \right)$$

$$= 0.8 \text{mA}$$

وتكون القيمة المتبقية  $1.6 \text{mA}$  هي المارة في المقاومة  $R_1$ . وبما أن التيار المقياس  $0.8 \text{mA}$  فإن المقياس الاساسي الذي يصل مداه من صفر الى 1 ملي امبير سوف ينحرف  $\frac{8}{10}$  التدرج الكامل 90 فولت اي 72 فولت. وهذا يتحقق نتيجة حساب قيمة الهبوط في الفولتية في المقاومة  $R_1$  حيث تكون  $1.6 \text{mA} \times 45 \text{k}\Omega = 72 \text{V}$  وهي القيمة نفسها بالتحليل السابق.

$$= 45 \text{k}\Omega$$

والآن لو ربطنا مقياس الفولتية آخر  $V_2$  ذا الحساسية  $20 \text{k}\Omega/\text{V}$  كما يلاحظ في المخطط المرفق للشكل (4.9) وعلى التدرج 90 فولت نجد ان ربط التوازي بجوي امبير سوف ينحرف  $\frac{8}{10}$  التدرج الكامل 90 فولت اي 72 فولت. وهذا يتحقق نتيجة حساب قيمة الهبوط في الفولتية في المقاومة  $R_1$  حيث تكون  $1.6 \text{mA} \times 45 \text{k}\Omega = 72 \text{V}$  وهي القيمة نفسها بالتحليل السابق.

ولا يغيب عن بالنا بأن مقياس الفولتية الاول  $V_1$  غير مناسب هنا ولكنه مناسب لحالات اخرى كثيرة- إذا احسن الاختيار خاصة في الدوائر ذات المقاومة القليلة. ويمكن اجراء المقاومة نفسها لمقياس الفولتية الثاني والذي لا يصح استخدامه في الدوائر ذات المقاومات العالية جداً أكثر من الدوائر التي كانت قيد الدرس. وكحالة عامة يمكن تقدير صلاحية مقياس الفولتية للمقياس في الدائرة المعينة بحيث تكون المقاومة الداخلية لمقياس أكثر بعشرين مرة (على الأقل) من المقاومة الخارجية التي تربط عليها لمقياس الفولتية غيرها. ويمكن في حالات كثيرة اجراء التحليل اللازم واختيار المقياس المناسب بعد اجراء

الحسابات التي قمنا بها في هذا المثال ويمكن في هذه الحسابات استنتاج ضرورة استخدام مقاييس الفولتية الالكترونية ذات المقاسومة السداخلية العالية وذلك لتجنب خطأ التحميل المتوقع نتيجة سوء الاختيار .

يوضح المثال السابق ضرورة التأكد من صلاحية الجهاز نفسه أولاً وملاحظة النقاط الآتية من اجل الحصول على قراءات صحيحة :

أ - لاحظ القطبية الصحيحة ، اذ تسبب القطبية الخطأ عطب الجهاز بسبب دورانه عكس الموقف الميكانيكي .

ب - ضع الفولنيمتر عبر الدائرة او العنصر المراد قياس فولتيته .

ج - عند استخدام مقياس الفولتية المتعدد المديات استعمل دائماً اعلى مدى ثم قلل المدى الى ان تحصل على قراءة واضحة في التدرج .

د - احذر دائماً من تأثير التحميل . ويمكن تقليل هذا التأثير باستخدام مدى فولتية عالٍ (وحساسية عالية) . تقل دقة المقياس اذا كان المؤشر في الجزء السفلي الواطيء في التدرج .

تنجز قياسات الفولتية في الدوائر الالكترونية عادة بمقياس فولتية متعددة المديات او بمضاعفات القراءة مع حساسية بمحدود  $20k \Omega / v$  الى  $50k \Omega / v$  على الاقل وفي قياسات القدرة حيث يكون التيار كبيراً فإن حساسية مقياس الفولتية تكون قليلة بمحدود  $100 \Omega / v$  . وتعتمد مقاومة مقياس التيار على تصميم الملف وقد وضحت القيم النموذجية لمقاومات بعض مقاييس التيار في الجدول (4.1) والتي تختلف باختلاف التدرج .

الجدول (4.1)  
قيم نموذجية لمقاومة الاميتر

تيار التدرج الكامل	المقاومة (بالاوم)	المقاومة (بالاوام)
$\mu A$	لقياس نوع (pivot jewel)	لقياس نوع (Taut-band)
50	2000-5000	1000-2000
500	200-1000	100-250
1000	50-120	30-90
10,000	2-4	1-3

#### 4.5 قياس المقاومة :

تعد المقاومة احد العناصر الكهربائية المهمة وهي موجودة في جميع الدوائر الكهربائية فضلاً عن وجودها ضمنياً في العناصر الأخرى مثل الملفات وبلقات المحولات والمحركات. والتمتعات وتختلف درجة الدقة المطلوبة لقياس المقاومات حسب الغرض المخصص لذلك القياس . وهناك طرق متعددة لقياس المقاومات نذكر فيما يأتي بعضها :

- ١ - مقياس الاوميتر
- ٢ - طريقة مقياس الاميتر والفولتميتر
- ٣ - طريقة الجهد
- ٤ - طريقة القنطرة



. وسنذكر تفاصيل الطريقة الاولى لعلاقتها المباشرة مع اجهزة القياس وتراجع تفاصيل بقية الطرق وهناك نوعان من مقاييس المقاومة هما نوع التوالي ونوع التوازي والسبب في هذه التسمية يرجع الى طريقة ربط المقاومة المجهولة بالنسبة الى ملف المقياس :

##### 4.5.1 مقياس المقاومة نوع التوالي :

لا يعد هذا النوع من مقاييس المقاومة دقيقاً في القراءة على الرغم من استخدامه بكثرة في المجالات الصناعية والعملية في قياس المقاومات بصورة




تقريبية وخاصة المستخدمة في الدوائر مثل مقاومة سخانات او مقاومة ملف المحركات او لغرض فحص الدائرة القصيرة او المفتوحة وكما هو الحال ايضاً في فحص الفواصم او العناصر الكهربائية المعطوبة او فحص استمرارية الدائرة الكهربائية في التأسيسات للتأكد من ربط الاسلاك والكيبلات الى غير ذلك من الفحوصات المفيدة والسريعة والتي لا تحتاج الى معرفة قيمة المقاومة . يتألف مقياس المقاومة المتوالي من ملف دى ارسنال المتحرك على التوالي مع مقاومة  $R_x$  وبطارية E ونهائيتين A . B يتم ربط المقاومة اليها . وتعتمد قيمة التيار خلال المقياس على قيمة المقاومة المطلوبة قياسها  $R_x$  والتي تربط عبر النقاط A ، B . بعد معايرة الجهاز بربط النهايتين B . A بصورة مباشرة كما موضح في الشكل (4.11) .

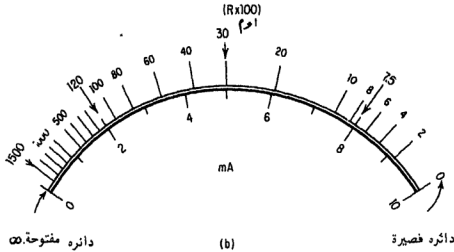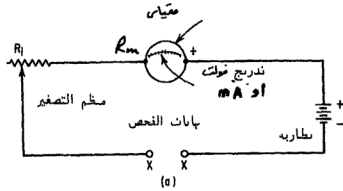

الشكل 4.10 مقياس الاومتر

ولفرض تحليل الدائرة الكهربائية للامميزر المتوالي المستخدم في المختبرات  
نلاحظ النموذج المبين في الشكل التالي (4.11)

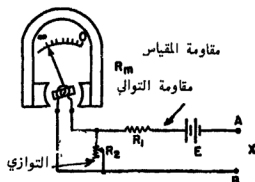

الشكل 4.11 احد انواع الامميرتات الشائعة الاستخدام في المختبرات .

- $E$  = بطارية داخلية .
- $R_1$  = مقاوم تحديد التيار .
- $R_2$  = مقاوم متغيرة قراءة الصفر .
- $R_m$  = المقاومة الداخلية للملف دى ارسنغال المتحرك .
- $R_x$  = المقاوم المجهول .

عندما تكون المقاومة المجهولة  $R_x = 0$  (فإن النهايتين  $A$  و  $B$  متصلة اي مقصورة ) يدور اعظم تيار في الدائرة . وفي هذه الحالة فإن المقاوم  $R_2$  ينظم الى أن يصل المؤشر أعلى تدريج ( $I_{fsd}$ ) فيؤشر مكان أعلى تدريج للتيار بالاشارة  $(\infty)$  على التدريج . وبشكل مشابه عندما  $R_x = \infty$  (النهايتان  $A$  و  $B$  مفتوحة ) فإن التيار في الدائرة يهبط الى الصفر والمؤشر يؤشر الى التيار صفر والذي يمثل حينئذ بمقاومة  $(\infty)$  . والاشارات الوسطى يمكن ان توضع على التدريج بربط قيم  $R_x$  على الجهاز . وتعتمد درجة دقة التأشير على دقة الملف المتحرك والخطأ في معايرة المقاومات وعلى الرغم من ان مقياس المقاومة نوع المتوالي شائع الاستعمال بكثرة في الاجهزة اليدوية للاشغال والخدمات العامة فإن فيه مساوئ واهمها وجود البطارية الداخلية حيث ان فولتيتها تتغير مع الوقت وبالنسبة لعمر البطارية بحيث ان تيار اعلی تدريج يهبط والمقياس لا يقرأ  $(0)$  عندما تكون  $A$  و  $B$  مقصورة . والمقاومة العرضية  $R_2$  في الشكل 4.11 تهيء

التنظيم اللازم عند هبوط البطارية او تغير قيمتها . وبدون  $R_2$  يمكن جلب المؤشر الى اعلى تدريج بتنظيم  $R_1$  . ولكن هذا سوف بغير معايرة الجهاز على طول التدريج .

أن التنظيم بالمقاوم  $R_2$  هو الحل المثالي لان المقاومة الكلية لـ  $R_2$  والملف المربوطان على التوازي قليلة نسبة الى  $R_1$  ولذا فإن التغير في  $R_2$  اللازم لتنظيم لاغير المعايرة كثيراً . ودائرة الشكل (4.11) تناسب كثيراً ومع ضعف أو استهلاك البطارية فانها جيدة بحدود الدقة المتوقعة للجهاز .

ان الكمية المناسبة لاستخدام مقياس المقاومة من نوع التوالي هي القيمة التي تسبب انحراف المقياس الى منتصف التدريج ففي هذا المكان تعرف المقاومة عبر النهايات A و B بمقاومة منتصف التدريج  $R_h$  . فلو أعطينا تيار التدريج الكامل  $I_{fsd}$  والمقاومة الداخلية للملف المتحرك  $R_m$  فإن فولتية البطارية E والقيمة المرغوبة لمقاومة نصف التدريج  $R_h$  لأمكن تحليل الدائرة أي إيجاد قيمتي  $R_1$  و  $R_2$  .

يمكننا التوصل الى التصميم بمعرفة  $R_h$  فإن تيار المقياس يصبح  $\frac{1}{2} I_{fsd}$  والمقاومة المجهولة يجب أن تكون المقاومة الداخلية الكلية للاوميتر لذا .

$$R_h = R_1 + \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m} \quad (4.5)$$

المقاومة الكلية التي تظهر للبطارية تساوي  $2R_h$  وتيار البطارية اللازم لتحيز انحراف نصف التدريج هو :

$$I_h = \frac{E}{2R_h} \quad (4.6)$$

وللحصول على انحراف التدريج الكامل فإن تيار البطارية يجب أن يتضاعف وعليه :

$$I_t = 2 I_h = \frac{E}{R_h} \quad (4.7)$$

ويصبح التيار العرضي خلال  $R_2$  :

$$I_2 = I_1 - I_{fsd} \quad (4.8)$$

كما تصبح الفولتية عبر المقاومة العرضية ( $E_{sh}$ ) مساوية للفولتية عبر الملف المتحرك .

$$E_{sh} = E_m \text{ أو } I_2 R_2 = I_{fsd} R_m$$

وأن :

$$R_2 = \frac{I_{fsd} R_m}{I_2} \quad (4.9)$$

وبتعويض المعادلة (4.8) في المعادلة (4.9) نحصل على :

$$R_2 = \frac{I_{fsd} R_m}{I_1 - I_{fsd}} = \frac{I_{fsd} R_m R_h}{E - I_{fsd} R_h} \quad (4.10)$$

وبحل المعادلة (4.5) نحصل على :

$$R_1 = R_h - \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m} = R_h - \frac{R_m}{1 - \frac{R_m}{R_2}} \quad (4.11)$$

وبتعويض المعادلة (4.10) في المعادلة (4.11) وبحل لـ  $R_1$  نحصل على :

$$R_1 = R_h - \frac{I_{fsd} R_m R_h}{E}$$

أي أن

$$R_h + \frac{R_m}{1 + \frac{R_m}{I_{fsd} R_m R_h / E - I_f R_m}} = R_h + \frac{I_f R_m R_h}{E} \quad (4.12)$$

ويوضح المثال الآتي الحسابات النموذجية لأميتر من نوع المتوالي :

مثال (4.6) :

أوميتر الشكل (4.11) يستعمل الملف المتحرك الذي مقاومته (24Ω) ويحتاج إلى 1mA لتأثير تدريج كامل . فولتية البطارية الداخلية 3V . والتأثير للتدرج المطلوب لانحراف نصف تدريج هو 2000 أوم أحسب :

- أ - قيم  $R_1$  و  $R_2$  .
- ب - أقصى قيمة لـ  $R_2$  ليتناسب مع المبوط 10% لفولتية البطارية .
- ج - خطأ التدرج لمنتصف التدرج يؤشر (2000Ω) عندما توضع  $R_2$  كإي.ب .

الحل :

أ - إن تيار البطارية لانحراف تدريج كامل هو :

$$I_1 = \frac{E}{R_h} = \frac{3 \text{ V}}{2000 \Omega} = 1.5 \text{ mA}$$

تيار مقاومة تنظيم الصفر  $R_2$  يكون :

$$I_2 = I_1 - I_{fsd} = 1.5 - 1 = 0.5 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{I_{fsd} R_m}{I_2} = \frac{1 \text{ mA} \times 24 \Omega}{0.5 \text{ mA}} = 48 \Omega$$

قيمة مقاومة تنظيم الصفر هي :  
مقاومة الملف المتحرك والمقاومة العرضية على التوازي  $R_p$  تصبح :

$$R_p = \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m} = \frac{24 \times 48}{24 + 48} = 16 \Omega.$$

قيمة مقاوم محدد التيار  $R_1$  هو :

$$R_1 = R_h - R_p = 2000 - 16 = 1984 \Omega.$$

للحصول على 10% لفولتية البطارية :

$$E = 3 \text{ V} - 0.3 \text{ V} = 2.7 \text{ V}$$

يُصبح تيار البطارية الكلي  $I_t$  :

$$I_t = \frac{E}{R_h} = \frac{2.7 \text{ V}}{2000 \Omega} = 1.35 \text{ mA}$$

كما يكون تيار المقاومة العرضية  $I_2$  :

$$I_2 = I_t - I_{fsd} = 1.35 - 1 = 0.35 \text{ mA}$$

ومقاومة تنظيم الصفر  $R_2$  تساوي

$$R_2 = \frac{I_{fsd} R_m}{I_2} = \frac{1 \text{ mA} \times 24}{0.35 \text{ mA}} = 68.6 \Omega.$$

ج - مقاومة الملف المتحرك على التوازي مع  $R_2$  تصبح .

$$R_p = \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m} = \frac{24 \times 68.6}{24 + 68.6} = 17.8 \Omega.$$

وبما أن مقاومة نصف التدرج  $R_h$  مساوية الى المقاومة الداخلية الكلية فأبها  
تزداد الى :

$$R_b = R_1 + R_p = 1984 \Omega + 17.8 \Omega = 2001.8 \Omega.$$

لذا فإن القيمة الحقيقية لاشارة نصف التدرج على المقياس هي 2001.8 في  
حين تكون اشارة التدرج الحقيقي . 2000 . وتكون النسبة المئوية للخطأ :

$$\therefore \text{النسبة المئوية للخطأ} = \frac{2000 - 2001.8}{2001.8} \times 100\%$$

$$= - 0.0899\%$$


وتعني الاشارة السالبة أن قراءة المقياس واطئة .

...  
يمكن تصميم مقياس المقاومة في المثال (4.6) لقيم اخرى لـ  $R_h$  . فإذا كانت  
( $R_h = 3000 \Omega$ ) فإن تيار البطارية يكون 1mA وهو تيار انحراف تدرج  
كامل .

وإذا قلت فولتية البطارية بسبب عمر البطارية فإن تيار البطارية الكلي يهبط  
الى أقل من (1mA) لا يكون هناك مجال للتنظيم بسبب عدم وجود تيار في  
المقاومة  $R_2$  .

وعليه فإنه لقيم  $R_h$  تساوي او اكبر من 3000  $\Omega$  اكثر حساسية او ذو بطارية  
قيمة E فيها أعلى من 3V .

يمكن اجراء بعض التعديلات لفرض الحصول على قيمة قليلة لـ  $R_h$  وذلك  
باعداد التصميم او اضافة مقاومة كالمبينة في الشكل (4.12) والفكرة الاخيرة  
مفيدة في مقاييس المقاومة ذات التدرجات المتعددة . فلو كانت  $R_3$  تساوي  
 $\frac{1}{9}$  من قيمة مقاومات التوالي والتي هي  $(R_m + R_2) + R_1$  على التوازي فإن  
المقاومة الداخلية تصبح  $\frac{1}{10}$  من قيمتها السابقة وكذلك فإن  $\frac{1}{10}$  من التيار  
الذي سيمر في المقاومة المجهولة  $R_x$  يمر في  $R_3$  وأن  $\frac{1}{10}$  يمر خلال المسلك القديم  
فإذا كانت  $R_3 = 200 \Omega$  فإن تيار البطارية يصبح عشر مرات اكبر من السابق  
ولكن يكون تيار الملف هو نفسه لذا فإن التدرج الذي كان 2000 فهو يمثل  
الآن 200 لذا يمكننا استخدام التدرج السابق بضرب القيمة بالرقم 0.1

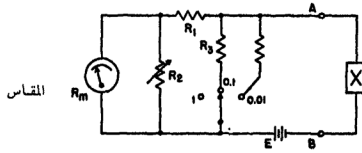

الشكل 4.12 اوميتر نوع التوالي ذو مديات متعددة .


وبصورة مشابهة سوف تضرب بالعامل 0.01 ولكن التيار الذي يمر في المقاومة المجهولة سيرتفع لذا يجب علينا الحذر من استخدام هذا المقياس في قياس مقاومة الاجهزة الحساسة للتيار مثل جهاز الكلفانوميتر أو جهاز الملي أميتر .

#### 4.5.2 مقياس المقاومة نوع المتوازي (Shunt-type Ohmmeter) :

يوضح الشكل (4.13) الدائرة الكهربائية لمقياس المقاومة لاميتر نوع المتوازي تحوي على بطارية تربط على التوالي مع مقاومة متغيرة  $R_1$  وملف دى إرسنغال المتحرك . تربط المقاومة المجهولة عبر النهايات A و B على المتوازي مع المقياس . ويستخدم المفتاح S لغرض فصل البطارية عن الدائرة في حالة عدم استعمال الجهاز . فعندما تكون قيمة المقاومة المجهولة صفراً أي  $R_x = 0$  (A, B) دورة قصر) فإن تيار المقياس يكون صفراً . وإذا كانت المقاومة المجهولة عالية جداً أي  $R_x = \infty$  (A و B مفتوحة الدائرة) فإن طريق التيار يكون من خلال المقياس فقط وباختيار مناسب لقيمة  $R_1$  فإن المؤشر يمس أن يقرأ تدريجاً كاملاً . وعليه يكون للمقياس اشارة الصفر في التدرج على الجهة اليسرى من التدرج (بدون تيار) وأما اشارة ( $\infty$ ) فإنها تكون على الجهة اليمنى من التدرج (التيار في أقصى انحراف التدرج) .

ويكون مقياس المقاومة نوع المتوازي بصورة خاصة مناسب في قياسات المقاومات ذات القيم الواطئة . وما هو بالجهاز الشائع الاستخدام ولكن يمكن استعماله في المختبرات إذ يستخدم في القياسات الخاصة للمقاومات الواطئة .



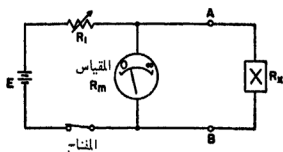

النكل 4.13 مقياس مناهمه نوع التوازي

يكون اسلوب تحليل مقياس المقاومة نوع التوازي يشبه الاوميتر المتوالي (الفقرة السابقة) . في الشكل (4.13) عندما  $R_x = \infty$  فإن تيار المقياس لاعلى تدريج سيكون .

$$I_{fsd} = \frac{E}{R_1 + R_m} \quad (4.13)$$

إذ أن :

$E$  = فولتية البطارية الداخلية .

$R_1$  = مقاوم تحديد التيار

$R_m$  = المقاومة الداخلية للملف الدوار

ولفرض الحل لـ  $R_1$  نجد :

$$R_1 = \frac{E}{I_{fsd}} - R_m \quad (4.14)$$

ولأي قيمة لـ  $R_x$  المربوطة عبر نهايتي المقياس فإن تيار المقياس يقل ويعطى بالعلاقة .

$$I_m = \left\{ \frac{E}{R_1 + [R_m + R_x / (R_m + R_x)]} \right\} \times \frac{R_x}{R_m + R_x}$$

$$I_m = \frac{E R_x}{R_1 R_m + R_x (R_1 + R_m)} \quad (4.15)$$

ويعبر عن تيار المقياس لاي قيمة لـ  $R_x$  بجزء من تيار التدرج الكامل هو :

$$S = \frac{I_m}{I_{fsd}} = \frac{R_x (R_1 + R_m)}{R_1 (R_m + R_x) + R_m R_x}$$

أو :

$$S = \frac{R_x (R_1 + R_m)}{R_x (R_1 + R_m) + R_1 R_m} \quad (4.16)$$

وبتعريف :

$$\frac{R_1 R_m}{R_1 + R_m} = R_p \quad (4.17)$$

وبتعويض المعادلة (4.17) في المعادلة (4.16) نحصل على :

$$S = \frac{R_x}{R_x + R_p} \quad (4.18)$$

ويمكن معايرة المقياس وذلك لحساب  $S$  من المعادلة السابقة بدلالة  $R_p$  ,  $R_x$  .  
ولدى قراءة نصف تدرج المقياس ( $I_m = 0.5 I_{fsd}$ ) تختصر المعادلة (4.16) الى :

$$0.5 I_{fsd} = \frac{E R_h}{R_1 R_m + R_h (R_1 + R_m)} \quad (4.19)$$

إذ تمثل  $R_h$  المقاومة الخارجية التي تسبب انحراف نصف التدرج . ولحساب قيمة التدرج التابع لقيمة  $R_1$  معطاة فإن قراءة نصف التدرج يمكن إيجادها بقسمة المعادلة (4.13) على المعادلة (4.19) والحل لقيمة  $R_h$  .

$$R_h = \frac{R_1 R_m}{R_1 + R_m} \quad (4.20)$$

وبوضوح التحليل أن مقاومة نصف التدرج يمكن إيجادها بواسطة المقاومتين  $R_1$  والمقاومة الداخلية للملف المتحرك  $R_m$  . وكذلك يمكن إيجاد المقاومة المحددة  $R_1$  من قيمة مقاومة المقياس  $(R_m)$  وعند منتصف التدرج  $R_1 + R_m$  والتيار انحراف التدرج الكامل  $I_{fsd}$  . إن توزيع التدرج لهذا النوع من المقياس يكون بشكل خطي للجزء السفلي منه عندما  $(R_x \ll R_h)$  تكون القراءات مزدوجة كلما زادت قيمة  $R_x$  ولأجل توضيح ملائمة أن الاميتر نوع المتوازي لقياس المقاومات الواطئة جداً ، لاحظ المثال الآتي :

مثال (4.7) :

تستعمل دائرة الشكل (4.13) ملف دي ارسنفال الاساسي تياراً (10mA) ومقاومته الداخلية (5Ω) . فولتية البطارية  $E = 3V$  ويطلب تحويل الدائرة بإضافة مقاومة مناسبة  $R_{sh}$  عبر الملف المتحرك بحيث يؤثر الجهاز على  $0.5\Omega$  في منتصف التند ي

احسب :

أ - قيمة المقاوم المتوازي  $(R_{sh})$  .

ب - قيمة مقاوم محدد التيار  $R_1$  .

الحل :

أ - لانحراف نصف تدرج الملف المتحرك .

$$I_m = 0.5 I_{fsd} = 5 \text{ mA}$$

والفولتية عبر الملف المتحرك .

$$E_m = 5 \text{ mA} \times 5 = 25 \text{ mV}$$

وبما ان هذه الفولتية تظهر أيضا عبر المقاومة المجهولة  $R_v$  فإن التيار خلال  $R_v$  هو :

$$I_v = \frac{25 \text{ mV}}{0.5 \Omega} = 25 \text{ mA}$$

ان التيار خلال الملف المتحرك  $I_m$  زانداً التيار خلال المقاومة المتوازية  $I_{sh}$  يجب أن تساوي التيار خلال المقاومة المجهولة  $I_v$  لذا :

$$I_{sh} = I_v - I_m = 50 - 5 = 45 \text{ mA}$$

تكون المقاومة المتوازية :

$$R_{sh} = \frac{E_m}{I_{sh}} = \frac{25 \text{ mV}}{45 \text{ mA}} = 5/9 \Omega$$

ب - تيار البطارية الكلي :

$$I_t = I_m + I_{sh} + I_x = 5 + 45 + 50 = 100 \text{ mA}$$

الفولتية الهابطة عبر المقاومة المحددة  $R_1$  تساوي  $3v - 25mV = 2.975V$  ولذا :

$$R_1 = \frac{2.975V}{100 \text{ mA}} = 29.75 \Omega .$$


#### 4.6 معايرة مقاييس التيار المستمر :

تختلف طرق معايرة اجهزة القياس باختلاف درجة الدقة المطلوبة للجهاز ويعتمد أساس المعايرة على مقارنة قراءة القياس المطلوب معايرته مع آخر متأكدين من جودته وصحة قراءته . لا تحتاج اجهزة القياس الاعتيادية وكذلك اجهزة القياس المستخدمة في اللوحات الكهربائية الى دقة عالية لذا يمكن معايرتها

باجهزة قياس ذات جودة عالية وتسمى الاجهزة المعيارية ويكون استخدامها نادراً وتخصص فقط للمعايرة ودرجة الدقة فيها تصل الى حد 0.1 بالمائة من قراءة التدرج الكامل وتعد هذه الطريقة سهلة وسريعة .

ويمكن أن تجرى معايرة اجهزة القياس المعيارية بواسطة المجهاد (البوتنشيوميتر) على الرغم من ان هذه الطريقة تستغرق مدة طويلة الا أنها تعطينا نتائج جيدة كما هو معروف عن المجهاد . وللمجهاد استخدامات في القياس وبشكل جيد تستخدم لقياس المقاومة والتيار والفولتية وفي الوقت نفسه يمكن استخدامه لمعايرة الاجهزة التي تستخدم لقياس التيار والفولتية .

وتتكون الدائرة الكهربائية التي تستخدم لمعايرة الاميتر من الربط المين في الشكل (4.14) إذ تربط مقاومة قياسية على التوالي مع مقياس المقاومة المطلوب معايرته ويمكننا قياس الفولتية عبر هذه المقاومة بواسطة المجهاد ومن ثم استنتاج كمية التيار بعملية حسابية بسيطة وبتطبيق قانون اوم لهذا الغرض ، ويظهر بأن قيمة التيار ستكون دقيقة وصحيحة الى درجة عالية بسبب استخدام المجهاد المقاومة المعيارية ولو كان المطلوب معايرة مقياس تيار لغرض تأشير تدرجه لأول مرة عند صناعته فانه يتطلب إعادة التجربة عدد من المرات وباستخدام عدد من المقاومات المعيارية تتناسب قيمتها مع قيم أقصى تدرج وعدد من القراءات الوسطية وتأشير ذلك على التدرج وبعدها يمكن استنتاج القراءات التي تقع بين هذه التأشيرات ويتم تثبيتها جميعاً .

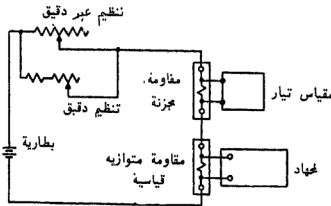


الشكل 4.14 معايرة مقياس التيار بالمجهاد .

وأما إذا طلب معايرة الجهاز بعد الاستخدام لمدة معينة ولغرض التأكد من صلاحيته وسلامة قراءته فيتم ذلك بعدد محدود من القراءات ويفضل أن تكون هذه القراءات موزعة على مدى التدرج وخاصة القراءات القريبة من النهاية العظمى .

#### 4.7 معايرة مقياس فولتية d.c. :

 ويمكن استخدام الجهد لمعايرة مقاييس الفولتية المعيارية وتكون الدائرة كما هو موضح في الشكل (4.15) .  
وعندما يراد معايرة مقياس الفولتية لأول مرة لغرض تأشير تدرجه فإن تدرج فولتية المصدر يوضع على المكان الذي يعطينا أعلى فولتية يمكن قراءتها بالمقياس ومن ثم يتم تدقيق القراءة بالجهد ويصبح ذلك أول نقطة يمكن تأشيرها على التدرج ثم تحفظ فولتية المصدر بتغير الفولتية بواسطة مقسم الفولتية ويتم قراءة الفولتية بالجهد ونؤشر على التدرج وهكذا يتم تأشير عدد من النقاط الأساسية الموزعة على مدى التدرج. وتؤشر النقاط الوسيطة إما بواسطة رسم منحنى أو بطريقة التسوية .



الشكل 4.15 معايرة الفولنمتر بالجهد .

وإذا كان المطلوب معايرة مقياس الفولتية بعد الاستخدام لفترة معينة من الزمن فإن العملية تكون أبسط من ذلك حيث يتم اختيار عدد أقل من القراءات لا يزيد عن الثلاث قراءات وذلك بتغير مقاومة مقسم الفولتية واستنتاج نسبة الخطأ وتصحيحها أو أخذها بنظر الاعتبار في حسابات القراءة الصحيحة من قراءة ذلك المقياس .

## المسائل

- 1 - احسب فولتية اعلى تدريج يمكن أن يبينها جهاز متحرك الملف تياره  $500 \mu A$  ومقاومته الداخلية  $250 \Omega$  في حالة عدم استهلاك المضاعف .
- 2 - صم اميتر D.C. يحوي التدريجات  $0-10mA$  و  $0-50mA$  و  $0-100mA$  و  $0-500mA$  . مستخدماً ملف دى ارسنقال الذي مقاومته الداخلية  $R_m = 50 \Omega$  وتيار اقصى تدريج فيه  $I_{fsd} = 1mA$  .  
(أ) احسب قيم المقاومات المتوازية المطلوبة  
(ب) ارسم مخطط للدائرة الكامل .
- 3 - اميتر D.C. يحوي مقاومة متوازية مستخدماً الملف المتحرك الذي مقاومته الداخلية  $R_m = 1800 \Omega$  وتيار أقصى تدريج فيه  $I_{fsd} = 100 \mu A$  . ربط هذا المقياس الى دائرة واعطى القراءة  $3.5mA$  على التدريج  $5mA$  . وقد دقت هذه القراءة بمقياس اميتر D.C. معاير حديثاً والذي اعطى القراءة  $4.1mA$  . والظاهر أن الاميتر الاول فيه خطأ في قيمة المقاومة المتوازية على التدريج  $5mA$  احسب (أ) القيمة الفعلية للمقاومة المتوازية (ب) المقاومة الصحيحة المتوازية على التدريج  $5mA$  .  
احسب (أ) القيمة الفعلية للمقاومة المتوازية (ب) المقاومة الصحيحة المتوازية على التدريج  $5mA$  .
- 4 - صم المقاومة المتوازية نوع ايرتن تعمل مع ملف متحرك مقاومته الداخلية  $2500 \Omega$  وتيار أقصى تدريج  $I_{fsd} = 50 \mu A$  لفرض الاستخدام للمديات  $50 \mu A$  و  $100 \mu A$  و  $500 \mu A$  و  $10mA$  و  $100mA$  .  
(أ) احسب مقاومة المتوازي ايرتن لجميع المديات  
(ب) ارسم مخطط كامل للمقياس مبيناً المقاومات والزر المتحرك .
- 5 - يطلب تحويل ملف متحرك تياره  $50 \mu A$  ومقاومته  $1000 \Omega$  الى فولتميتر D.C. يقرأ من الصفر الى  $2500V$  . احسب (أ) المقاومة المضاعفة (ب) حساسية الجهاز .
- 6 - لفولتميتر D.C. حساسيته  $1000 \Omega/V$  . احسب قيمة المقاومة الاضافية المطلوبة لتحويل الجهاز الى جهاز آخر تدريجه  $1000V-0$  .
- 7 - باستخدام ملف متحرك تياره  $50 \mu A$  ومقاومته الداخلية  $1500 \Omega$  . صم فولتميتر متعدد المديات فيه المديات  $0-5V$  و  $0-10V$  و  $0-50V$  و  $0-100V$  . احسب (أ) قيم المضاعفات (ب) حساسية الجهاز . ارسم مخطط الدائرة للتصميم الكامل .

8 - ميكرواميتر D.C. مقاومته الداخلية  $250 \Omega$  و تيار أقصى تدرج فيه  $500 \mu A$  مبيّن التيار  $300 \mu A$  عندما ربط الى دائرة تحوي خلية جافة  $1.5 V$  ومقاومة مجهولة . احسب قيمة المقاومة المجهولة .

9 - صم مقياس اوميتر نوع التوالي مشابه لدائرة الشكل 2-22 والملف المتحرك المطلوب استخدامه تياره  $0.5mA$  لأقصى تدرج ومقاومة داخلية  $50 \Omega$  البطارية الداخلية فولتيتها  $3V$  وقيمة مقاومة منتصف التدرج المرغوبة  $3000 \Omega$  احسب :

(أ) قيمة المقاومة  $R_1$  والمقاومة  $R_2$  (ب) مدى قيم  $R_2$  اذا تغيرت فولتية البطارية الجافة من  $2.7V$  الى  $3.1V$  . استخدم قيمة  $R_1$  التي حسبت في (أ) .

10 - اوميتر توالي صم ليشتغل مع بطارية  $6V$  فيه مخطط الدائرة مشابه للشكل 2-22 . وان الملف المتحرك للمقياس مقاومته الداخلية  $2000 \Omega$  ويحتاج الى  $100 \mu A$  لانحراف تدرج كامل . قيمة المقاومة  $R_1$  هي  $49k \Omega$  .

(أ) افرض ان فولتية البطارية هبطت الى  $5.9V$  . ثم احسب قيمة  $R_2$  المطلوبة لتصغير المقياس .

(ب) تحت الظروف المذكورة في (أ) ربطت المقاومة المجهولة  $R_x$  الى المقياس مسببة انحراف مقداره  $60\%$  . احسب قيمة المقاومة المجهولة  $R_x$  .

11 - الملف المتحرك لفولتميتر الشكل 2-17 فيه تيار تدرج كامل  $50 \mu A$  ومقاومة داخلية  $2000 \Omega$  . وقراءة اقصى تدرج للمقياس  $150V$  عندما يكون موضع الزر في  $V_1$  و  $50V$  عندما يكون موضع الزر في  $V_2$  و  $10V$  عند الوضع  $V_3$  و  $1V$  عند الوضع  $V_4$  احسب (أ) قيم المقاومات المضاعفة  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_4$  (ب) حساسة الفولتميتر .

12 - فولتميتر D.C. حساسيته  $10k \Omega/V$  واستخدم عند تدرجه  $0-150V$  لغرض قياس الفولتية عبر المقاوم  $100k \Omega$  كما في الشكل 2-18 . احسب نسبة الخطأ في قراءة المقياس .

13 - صم مقياس فولت - اوم - ملي اميتر ذو الخصائص الآتية :

(أ) مدىات الفولتية  $0-5$  و  $0-25$  و  $0-100$  و  $0-500$  فولت d.c. .

(ب) مدىات التيار  $0-10$  و  $0-100$  و  $0-500$  و  $0-1000$  ملي امبير .

(ج) مدىات المقاومة  $20 \Omega$  و  $2000 \Omega$  و  $200k \Omega$  على منتصف التدرج .



الملف المتحرك المستخدم في هذا الجهاز هو ملف دي ارسنغال ذو المقاومة الداخلية  $1500\Omega$  وتيار اقصى تدريج  $50\mu A$  (راجع مخطط الدائرة والوصف لمقياس متعدد الاغراض الشكل 2-24 لفرض اخذ المعلومات عن ترتيبات الدوائر).

14 - فولتميتر D.C. كما في الشكل 2-20b حساسيته  $1000\Omega/V$  وقراءة اقصى تدريج فيه  $100V$ . والمقياس يبين  $84V$  عند ربطه على حمل. احسب الخطأ في قياس القدرة المبعدة في الحمل بواسطة طريقة الفولتميتر - الامبير عندما يبين الاميتر القراءة (أ)  $50mA$  و (ب)  $1A$  و (ج)  $10A$ .





## أَجْهَزةُ التَّيَّارِ الْمُتَنَاقِصِ

مقدمة :


يعتمد عزم الدوران في اجهزة قياس التيار المستمر على معدل التيار المار في الملف . فاذا مرّ تيار متناوب في الجهاز فان المؤشر سيتحرك نحو اليمين واليسار بسبب تغير اتجاه التيار . واذا كان التردد عالياً نسبياً فلا يسمح القصور الذاتي للمؤشر بمتابعة سرعة تغير التيار فيثبت عند الصفر .

ولاجل اجراء القياسات للتيار المتناوب باستخدام ملف دى ارسنفال يجب استخدام بعض الاساليب التقنية للحصول على عزم دوران باتجاه واحد ومن هذه الطرق تقويم التيار المتناوب الى تيار مستمر قبل تسليطه على الملف او استخدام اجهزة قياس اخرى تعتمد حركة المؤشر فيها على التأثيرات الحرارية او الجذب المغناطيسي والكهروستاتيكي وغير ذلك .

### 5.1 الداينوموميتر : Dynamometer

وهو احد الاجهزة المهمة لقياسات التيار المتناوب وان الاجهزة الاساسية لهذا الجهاز هي فولتميتر أو أميتر التيار المتناوب وبخاصة للترددات الواطئة نسبياً . كما يمكن استعمال الداينوموميتر كجهاز انتقال من التيار المستمر الى المتناوب ويتم مقارنة النوعين به حيث يمكن تعيير الجهاز بادخال كميات التيار المستمر ومن ثم

يستخدم لقياسات التيار المتناوب . هذا وان التكوين الاساسى للجهاز يمكن استخدامه وتحويله الى مقياس القدرة أو مقياس القدرة غير الفاعلة او فارميتر فضلاً عن امكانية استخدامه كمقياس لعامل القدرة وقياس الترددات . يمكن فهم فكرة جهاز الداينوميتر ابتداءً بالملف المتحرك PMMC وتحليل تأثير الملف بالتيار المتناوب كما ذكرنا في المقدمة حيث يلاحظ اهتزاز المؤشر وثبوته عند قراءة الصفر بسبب سرعة تغير التيار بين القيمة الموجبة والقيمة السالبة ولو شئنا تبديل اتجاه المجال المغناطيسي الدائم بحيث يتزامن هذا التغير مع اتجاه التيار في الملف الدوار فإن عزم الدوران سيتخذ اتجاهاً واحداً ويكون بنفس الاتجاه لنصفي دورة التيار المتناوب الموجب والسالب . ويمكن تحقيق تغير اتجاه المجال باستخدام ملف اخر نسميه ملف المجال يكون على التوالي مع الملف المتحرك وان ذلك سيشبه الى حد ما فعل حركة محرك التيار المستمر . فاذا بقي المجال بالاتجاه نفسه فإن اتجاه دوران المحرك سينعكس اذا انعكس تيار الملف المحرك . اما اذا انعكس اتجاه المجال والمتحرض بالوقت نفسه فإن عزم الدوران سيسلك اتجاهاً واحداً . وهناك تشابه في نقاط اخرى بين الداينوميتر ومحرك التيار المستمر المتوالي ستوضح بعض شرح مكونات الداينوميتر نفسه .

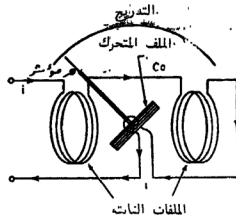

الشكل 5.1 بين اجزاء الداينوميتر الاساسه والمعمل كجهاز على امتر

يوضح الشكل (5.1) الاجزاء الرئيسة لجهاز الداينوميتر اذ يتألف ملف المجال من جرتين آيين وابسر بتوسط الجزئين الملف المتحرك الذي يتصل بمؤشر الجهاز واجزاء الملف الثابت والمتحرك جميعا مربوطة على التوالي نسبة الى نهايات الفحص للجهاز . واما طريقة اداء الجهاز وعزم الدوران فيه فيمكن تفسيرها

بالرجوع الى معادلة العزم  $T = BALI$  وبلاحظ بأن  $B$  كثافة التدفق المغناطيسي للملف الثابت في جهاز الداينوميتر يعتمد على التيار  $I$  نفسه بسبب الربط على التوالي لذا فإن العزم  $T$  يتناسب مع مربع التيار اي  $I^2$ . ولو استخدم هذا الجهاز لقياس تيار مستمر فإن تدريج المقياس يتناسب مع مربع التيار وكذلك الحال اذا استخدم لقياس تيار متناوب ويكون ناشر المؤشر نسبة الى معدل مربع التيار بسبب عزم القصور الذاتي للملف المتحرك وتأثير النابض الحزوني عليه يجعل الملف يتأثر بعزم دوران يتناسب مع هذا المعدل ويمكننا تغيير التدريج وجعله يتناسب مع جذر معدل التربيع لتصبح القراءة هي القيمة المؤثرة المعروفة.

واذا كان قد تم تعيير الجهاز بواسطة تيار مستمر فنلاحظ التأشير على تدريجه  $\mu$  أمبير مثلاً فمن المعروف ان هذا المقدار يعني قيمة جذر معدل التربيع للتيار (r.m.s) او القيمة المؤثرة او القيمة المكافئة للتأثير الحراري الذي يسببه تيار مستمر القيمة بنفسها يستهلك جهاز الداينوميتر قدرة اكثر من جهاز الملف المتحرك وهذه أحد مساوئ الجهاز والسبب واضح حيث أن جهاز الملف المتحرك يحتاج التيار لتحريك الملف فقط بسبب وجود المجال المغناطيسي الدائم بالاصل وأما في جهاز الداينوميتر فإن تيار القياس يؤدي واجبين هما تكوين المجال ودوران الملف. هذا وإن المجال في جهاز الداينوميتر أقل منه في جهاز الملف المتحرك.

### مقياس الفولتية والتيار من الداينوميتر :

يمكن تحويل الداينوميتر الى مقياس فولتية باضافة مقاومة على التوالي تسمى بالمقاومة المضاعفة ويكون ربطها للمقاييس المتعددة التدريجات أما بصورة انفرادية أو مشتركة كما هو الحال في فولتميترات التيار المستمر التي شرحناها في الفصل السابق.

ويُعد هذا النوع من أدق الفولتميترات وخاصة للحاسيات الوطنية بالمقارنة مع مقاييس فولتية التيار المستمر.


وأما تحويل الداينوميتر الى أميتر فيتم باضافة مقاومة مجزئة على التوازي وبصورة مشابهة لمقياس التيار المستمر ونود أن نضيف بهذه المناسبة أن الداينوميتر نفسه يُعد أميتر لقياس التيارات الوطنية ويمكن اضافة المقاومة

المجزئة التي تمرر غالبية التيار المطلوب قياسه وأما للتيارات العالية جداً فيمكن استخدام محولات تخفيض التيار والمساءة بمحولات الاجهزة والتي ستوضح في نهاية الفصل .

## 5.2 اجهزة الحديد المتحركة :

هناك نوعان من هذه الاجهزة هما نوع التجاذب ونوع التنافر .  
 أ - نوع التجاذب : لو جربنا تثبيت قطعة حديد من طرفها قرب ملف يحمل تياراً نلاحظ إنجذاب قطعة الحديد الى داخل محور الملف ولو غيرنا اتجاه التيار في الملف لكانت النتيجة نفسها وهي جذب قطعة الحديد نحو محور الملف أيضاً وعلى هذا الاساس يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في أجهزة قياس التيار المتناوب حيث أن قوة الجذب هذه تعتمد على قيمة مربع التيار  $I^2$  وبإضافة نابض سيطرة وتدرج يصبح لدينا جهاز قياس متكامل يعمل ببداً قوة الجذب المغناطيسية .

وبوضح الشكل (5.2) تركيب جهاز متحرك الحديد نوع التجاذب حيث يلاحظ وجود قطعتين من الحديد أحدهما ثابتة والاخرى متحركة مثبتة بشكل قطري نسبة الى الملف ويتصل مؤشر القياس مع النابض واثقال الاخذ وبقطعة

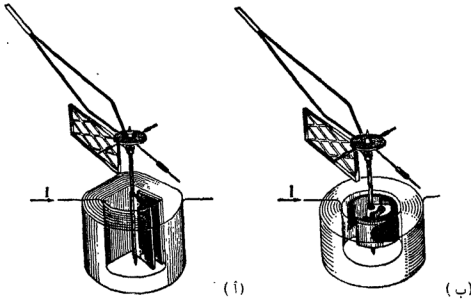

الشكل 5.2 جهاز الحديد المتحرك

أ - نوع الريشة المحورية      ب - نوع الريشة المركزية

الحديد المتحركة فعند مرور التيار في الملف يحصل التجاذب بين قطعتي الحديد بسبب القوة التي تعمل على توجيه قطعة الحديد المتحركة باتجاه مجال الملف . ويمكن تحويل الجهاز الى مقياس تيار أو مقياس فولتية بواسطة المقاومات المجهزة أو المضاعفة .

.. .

#### ب - نوع التنافر :

تركب قطعنا الحديد المسماة بالريش أو الزعانف في هذا النوع سوية قرب بعضها البعض داخل الملف مثبتة بشكل مركزي وعند مرور التيار في الملف تمغنط القطعتان ويكون القطب الشمالي في نهاية والقطب الجنوبي في النهاية الثانية فيحصل التنافر بين الزعنفتين بسبب قرب الاقطاب المتشابهة عن بعضها البعض وتستعمل قوة التنافر هذه للقياس وذلك بتثبيت أحد القطعتين على الملف والثاني على محور دوران المؤشر كما مبين في الشكل (5.2) يمكن اجراء تحويلات في شكل الزعانف بطريقة نحصل فيها على تدريج ذي تقسيمات مختلفة وحسب المطلوب .


ان ميزات أجهزة القياس متحركة الحديد هي البساطة والمتانة وعدم وجود أجزاء متحركة يمر فيها التيار ولا يتعرض الجهاز للعطب بسرعة بسبب زيادة التحميل اضافة الى ميزة اخرى وهي سعرها المناسب مقارنة مع أجهزة الدايناموميتر الا انها تختلف عنها بدرجة الدقة الواضحة .

لو اردنا مقارنة النوعين التجاذب والتنافر نجد أن نوع التنافر المحوري أكثر حساسية من النوع المركزي وان تدريج النوع المحوري خطي تقريباً الا أن النوع المركزي أكثر دقة بسبب عدم تأثر الزعانف بالتخلقية المغناطيسية .

#### 5.3 أجهزة الملف المتحرك المزودة بمعدل :

أن أحد الحلول المناسبة لبناء جهاز مقياس فولتية a.c. ذي حساسية عالية أكثر من نوعي الدايناموميتر ومتحرك الحديد هو استخدام معدل قبل تليط الموجة المتناوبة على ملف دي ارسنفال المتحرك حيث يستقبل تيار مستمر بعد التعديل وبذلك استطعنا قياس الكميات المتناوبة بجهاز الملف المتحرك الخاص بالتيار المستمر والمعروف بخصائصه الجيدة وحساسيته العالية :

يوضح الشكل (5.3) قنطرة تعديل على التوالي مع مقاومة مضاعفة وملف متحرك نوع PMMC ويلاحظ على الشكل اتجاه الاسهم لتوضيح اتجاه التيار في حالته الموجبة (السهم الكامل) وفي حالته السالبة (السهم المنقط) والنتيجة تكون مرور التيار باتجاه واحد في الملف أي تيار مستمر .

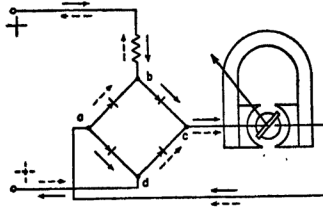

الشكل 5.3 دائرة فولتميتر المزودة بمدل


يُعد مؤشر مؤشر القياس هو لقيمة المعدل ولكن يمكن تغيير التدرج يصبح التأثير للقيمة المؤثرة للتيار الجيبي (r.m.s) .

تنحصر محددات هذا النوع من أجهزة القياس في التردد بسبب الخاصية السعوية التي تظهر في القنطرة والمعدلات عند الترددات العالية وكذلك تأثيره بالحرارة العالية بسبب اختلاف مقاومة المعدلات بالحرارة وخاصة المقاومة الامامية .

## مثال 5.1

يوضح الشكل (5.4) مقياس فولتية حيث تدرج المقياس (0-10Vrms) المطلوب هو حساب قيمة المقاومة المضاعفة علماً ان تيار اقصى تدرج (0-50  $\mu$ A) وحساسية الجهاز 20 k $\Omega$ /V لفولتية التيار المستمر وبفرض أن قيمة المقاومة الامامية للمعدلات صفرأ 0  $\Omega$  أي أنها مثالية .



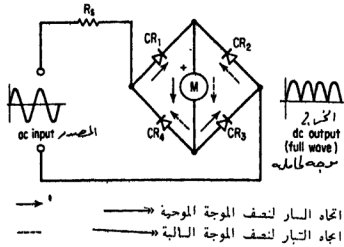

النكل 5.4 دائرة قطرة معدل لموجة كاملة حيث ان التيار في الملف M الاتجاه نفسه دائما على الرغم من ان الدحل تيار مساو

الحل :

قبل البدء في حل هذا المثال لابد من الاشارة الى أن الملف المتحرك يتأثر بقيمة معدل التيار المار به على الرغم من أن قراءة المقياس هي قيمة جذر معدل التربيع وعليه يجب علينا ترجمة هذا المعنى بإيجاد صيغة رياضية يمكن بواسطتها معرفة قيمة المعدل للقراءة التي يسجلها المقياس والتي هي قيمة جذر معدل التربيع ويتم ذلك من العلاقات المعروفة والخاصة بالتقييم الجيبية وهي الآتي :

$$V_{rms} = 0.707 V_{max} \quad \text{--- (5.1)}$$

$$V_{av} = 0.636 V_{max} \quad \text{--- (5.2)}$$

حيث

$$\frac{V_{av}}{V_{rms}} = \frac{0.636 V_{max}}{0.707 V_{max}} = 0.9 \quad \text{--- (5.3)}$$

وعليه فإن قيمة أعلى تدرّيج وهي  $10 \text{ V}_{rms}$  يؤشّرها مؤشر المقياس على التدرّيج هي مكافئة لـ  $9 \text{ V}$  تيار مستمر يتأثر بها فعلاً ملف الجهاز .  
وبما أن تيار أعلى تدرّيج هو  $50 \mu\text{A}$  وهي قيمة لتيار مستمر :

$$I_{m(av)} = \frac{V_{(av)} \text{ المكافئ}}{R_t} = \frac{0.9 \text{ V}_{rms}}{R_t}$$

$$\therefore 0.5 \text{ m A} = \frac{9 \text{ V}}{R_t \text{ (k}\Omega\text{)}}$$

$$R_t = 180 \text{ k}\Omega$$


وإذا أعطيت قيمة المقاومة الامامية للمعدل الواحد فانها تطرح من  $R_t$  لاجتاد قيمة مقاومة التوالي  $R_s$  .

يلاحظ أن حساسية هذا الجهاز  $18 \text{ k}\Omega/\text{V}$  =  $\frac{180 \text{ K}\Omega}{10 \text{ V}_{rms}}$  على تدرّيجه للتيار المتناوب .

ونود الإشارة هنا أنه في الحالات التي يكون فيها شكل الموجة يختلف عن الشكل الجيبي أي مثلثي أو مربع أو غير ذلك فإن علاقة معدل الفولتية وقيمته المؤثرة تحسب بشكل خاص لتلك الحالة المعينة .

أجهزة نصف التقويم :

يلاحظ في الشكل (5.5) دائرة مقياس الملف المتحرك المزود بمعدّل نصف الموجة .

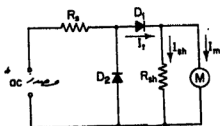

الشكل 5.5 دائرة فولتميتر  
نوع المعدّل لنصف الموجة

في الدائرة المبينة اعلاه يصل الى الملف  $M$  موجة نصف تقويم بواسطة الثنائي  $D_1$  لذا فالملف يستقبل نصف التيار المقوم وينحرف المؤشر حسب معدل قيمة هذا النصف من الموجة. و  $R_{sh}$  فائدتها لحجب تيار أكثر من  $D_1$  وجعلها تعمل في الخط المستقيم لبياني خواص الثنائي. وبغياب  $D_2$  يتسبب مرور تيار عكسي في  $D_1$  وبوجود  $D_2$  يعود النصف الثاني من الموجة السالبة مباشرة عن طريق  $D_2$  دون المرور بالملف والمقاومة  $R_{sh}$ . ان مركبة الـ d.c. للموجة الجيبية لنصف موجة تساوي 0.45 من قيمة ج.م.ت فتظهر مشكلة الحصول على الانحراف نفسه عند قياس الـ d.c. والـ a.c. حيث أن المضاعف للـ a.c. يجب أن يكون أوطأ والمثال الآتي يبين هذه الحالة :

## 5.2 مثال

مقياس مقاومته الداخلية للملف  $100\Omega$  يحتاج الى 1mA لانحراف كامل . قيمة  $R_{sh}$  هي  $100\Omega$  ولثنائي  $D_1$  ،  $D_2$  مقاومتها الامامية  $500\Omega$  ومقاومتها الخلفية غير منتهية بالاتجاه العكسي . للتدريج 100V a.c. أجيب :

- أ - قيمة المضاعف  $R_g$   
 ب - حساسية الفولتميتر على التدريج a.c.


الحل :

بما أن كلا من  $R_m$  و  $R_{sh}$  تساوي  $100\Omega$  فإن المصدر يجب أن يجهز للحصول على انحراف كامل وبتيار مقداره  $I_t = 2mA$  ولتقويم نصف الموجة فإن قيمة الـ d.c. المكافئة للـ a.c. المقوم سيكون :

$$V_{d.c.} = 0.45 V_{rms} = 0.45 \times 100 = 45 V$$

المقاومة الكلية للجهاز  $R_t$  حيث :

$$R_t = \frac{V_{dc}}{I_t} = \frac{45V}{2mA} = 22500\Omega$$

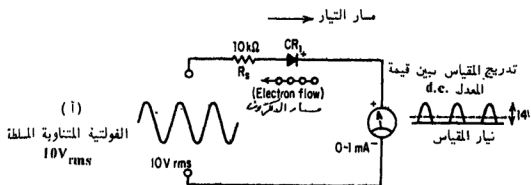


قيمة المعدل لهذه الفترة هي  
0.9 V أو 0.616 . V

part=0

المعدل للمجربين =  $\frac{0.90 \text{ rms}}{2} = 0.45 \text{ rms of ac}$

قيمة المعدل لهذه  
الفترة صفر.

قيمة المعدل للمترتين،

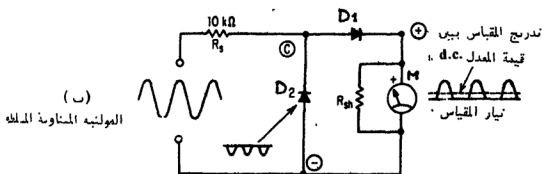

التركيب 5.6 دائرة مقياس مولية نوع المعدل لنصف الموجة  
(أ) الدائرة شكل مسط (ب) الربط العمل للدائرة

تنتج هذه المقاومة عن عدد من الأشياء . وما أننا نهم بصف الموجة الذي يصل  
الملف. نهمل المقاومة  $D_1$  العالية جدا إذ :

$$R_t = R_s + R_{D1} + \frac{R_m R_{sh}}{R_m + R_{sh}}$$

وان :

$$R_t = R_s + 500 + \frac{100 \times 100}{200} = R_s + 550$$

وعليه فأن :

$$R_v = 22500 - 550 = 21,950 \Omega$$

ب - وتكون حساسة مقباس الفولتية على التدرج  $100V_{ac}$  هي :

$$S = \frac{R_v}{V_{ac}} = \frac{22500}{100} = 225 \Omega/V$$

وتكون حساسة الملف نفسه المستعمل في فولتميتر الـ dc هي  $1000 \Omega/V$


#### 5.4 مقياس فولتية الكهربائية المستقرة :

 يعتمد عمل مقاييس فولتية الكهربائية المستقرة على فعل القوة بين الشحنات الكهربائية اذ لو شحنت الاقطاب المتجاورة بشحنتين مختلفتين لنتج قوة جذب بينهما وتعتمد قوة الجذب هذه على عوامل مختلفة منها كمية الشحنة والشكل الهندسي للاقطاب وبذلك يمكن الاستفادة من هذه الخاصية للقياس .

تستخدم هذه الطريقة لقياسات الفولتيات العالية جداً وذلك بتأثير القوة بين قرصين، بعد تلبط الفولتية المراد قياسها على القرصين ويتطلب مراعاة المسافة بين القرصين لكي لا يحدث تفريغ كهربائي بينهما . وتتناسب القوة مع مربع الفولتية المسلطة ولذلك تكون قراءة المقياس للفولتيات المتناوبة مساوية لقيم جذر معدل التربيع لتلك الفولتية . ويمكن أيضاً استخدامها لقياس الفولتيات العالية للتيار المستمر .

#### 5.5 اجهزة القياس الحرارية :

أن اساس هذه الاجهزة هو المزدوج الحراري Thermocouple حيث يتكون من سلكين كل سلك من مادة تختلف عن الآخر ولها خاصية امرار تيار كهربائي عند ربط السلكين مع بعضها لأكال الدائرة الكهربائية بوضع احد نهايتي الربط في مكان درجته حرارته أعلى من النهاية الاخرى لاحظ الشكل: (5.7) . ويمكن استخدام المزدوج الحراري لقياس درجة الحرارة حيث توضع إحدى النهايات في المكان المراد قياس درجة حرارته والنهاية الاخرى في مكان آخر معروفة درجة



الشكل 5.7 دائرة مقياس تيار نوع المزدوج الحراري

حرارته بطريقة يتم المحافظة فيها على درجة الحرارة وتكون ثابتة . ويمكن قياس التيار بالاساس نفسه وذلك بجعل الطرف الساخن متصل حرارياً (ولا يشترط الربط مباشرة او توصيلة كهربائياً) سخان يمر فيه تيار وجعل الطرف البارد قريباً من الطرف الساخن بطريقة لا يحصل فيها فرق في درجة الحرارة بينهما الا بعد مرور التيار في السخان .


وتلحم اسلاك المزدوج الحراري في منتصف السخان وتثبت على عازل كهربائي لعزل المقياس الذي يحوي المؤشر والتدريج عن جزئه الآخر وهو اسلاك المزدوج الحراري لمنع تسرب التيار من المصدر الذي يغذي السخان الى جهاز القياس عن طريق التوصيل الكهربائي بواسطة الاسلاك ولكن ذلك يعمل على تأخير استجابة المقياس للتغيرات في الحرارة .

وأخيراً لابد من الاشارة الى أن المزدوج الحراري يقيس قيمة جذر معدل التربيع بفض النظر عن شكل الموجة لان الحرارة تتناسب مع العلاقة  $I^2 R$  .


## 5.6 مقاييس القدرة :

مقاييس القدرة (الواطميتر) ذو الطور الواحد يمكن اجراء تحويل في طريقة ربط الملفات الدائناموميتر ليصبح مقياس قدرة ذي طور واحد كما هو موضح في الشكل (5.8) .

اذ تدعى الملفات الثابتة بملفات المجال وتربط على التوالي مع الخط وتحمل التيار  $I_c$  ويربط الملف المتحرك على التوالي مع محدد التيار  $R$  عبر الخط ويحمل التيار  $I_p$  اذ أن  $(I_p = \frac{e}{R_p})$  وان  $e$  هي فولتية الخط و  $R_p$  مجموع مقاومة ملف الفولتية و  $R$  . يتناسب انحراف الملف مع حاصل ضرب التيارين  $I_c$  و  $I_p$  ويكون معدل الانحراف :

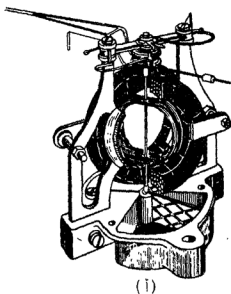

( أ )

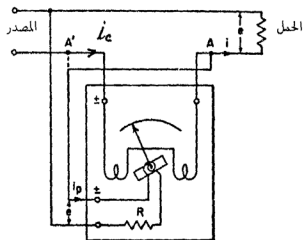

( ب )

الشكل 5.8 مقياس القدرة (الواطميتر) طور واحد  
 أ - يظهر الملفان الثابتان والملف المتحرك بينهما  
 ب - دائرة الجهاز والربط الى المصدر والحمل .

$$\theta_{av} = K \frac{1}{T} \int_0^T i_c i_p dt \quad \dots(5.4)$$

$Q_{av}$  = معدل الانحراف الزاوي للملف .

$K$  = ثابت الجهاز .

$i_c$  = التيار الآتي في ملف المجال .

$i_p$  = التيار الآتي في ملف الفولتية .

نفرض أن  $i_c$  يساوي تيار الحمل  $i$  وفي الحقيقة ( $i_c = i_p + i$ ) وحيث أن  $i_p = e / R_p$  تصبح المعادلة (5.4) :

$$\theta_{av} = K \frac{1}{T} \int_0^T i \frac{e}{R_p} dt = K_2 \frac{1}{T} \int_0^T e i dt \quad \dots(5.5)$$

ومن التعريف لمعدل القدرة في الدائرة :

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T e i dt \quad (5.6)$$


يلاحظ من المعادلتين (5.5) و (5.6) ان انحراف الداسمومتر يتناسب مع القدرة وإذا كانت  $e$  و  $i$  جيبية فإن  $\sin(\omega t \pm \Phi)$ ,  $e = E_m \sin \omega t$   $i = I_m$

وتصبح المعادلة (5.5) بالشكل الآتي :

$$\theta_{av} = K_3 E I \cos \Phi$$

إذا تمثل  $E$  و  $I$  قيم ج. م ت. للفولتية والتيار وتمثل  $\Phi$  زاوية الطور بين الفولتية والتيار. تحوي مقاييس القدرة عادة نهاية فولتية واحدة وكذلك نهاية تيار واحد مؤشر عليها  $\pm$  او اشارة نجمه وعند ربط نهاية ملف التيار المؤشرة الى الخط الداخل ونهاية ملف الفولتية المؤشرة الى نهاية ملف التيار الغير مؤشرة



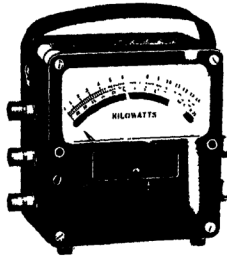


النكل 5 9

الكل 5.9 منظر خارجى لجهاز القدرة طور واحد .

فإن قراءة المقياس تكون صحيحة عند ربط حمل معين به والشكل 5.10 يوضح طريقة الربط الصحيحة .

 أما اذا كانت القراءة بصورة معكوسة فيجب عندها عكس ربط لفيفة التيار .




الشكل 5.10 ربط نهايات الملفاب في مقياس القدرة .

## 5-6-1 استخدام ملف التصحيح Compensating Winding في مقياس القدرة :

يتوضح في الدوائر الخاصة بأنواع مقاييس القدرة ، أن تيار الحمل الرئيسي لا يمر خلال المقياس ولا يسلط على الجهاز نفس فولتية الحمل وعليه ولتلافي عواقب هذه المشكلة وجعل المقياس يتحس بقيم تيار وفولتية الحمل ولكي بقرأ قراءة صحيحة يصمم ملف التصحيح ، ملفين كل ملف يحوي نفس العدد من اللفات ويتكون الملف الأول من سلك سميك يحمل تيار الحمل مضافاً إليه تيار ملف الفولتية أما الملف الآخر فيتكون من سلك رفيع يحمل تيار ملف الفولتية فقط ويكون هذا التيار موجهاً بمكس اتجاه تيار الملف السميك لكي يتعادل مجال هذا التيار مع جزء من المجال المساو له في الكمية والمكون بسبب مروره في الملف السميك .


وعليه فإن تأثير تيار ملف الفولتية أصبح مهملًا ونحصل على قراءة صحيحة لمقياس القدرة .

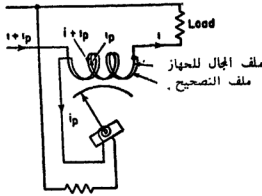

الشكل 5.11 توضيح طريقة ربط ملف التصحيح في مقياس القدرة

## 5.6-2 مقياس القدرة لثلاثة أطوار :

يمكن قياس قدرة دوائر الاطوار الثلاثة المتزنة بمقياس القدرة ذي الطور الواحد ويكون الربط كما موضح في الشكل (5.12) .

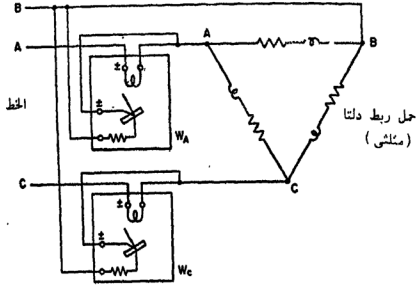


الشكل 5.12 ربط مقاييسات للقدرة لقياس قدرة الحمل، الثلاثي الاطوار بثلاث اسلاك

وفي حالة عدم الاتزان ووجود الحمل بشكل نجمي وظهور سلك التعادل تستخدم ثلاثة مقاييس للقدرة ذوي الطور الواحد وتكون القدرة الكلية هي مجموع القراءات ويحتمل أيضاً أن تكون إحدى القراءات سالبة بسبب عامل القدرة لذا يجب العناية بالربط الصحيح وأخذ الاشارات بنظر الاعتبار عند الجمع .


### 5.6-3 مقياس القدرة الخيالية (فار VAR) :

نحتاج في قياسات منظومات القدرة المختلفة الى معرفة قيمة القدرة الخيالية أو القدرة المتفاعلة فضلاً عن القدرة الحقيقية . ويدعى الجهاز المستخدم لهذا الغرض فارميتر حيث يقرأ حاصل ضرب التيار في الفولتية المتفاعلة . والجهاز أساساً يشبه الواطميتر وهو يحوي أداة الازاحة الطور 90° عن فولتية الحمل الاصلية .

يمكننا إجراء هذا النوع من الازاحة بزاوية الطور في دائرة طور واحد بدائرة تحوي مكونات  $R$  ،  $L$  ،  $C$  ، وبمقادير يمكن حسابها لهذا الغرض ولكن لتردد واحد وهناك طريقة أخرى لاجداث الازاحة في زاوية الطور بمحولة وكما موضح في الشكل (5.13) .

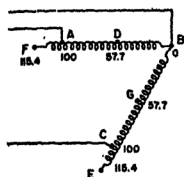

(أ)

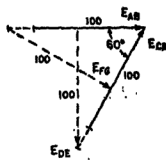

(ب)


الشكل 5.13 ربط ملفاب المحولة لاحداث ازاحة 90 في الطور لاغراض مقياس القدرة المتفاعلة (أ) نقاط ربط ملفات الحول (ب) المخطط الطوري

يوضح الشكل السابق محولة ربطت بشكل مثلث مفتوح كما ربطت أسلاك الخط الى A ، B ، C حيث يمكننا الحصول على قيمة فولتيتين لها قيمة فولتية الخط نفسها ولكن بزاوية طور 90 . فلو اخترنا نقاط الربط D وهي 57.7 بالمائة من طول الملف AB والنقطة E وهي 15.4 بالمائة خلف C فإن مخطط طور الفولتيات من D الى E هو 100 بطول وحدة مثل A-B ولكن زاويته 90 عن A-B وكذلك F.G بطول 100 وحدة و 90 عن C-B ولو ربطنا مقياس القدرة كما في ربط مقياس القدرة (A و C) عدا أن مقياس القدرة A بربط تكون الفولتية فيه D-E بدلاً من A-B ومقياس القدرة C ويربط بالفولتية F.G بدلاً من C-B لحصلنا على 90 زحف والمقاييس تقرأ القدرة المتفاعلة .

## 5.7 مقياس الطاقة (واط - ساعة) :

يوضح الشكل (5.14) مقياس الطاقة المستخدم في المحلات والابنية المختلفة والبيوت والتي تستهلك الطاقة الكهربائية بطور واحد . فملف التيار يربط على التوالي مع الخط وملف الفولتية عبر الخط . وكلّ من الملفين ملفوفين على الهيكل الحديدي نفسه مكونة دائرتين مغناطيسيتين . ويوجد قرص معلق من الألمنيوم في الفجوة الهوائية في مجال ملف التيار والذي يسبب

تكوين التيارات الدوارة فيه حال مرور التيار الى المستهلك . ونتيجة تداخل المجال الذي يسببه ملف الفولتية ووجود التيارات الدوارة في القرص يتسبب عزم دوران على القرص ( يشبه دوران المحركات ) والعزم الناتج يتناسب مع شدة المجال للملف الفولتية والتيارات الدوارة في القرص والتي تكونت هي الاخرى بسبب مجال ملفات التيار .

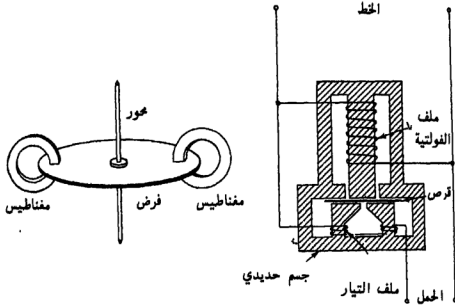


الشكل 5.14 مكونات مقياس الطاقة

إن عدد الدورات للقرص يتناسب مع الطاقة المستهلكة من قبل الحمل لفترة معينة وتقاس عادة بالكيلو واط - ساعة (kwh) والمحور الذي يتركز عليه القرص يتصل بعتلات ومؤشرات تتحرك بموجب كمية استهلاك الطاقة وتؤثر كمية الـ kwh . يمكن مضاعفة حركة القرص بمغناطيسين دائجين موضوعين على جانبي القرص الواحد عكس الآخر . وإن ذلك يعوض عن النابض والانتقال التقليدية الموجودة في المقاييس الاخرى .

يمكن معايرة الجهاز بتحريك أماكن المغناطيس الدائم إلى أن يقرأ القراءة الصحيحة ثم يربط الى الحمل .

## 5-8 مقياس عامل القدرة :

يعرف عامل القدرة بأنه جيب تمام زاوية الطور بين الفولتية والتيار. ويعني قياس عامل القدرة معرفة زاوية الطور. يتكون الجهاز من دايونوميتر إلا أن الملف الدوار يتكون من جزئين متصلين بمحور واحد ومتعامدين على بعضهما البعض. وتدور الملفات المتحركة في مجال يكونه ملف المجال الذي يحمل تيار الحث. لاحظ الشكل (5.15).

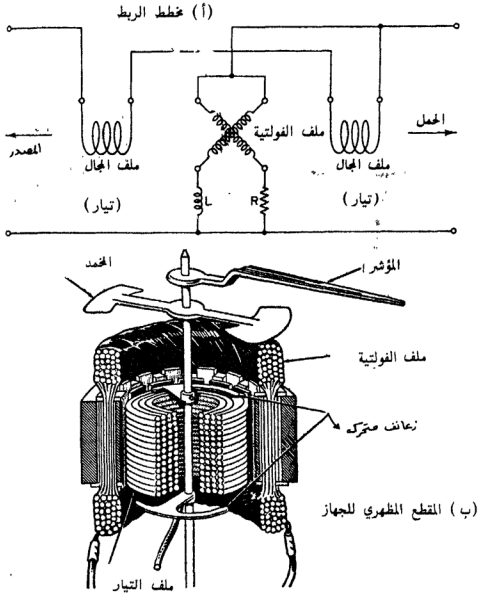


الشكل 5.15 مقياس عامل القدرة


تعتمد محصلة العزم في كل ملف على التيار خلال الملف وعليه يعتمد على ممانعة دائرة ذلك الملف . ويعتمد العزم أيضاً على الممانعة التبادلية بين كل جزء من الملفات المتعامدة وملف المجال الثابت وتعتمد الممانعة التبادلية هذه على الوضع الزاوي لكل من الملفات المتعامدة نسبة الى وضع ملف المجال الثابت . ولذا فأن المؤشر يبين عامل القدرة للاحمال حسب نوعها .

## 5-9 مقياس التردد :

يمكن معرفة التردد بطرق متعددة منها استخدام تأثير الممانعة التبادلية ورنين الدائرة الكهربائية والرنين الميكانيكي . او بواسطة الاجهزة الالكترونية الحديثة مثل الراسم الكهربائي ومعدات التردد وغيرها .

• ومثال لاستخدام رنين الدائرة الكهربائية هو موضح في الشكل (5.16) والمكون من مقياس تردد يستخدم هذه الفكرة . ويلاحظ من الشكل بأن التيار المسبب لعزم الدوران هو مجموع تيارتي دائرتي الرنين حيث :

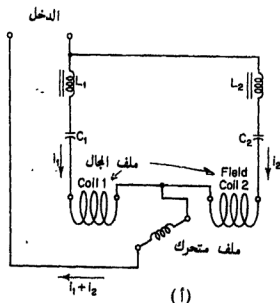

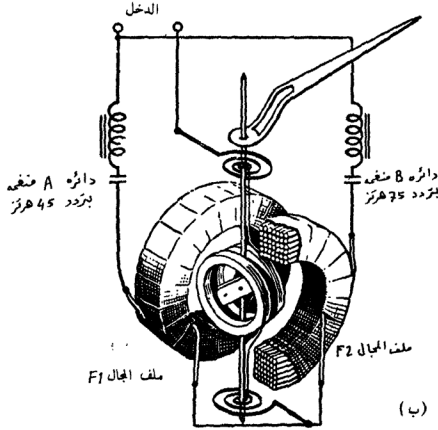

الشكل 5.16 مقياس التردد


(أ) غطط الربط (ب) المقطع المظهري للجهاز

- ١ - الملف 1 يعمل فوق الرنين والتيار  $i_1$  يختلف عن الفولتية المسلطة .
  - ٢ - الملف 2 يعمل تحت الرنين والتيار  $i_2$  يسبق الفولتية المسلطة .
- لذا فإن التيارين متعاكسين ومحصلة العزم هو دليل التردد المسلط . في حالة استخدام الجهاز لقياس تردد القدرة الكهربائية على الخطوط فإن كل من دائرتي الرنين تنظم على الترددات  $75\text{Hz}$  و  $45\text{Hz}$  لأن تردد الخط بالوسط  $50\text{Hz}$  أو  $60\text{Hz}$  .



## 5.10 محولات الاجهزة :

تستخدم محولات التيار (C.T) ومحولات الفولتية (V.T) لزيادة تدرج بعض الاجهزة مثل مقاييس التيار والفولتية والقدرة وكذلك مقاييس عامل القدرة والتردد وغيرها من الاجهزة المستخدمة في لوحات القدرة الكهربائية العالية . والشكل (5.17) يوضح استخدام محولات الاجهزة .

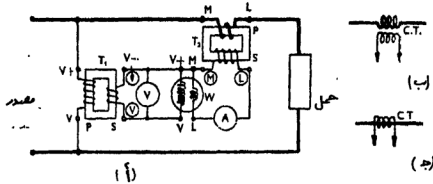

الشكل 5.17 دائرة ربط محولات التيار والفولتية مع اجهزة القياس . . .

محولة الفولتية  $T_1$  فيها فولتية الثانوي قليلة نسبياً بالمقارنة مع فولتية الابتدائي العالية وبمعايرة مقياس الفولتية يمكن قراءة الفولتية العالية ولو أن الفولتية التي تصل المقياس تكون واطئة وبنفس الطريقة يمكن الاستفادة من محولة التيار  $T_2$  بحيث يكون التيار الذي يصل المقياس قليلاً نسبة إلى التيار الابتدائي ويعبر تدرج المقياس نسبة إلى تيار الحمل العالي . وأما مقياس القدرة والذي يحوي ملفين احدهما للتيار والآخر للفولتية فانه يمكن الاستفادة من محولتي الفولتية والتيار لقراءة القدرة .


وعليه يلاحظ بأن مقاييس الاجهزة في دوائر التيار المتناوب تستخدم لزيادة تدرج المقاييس فتقوم مقام المقاومات المضاعفة في مقاييس الفولتية والمقاومات المجرئة في مقاييس التيار فضلاً عن الفائدة الأخرى وهي عزل الفولتية العالية والتيار العالي عن المقاييس كهربائياً حيث يبقى الاتصال عن طريق المجال المغناطيسي وعليه فلا يتطلب ان تكون الاجهزة ذات عزل خاص ويمكن تأريضها ليكون استخدامها آميناً وخالياً من الخطورة .

هذا ولا يغيب عن البال بأن القدرة الضائعة نتيجة استخدام هذه المحولات اقل بكثير من القدرة الضائعة في المقاومات المضاعفة او المجزئة .

### 5.10.1 محولات التيار (C.T) :

تستخدم محولات التيار لقياس تيار الخط او المصدر في منظومة التيار المتناوب حيث يربط الملف الابتدائي على التوالي مع سلك الخط والملف الثانوي يربط مع المقياس او المقاييس مثل مقاييس التيار والقدرة والطاقة وغيرها . ويكون الربط كالمبين في الشكل (5.18) يختلف محول التيار عن محول القدرة المعروف في ناحيتين الاولى أن اشتغال محول التيار يعتمد على حالة الدورة القصيرة حيث أن تيار الثانوي (وهنا يستخدم مصطلح « المحدد ») يكون ذو ممانعة واطئة .


والثانية. هي أن تيار ملف الثانوي يعتمد على تيار الملف الابتدائي وليس على ممانعة الدائرة الثانوي كما هو الحال بالنسبة الى محولات القدرة . ويتحدد تيار الابتدائي نسبة الى الاحمال المتصلة بالخط وإن تيار الثانوي ينسب الى الابتدائي بنسبة مقلوب عدد اللفات .

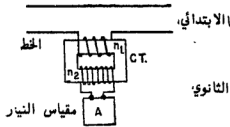

الشكل 5.18 ربط التيار على خط ذو طور واحد .

هذا وإن محدد الثانوي يمكن أن يغير لمدى كبير دون أن يحصل تأثير كبير على تيار الثانوي وهذه خاصية مهمة للمحول لأغراض القياس .

إن النسبة الحقيقية للتيارات يمكن إيجادها بواسطة حاصل ضرب التيارات في عدد اللفات وذلك للحصول على مخطط طوري متناسق كما موضح في الشكل (5.19) :

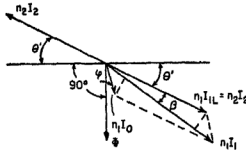

الشكل 5.19 مخطط الامبير - لفة لمحول التيار .

حيث أن المركبة  $n_1 I_1$  ( $I_1$  تيار الحمل) يساوي  $n_2 I_2$  ( $I_2$  تيار المقياس) .  
وإن  $n_1 I_2$  تمثل القوة الدافعة المغناطيسية  $mmf$  لتكوين المقاومة المغناطيسية في  
اللب الحديدي .

وإن محول التيار المثالي يعطي تياراً ثانوياً بموجب نسبة اللفات وبزاوية طور  
180 درجة . وإن المحولات المثالية تختلف عن الحقيقية بمقدار التيار  $I_0$  وتسقيط  
المقادير الطورية على  $n_1 I_1$  :

$$n_1 I_1 = n_2 I_2 \cos \beta + n_1 I_0 \cos (90^\circ - \theta - \phi - \beta)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1} \cos \beta + \frac{I_0}{I_2} \sin (\theta + \phi + \beta)$$

وبما أن  $\beta$  صغيرة جداً وبمحدود درجة واحدة أو اقل فإن النسبة تصبح :

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{n_2}{n_1} + \frac{I_0}{I_2} \sin (\theta - \phi)$$

$$\frac{I_1}{I_2} \approx \frac{n_2}{n_1} \left[ 1 + \frac{I_0}{I_1} \sin (\theta - \phi) \right]$$

ويلاحظ من المعادلة الأخيرة بأن الحد الأول بين الأقواس هو نسبة اللفات في حالة المحولة المثالية والحد الثاني هو لتصحيح الخطأ . ويلاحظ بأنه يفضل أن تكون نسبة ( $I_0$  الى  $I_1$ ) قليلة أو أن  $I_0$  نفسها تكون قليلة وأن ذلك يتطلب أن يكون لب المحلول الحديدي ذو نفاذية عالية وأما العامل  $\sin(\theta - \phi)$  فيعتمد على نوع المحدد فيكون صغيراً للمحدد المقاومي وكبيراً للمحدد الحثي وأما زاوية الطور بين التدفق والتيار  $\phi$  فيعتمد على مادة اللب وتكون صغيرة للـب الذي فيه الضياع قليلاً .

وأما معادلة الزاوية  $\beta$  فيمكن اشتقاقها من الشكل حيث :

$$\tan \beta = \frac{n_1 I_0 \sin(90 - \phi - \theta - \beta)}{n_2 I_2 \cos \beta}$$

وبما أن زاوية  $\theta$  صغيرة فيمكن إعادة كتابة المعادلة بالشكل الآتي وذلك بالاستفادة من قانون الفرق بين جيبتيهما زاويتيهم وعلى أن  $\cos \beta = 1$

حيث :

$$\tan \beta = \frac{n_1 I_0 \cos(\phi - \theta)}{n_2 I_2}$$

وبالتقريب حيث  $n_1 I_1 = n_2 I_2$  نحصل على :

$$\text{زاوية نصف قطرية } (\phi - \theta) \approx \frac{I_0}{I_1} \cos \beta$$

تدعى الزاوية  $\beta$  بزاوية طور الخطأ بسبب عدم التمكن من حصول الحالة المثالية في فرق زاوية الطور بـ  $180^\circ$  درجة بين تيارى الابتدائي والثانوي .

إن من محددات محولات التيار حالة اشباع اللب الحديدي حينها يكون تيار الابتدائي عال جداً والمحدد الآخر هو الحفاظ على أن تكون ممانعة الثانوي وإطمة جداً ويجب تجنب فتح نهايات الثانوي عندها سوف تستمر فولتية الثانوي بالصعود بسبب عدم موازنة زيادة الأمبير - لفه للابتدائي . وربما تصل فولتية

الثانوي الى 1000 فولت . وهي خطرة للاشخاص والاجهزة المرتبطة بالملف الثانوي .

مثال :

محول تيار نسبة التحويل فيه 1000/s . أمبير ممانعة الثانوي  $0.3 + j04$  أوم  
عند قيمة تيار الاشتغال  $n_1 I_0 \cos \theta^- = 6A$  ,  $n_1 I_0 \sin \theta^- = 1.5A$  ,  
عدد لفات الابتدائي 4 لفات أحسب نسبة خطأ زاوية الطور عندما يكون عدد  
لفات الثانوي (أ) 800 لفة (ب) 795 لفة .

والفرق الجوهري هو :



أولاً :

الاهتمام في محولات الفولتية بدقة نسبة التحويل أكبر .

ثانياً :

تقليل المهبوط في ملفات محولات الفولتية قدر الامكان لمنع فرق الطور وخطأ نسبة التحويل .

والاشكال الآتية توضح ذلك في حالة كون المهدد أي ممانعة المقياس تشكل عامل قدرة واحد وعامل قدرة 0.5 ويمكن اتخاذ القرار من الاشكال بأن  $E_2$  متخلفة عن  $E_1$  وللحمل المقاومي :

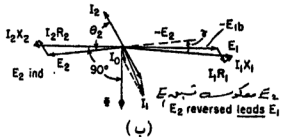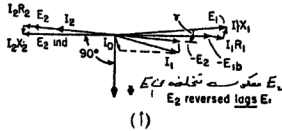

الشكل 5.21 يبين تأثير عامل القدرة على علاقة المقادير الطورية لمحول الفولتية

(أ) عامل القدرة واحد

(ب) عامل القدرة 0.5

$$\phi = \tan^{-1} \frac{0.3}{0.4} = 36^\circ 52'$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{1.5}{6} = 14^\circ 2'$$

$$\therefore 90 - (\theta + \phi) = 39^\circ 6' \quad \text{الحل :}$$

$$n_1 I_1 = 4 \times 1000 = 4000 \quad \text{من المخطط الطوري :}$$

$$n_2 I_0 = 800 \sqrt{6^2 + 1.5^2} : 800 \times 6.186$$

$$\frac{n_2}{n_1} \frac{I_2}{I_1} = \frac{800 \times 6.186}{4000} \quad (\theta + \phi) = (14^\circ 2' + 36^\circ 52') \quad \text{خطا نسبة التيار}$$

وبالطريقة نفسها توجد النسبة عندما  $n_2 = 795$

$$\beta = \frac{I_0}{I_1} \cos (\theta + \phi) \quad \text{خطا الطور}$$


$$= \frac{6.186}{1000} \cos (14^\circ 2' + 36^\circ 52') =$$

وهو نفسه للحالة الثانية بسبب صغر الزاوية .

## 5.10.2 محولات الفولتية (V.T) :

تستخدم لتشغيل مقاييس الفولتية والقدرة وملفات الفولتية في المرحلات . وفي جميع الاستعمالات تكون فولتية الثانوي جزء من فولتية الابتدائي ولبعض الاستعمالات يكونان بنفس الطور ولا يوجد فرق جوهري بين هذا النوع من


المحولات ومحولات القدرة الاعتيادية إلا في قدرتها القليلة وعزل الملف الثانوي عن الابتدائي الخاص وتأريضه لأغراض الأمان ، وإن المخطط الطوري مشابه وكما موضح في الشكل أدناه :

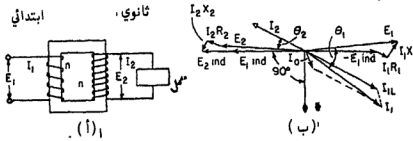

الشكل 5.20 مخطط محول القدرة او محول الفولتية  
(أ) ربط المحول (ب) المخطط الطوري


وتسبق للحمل الحثي وكذلك نسبة  $E_1/E_2$  اكبر عندما تكون زاوية طور الحمل او المحدد نفس زاوية الطور المحول . والنقطة الاخرى الواجب ذكرها هو أننا لو زدنا عدد الفولت - أمبير فإن هبوط الفولتية وخطأ نسبة التيار يزداد والشكل التالي يوضح ذلك .

يوضح الشكلان (5.23) و (5.24) أنواعاً مختلفة من محولات التيار والفولتية والتي تستخدم في الناحية العملية .

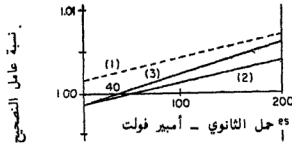


الشكل 5.22 منحنيات عامل تصحيح النسبة لمحول الفولتية .

- (١) نسبة اللفات = نسبة الفولتية المقررة (عامل القدرة واحد)
- (٢) زيدت لفات الثانوي (عامل القدرة واحد)
- (٣) زيدت لفات الثانوي (عامل القدرة 0.5)

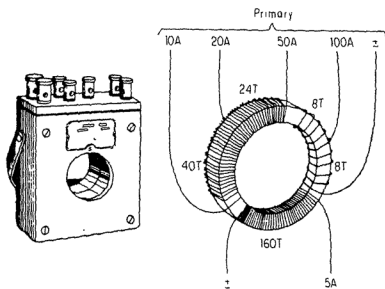


(أ) محولة تيار ربط ومطهر للأغراض المختبرية

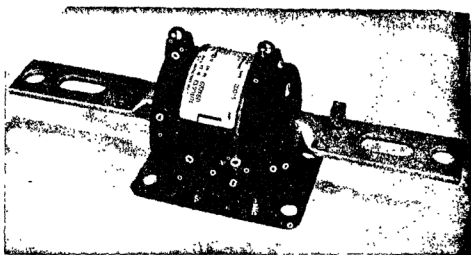


(ب) محولة تيار مطهر خارجي لأغراض لوحات القدرة العالية



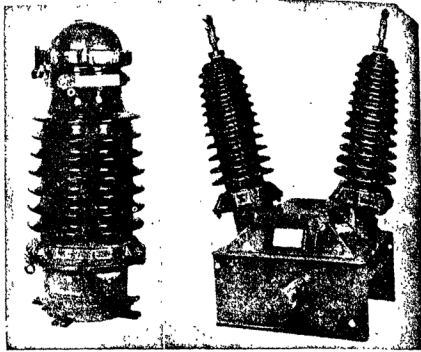

(ح) مظهر خارجي لأحد أنواع محولة الفولتية

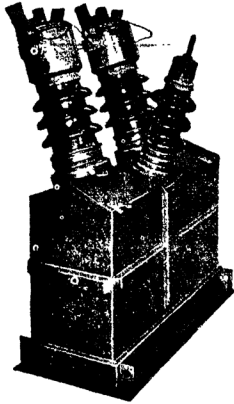

(د) مظهر خارجي لسوع آخر من محولات الفولتية

الشكل 5.23 أنواع مختلفة من محولات التيار والفولتية .

## مسائل الفصل الخامس

- السؤال الاول : ضع علامة صح لواحد من النصوص الثلاثة لكل سؤال
- ١ . يستعمل الجهاز الكهروديناميكي Electrodynameter لقياس :
    - أ - فولتية وتيار الـ d.c.
    - ب - القدرة وعامل القدرة
    - ج - التردد وزاوية الطور
  - ٢ . اساس عمل الجهاز الكهروديناميكي يعتمد على العزم الذي يتناسب مع :
    - أ - التيار
    - ب - مربع التيار
    - ج - حاصل ضرب التيار وعدد لفات الملف الدوار
  - ٣ . جهاز متحرك الحديد Moving Iron الاكثر شيوعاً في الاستعمال هو نوع :
    - أ - التجاذب
    - ب - التنافر
    - ج - التجاذب والتنافر مناويا الأهمية
  - ٤ . يستخدم جهاز التقيويم Rectifier type Inst. لقياس :
    - أ - الفولتية المستمرة
    - ب - التيار والفولتية المتناوبة
    - ج - التردد
  - ٥ . في اجهزة التقيويم الكاملة مكافئ الـ d.c. المسلط على الملف يساوي :
    - أ - 0.9 قيمة ج م ت للفولتية على نهايات الجهاز .
    - ب - 0.45 قيمة ج م ت للفولتية على نهايات الجهاز .
    - ج - 1.11 قيمة ج م ت للفولتية على نهايات الجهاز .
  - ٦ . أ - في اجهزة نصف التقيويم، واجب ثنائي التوالي  $D_1$  لغرض التقيويم وثنائي التوازي  $D_2$  لمنع وصول الجزء السالب من الموجة الى الملف الدوار .
    - ب - واجبات  $D_1$  و  $D_2$  معكوس ما ذكر في ( أ ) اعلاه
    - ج - يقوم كلا مقياسي  $D_1$  و  $D_2$  بمنع نصف الموجة الموجب والسالب من الوصول الى الملف الدوار على التعاقب .
  - ٧ . ملف التصحيح compensating في اجهزة الواطميترات الغرض منه :
    - أ - يساعد في قراءة القدرة للترددات العالية
    - ب - يصحح قراءة الواطميتر
    - ج - يحسن عامل القدرة

٨. يعمل مقياس الطاقة على أساس تأثير :

- أ - المجال المغناطيسي للملف الفولتية مع التيار الدوار في القرص .
  - ب - المجال المغناطيسي للملف الفولتية مع المجال المغناطيسي للملف التيار .
  - ج - المجال المغناطيسي للملف الفولتية والتأثير الحراري لتيار الحمل .
٩. يحوي مقياس التردد :

- أ - دائرة رنين واحدة
  - ب - ثلاثة دوائر للرنين
  - ج - دائرتي رنين
١٠. محولات التيار والفولتية تتواجد في :
- أ - لوحات الضغط العالي
  - ب - لوحات الضغط الواطيء
  - ج - في قاطع الدورة الدهني .

السؤال الثاني :

- أ) ارسم دائرتي الاوميتر المتوالي والاوميتر المتوازي مبيناً العناصر المهمة للدائرة على الرسم فقط .
- ب) صمم اوميتر نوع المتوالي الذي فيه تيار الملف المتحرك لا انحرف اقصى تدرج  $1.0mA$  والمقاومة الداخلية للملف  $50\Omega$  . فاذا كانت فولتية البطارية  $6V$  وقيمة مقاومة منتصف التدرج المرغوبة  $3000\Omega$  . احسب .
- (أ) قيمة كل من مقاومة تحديد التيار ومقاومة التصغير ب) المدى الذي يتم تغير مقاومة التصغير في حالة تغير فولتية البطارية من  $5.5V$  الى  $6.5V$  مستعملاً قيمة مقاومة تحديد التيار المستخرجة في الفرع (أ) اعلاه .

السؤال الثالث : أ) ارسم مخطط جهاز مقياس القدرة (واطميتر) مبيناً فيه

رابط ملف التصحيح ومع ذكر فائدته ؟

ب) المقياس الموضح في الشكل ادناه فيه :

المقاومة الداخلية للملف  $R_m = 200\Omega$


المقاومة الموازنة للملف  $R_{sh} = 200\Omega$

تيار اقصى تدرج  $I_m = 1mA$


المقاومة الامامية لكل مقوم (Diode)  $r_b = 50\Omega$

إذا علمت ان فولتية الدخل كانت موجه بشكل مثلثي ارتفاعه الاقصى  $20V$  بتردد  $50Hz$  احسب :

- ١ . قيمة المقاومة المتوالية  $R_s$  للحصول على اقص انحراف في التدرج .
- ٢ . حساسية الفولتمتر . (S)
- ٣ . اذكر فائدة كل من المقاومات ( $R_{sh}$  ,  $R_s$ )

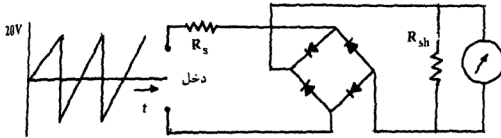


- السؤال الرابع :
- لاحظ الشكل المجاور وأجب على ما يلي :
- (أ) ماذا يمثل الخطط
- (ب) ما هو العرض من المقاومة
- (ج) ما فائدة  $D_2$
- (د) ما الغرض من  $R_1$  ,  $R_2$  ,  $R_3$

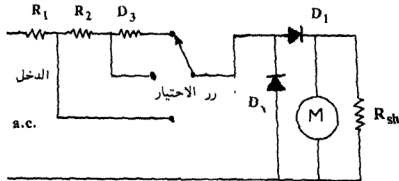

لاحظ الشكل اذا علمت أن مقاومة الملف المتحرك 100 اوم وتيار اقصى تدرج 1 ملي أمبير والمقاومة  $R_{sh} = 75$  أوم . والمقاومة الامامية للشنائيات (دايود) 100 أوم والعكسية مالا نهاية احسب قيم  $R_3$  و  $R_2$  و  $R_1$  لانحراف كامل للمؤشر على التدرج اذا كان شكل الموجة المتناوبة المسلطة شبه منحرف اقصى قيمة للفولتية فيه 10 فولت والتردد 50 هرتز .

السؤال الخامس :

جهاز فولتميتر a.c ذو تقويم كامل الموجة كالمبين في الشكل أدناه . مقاومة الملف المتحرك  $200 \Omega$  ونيار أقصى انحراف للتدرج 1 ملي أمبير . المقاومة الامامية للشائيات  $100 \Omega$  والمقاومة العكسية لانهية . احسب ( أ ) قيمة  $R_s$  لانحراف كامل للمؤشر على التدرج اذا كان شكل الفولتية المطلقة عبارة عن مثلث واقصى قيمة للفولتية 10V والتردد 50Hz ( ب ) حساسية الجهاز .

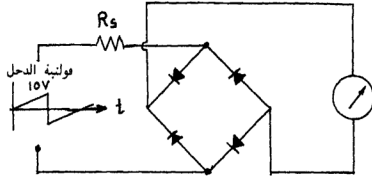

السؤال السادس

صمم جهاز ملي ميتر بقرأ الفولتية والتيار والمقاومة وذو الخواص الآتية  
 ( أ ) مدى الفولتية 5-0 ، 25-0 ، 100-0 ، 50-0 فولت نيار متناوب  
 ( ب ) تدرج التيار 10-0 ، 100-0 ، 50-0 1000-0 ملي امبير  
 ( ج ) مدى المقاومة 20 أوم 2000 أوم ، 200 كيلو اوم  
 مقادر الملف  $1500 \Omega$  وتيار اقصى تدرج  $50 \mu A$   
 لامانع من رسم كل جهاز على انفراد وبشكل مستقل .

السؤال السابع

فولتميتر تيار متناوب تجاري نوع نصف التقويم المقاومة الداخلية للمقياس ( الملف ) 100 أوم ويحتاج الى 1 ملي امبير لانحراف كامل . المقاومة الامامية للشائيات  $50 \times$  أوم والمقاومة العكسية لانهية . مقاومة التوازي  $R_{sh}$  عبر الملف 100 أوم .

- أ) ارسم المقياس ثم اوجد مقارنة التوالي  $R_1$  اذا كانت قراءة اقصى تدرج المطلوبة 20 فولت (rms) يمكن تسليطها عبر نهايتي الجهاز .  
 ب) تأشير المقياس عند تسليط موجة مثلثية اقصى قيمة لها 18 فولت يمكن تسليطها عبر نهايتي الجهاز .  
 جـ) ما مقدار الخطأ في القراءة بسبب شكل الموجة في (ب)  
 د) اوجد حساسية المقياس .

### السؤال الثامن

جهاز قياس التيار المتناوب نوع التقويم الكامل يستخدم للترددات 50HZ . المقاومة الامامية للثنائيات المستخدمة في القنطرة 5 أوم والمقاومة العكسية 500 أوم . مقاومة الملف المتحرك 20 أوم اوجد تأشير المقياس اذا كان التيار المسلط على النهايات 4 ملي امبير (rms) .  
 ملاحظة لا تستخدم مقاومات اضافية مع الملف بسبب قلة التيار .

### السؤال التاسع

- اشرح مايلي  
 أ - حساسية الفولتميتر التيار المتناوب أقل من فولتميتر التيار المستمر .  
 ب - يعتمد عزم دوران الداينوموميتر على مربع قيمة التيار .  
 ج - انواع الفولتميترات التي تتأثر قراءاتها بشكل الفولتية المسلطة .  
 د - طريقة تغيير مقباس الداينوموميتر .  
 هـ - ربط الواطميتر في حالات يكون الحمل نباره صغير وحينها يكون تيار الحمل كبير .  
 و - يمكن استخدام فكرة الداينوموميتر لقياسات مختلفة اذكر ماهي .  
 ز - محولات التيار والفولتية ليست محولات قدرة بل انما هي محولات معدات واجهزة قياس اذكر الفرق .  
 2 - هناك تحفظات في استخدام فولميتر الازدواج الحراري

### السؤال العاشر

- ارسم مخطط الاجهزة الآتية  
 أ - مقباس الطاقة  
 ب - مقاييس الفولتية والتيار والقدرة ، للقدرة العالية .

## قياس العناصر الكهربائية

يشمل هذا الفصل الطرائق والادوات المستخدمة في إيجاد قيم العناصر الكهربائية مثل المقاومة والمتسعة والمخازن وغيرها والتي تدخل في كثير من الدوائر الكهربائية. ويستخدم في قياس العناصر الكهربائية وقيم الفولتية والتيارات المختلفة عدد من الوسائل والطرائق نحاول ذكر قسم منها وهي المجهود والقناطر الكهربائية أما باقي الأجهزة فقد ذكرت في فقرات سابقة من الكتاب.

### 6.1 المجهود واستخداماته :

المجهود هو جهاز لقياس فولتية (أ.و.ق. د.ك) أو فرق الجهد وذلك بواسطة فولتية معادلة يمكن الحصول عليها من مرور تيار معلوم في الشبكة المقاومة. وعلى الرغم من استخدام المجهود لقياس هذه الكميات إلا أنه يعد ضمن أجهزة القياس الاعتيادية في الوقت الحاضر. إلا في حالات خاصة وفي القياسات الدقيقة. ويمكن تلخيص فوائد المجهود واستخداماته في الحالات الآتية :

1. عند الحاجة إلى دقة قياس عالية لا يمكن الحصول عليها من أجهزة القياس ذات المؤشر المتحرك (مثل مقاييس الفولتية أو التيار).
2. عندما يحدث تأثير في المصدر المطلوب قياسه نتيجة مرور التيار ولو بقيمة قليلة خلال المقياس الاعتيادي. ولذلك يمكن استخدام المجهود في هذه الحالة إذ يكون التيار فيه صغيراً جداً أو يساوي صفراً.

يمكن قياس القوة الدافعة الكهربائية (ق. د. ك) بصورة مباشرة بواسطة الجهد وذلك نسبة الى ق. د. ك خلية قياسية. اما للفولتيات العالية فيمكن قياسها بإضافة صندوق مقاومات.


ويمكن قياس قيمة التيار المار في دائرة معينة بواسطة الجهد وذلك باستخدام مقاومة قياسية. أما القدرة فيمكن الحصول على قيمتها من قياسات التيار والفولتية باستخدام الجهد.

ومن ذلك يلاحظ أن الجهد هو من الاجهزة الاساسية في القياسات الكهربائية.


## 6.2 انواع الجهد

يعتمد عمل الجهد بصورة عامة على فكرة تعادل الفولتيات بين أجزاء الجهد ويتم ذلك باحدى الطريقتين الاتيتين :

1. ضبط التيار بقيمة ثابتة وتغيير المقاومة كما هو موضح في الشكل (6.1).
2. ضبط المقاومة بقيمة ثابتة وتغيير قيمة التيار كما هو موضح في الشكل (6.2).

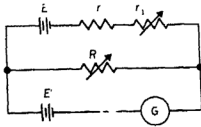

الشكل (6.1) دائره الجهد ذات التيار الثابت

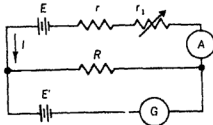


الشكل (6.2) دائرة الجهد ذات المقاومة الثابتة



### جهد التيار الثابت :

يربط مصدر قـدك التي يطلب قياسها (e) مع كلفانومتر (G) عبر جزء من المقاومة R والتي يمر فيها تيار ثابت I بتأثير البطارية ويتم تغير الجزء ab المتصلة بـ E الى ان يشير الكلفانومتر الى قيمة الصفر أي لا يمر تيار في الدائرة B. ويلاحظ ان نقطة a ثابتة ، فعند الحصول على هذه الحالة المتوازنة تكون الفولتية  $e = IR_{ab}$  وتكون المقاومة R في الجهد البسيط هي سلك ذو مقاومة متجانسة على طوله ويربط بجانب مسطرة لمعرفة لمسافة المقاومة نسبة الى طول السلك كما هو موضح في الشكل (6.3) . ومن اجل قياس فولتية معينة  $E_x$  دون

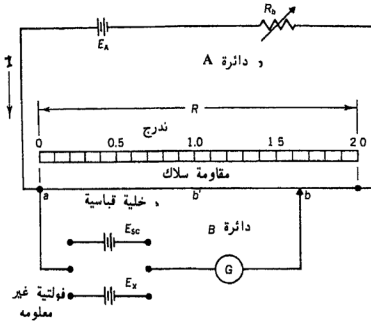


الشكل (6.3) استخدام الجهد في قياس فولتية غير معلومة .

للجوء الى حسابات يتم ضبط قيمة التيار المار بمقدار يمكن بواسطته أخذ القراءة بصورة مباشرة من الجهد وذلك باتباع الخطوات الآتية والتي تدعى بالتقييس . Standerdization .

- ١ . تربط فولتية قياسية معروفة  $E_{sc}$  في الدائرة B .
- ٢ . تحرك النقطة b الى الموضع التي تشير الى مقدار  $E_{sc}$  على السلك . ( 1.019 فولت مثلاً ) .

- ٣ . تضبط النقطة a عند الموضع صفر .
- ٤ . يتم تغيير التيار في الدائرة A بواسطة المقاومة المتغيرة لمتغير (R) الى القيمة التي تجعل الكلفانومتر يقرأ صفراً .
- ٥ . يغير المصدر  $E_{sc}$  بآخر غير معلوم  $E_x$  دون تغيير التيار I في الدائرة .
- ٦ . تحرك النقطة (b) الى الموضع الذي يجعل الجهد متعادل (تأثير الكلفانومتر صفر) .
- ٧ . تؤخذ قراءة الجهد على المقياس (طول السلك) .

ويلاحظ من هذا ضرورة الحفاظ على التيار I خلال القياس ولا نحتاج الى معرفة مقداره وقد تضاف بعض المقاومات الاضافية على التوالي لاختصار طول السلك المطلوب كما يلاحظ ذلك في الشكل (6.4) .

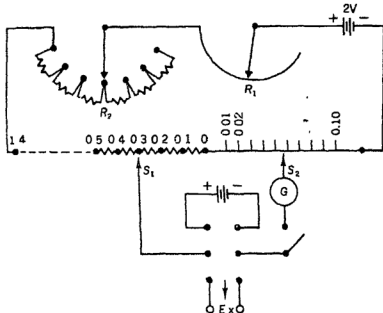


الشكل (6.4) الصبغة العمليه للمجهاد الكهربائي .

### 6.3 قياس المايكرو فولت بالجهد :

لقد ذكرنا في الفقرات السابقة وصف الجهد الثابت وطريقة استخدامه . اما النوع الآخر وهو الجهد نوع المقاومة الثابتة فهو مناسب بصورة خاصة في

قياسات الفولتية الواطئة والتي تقع في حدود بضع مايكرووات من الفولت . وقد صمم هذا النوع في الاصل لقياس مقدار القوة الدافعة الكهربائية الناتجة عن عناصر الاقتران الحرارية وتستخدم المقاومة القياسية ذات النقاط الاربع عادة في عملية المقارنة .

يلاحظ الشكل (6.5) يولد التيار المار في المقاومة القياسية فولتية تعاكس الفولتية غير المعلومة (emf) خلال الكلفانومتر وتعطى المقاومة المتغيرة وسيلة لتعبر التيار خلال المقاومة القياسية لمعادلة الدائرة طبقاً لما يشير مقياس التيار .

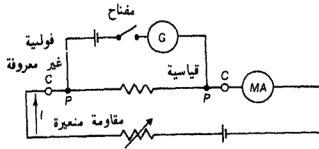

الشكل (6.5) قياس المايكروفولت بواسطة الجهد .


يمكن ضبط تدرج مقياس التيار وبتدرجات مختلفة 1 ، 10 ، 100 ، ... ، وذلك اذا تم اختيار المقاومة القياسية بصورة صحيحة . وعلى الرغم من ان هذا الجهاز لا بملك دقة عالية جداً الا أنه سهل الاستخدام ولا يحتاج إلا الى تغيير المقاومات القياسية بواسطة مفاتيح عند الحاجة كما أنه يمتاز بإمكانية في قياس الفولتيات القليلة .

يمكن الحفاظ على استقرارية القراءات اذا تم عزل الجهد واجزائه في محيط او غلاف للسيطرة على درجة الحرارة المؤثرة على عمله بصورة خاصة .

#### 6.4 قياس التيار بواسطة الجهد :

يمكن تحديد قم التيار بالجهد وذلك لقياس قيمة الفولتية عبر مقاومة قياسية كما هو واضح في الشكل (6.6) ومن الواجب ملاحظة استخدام المقاومات

القياسية والتي لها تحمل او تفنين لا يقل عن اعلى تيار بطلب قياسه . ومن الضروري تقسيم قراءات المجهاد بواسطة مقاومة المجزئ (shunt) لاجل الحصول على قراءات صحيحة للتيار .

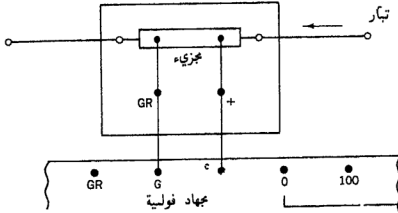

الشكل (6.6) قياس التيار بواسطة المجهاد .

استخدام المجهاد في عملية ضبط الاجهزة :

يعد المجهاد احد الاجهزة المهمة في عملية الضبط لاجهزة القياس إذ يمكن الحصول على درجة عالية تصل الى 0.01 بالمائة في الدرجه الاعتيادي (0) الى 1.6 فولت) و0.015 بالمائة في التدريج الأقل دقه من ذلك . وبعد ذلك أفضل قراءة من ناحية القيمة مقارنة مع الاجهزة القياسية ذات المؤشر المستخدمة في المختبرات والتي تصل دقتها في حدود 0.1 بالمائة من قيمة المقياس الكامل في تدرج معين .

ونحاول الآن شرح احدى الطرائق المتعددة في عملية ضبط مقياس فولتية باستخدام المجهاد وقبل ان تجرى أية عملية ضبط يجب فحص الجهاز والتأكد من سلامته وخلوه من الاخطاء الميكانيكية مثل اعوجاج في المؤشر او صعوبة الحركة الميكانيكية نتيجة تراكم الاوساخ او اعوجاج في محور الجزء المتحرك .. الى آخره ويجب وضع الجهاز بوضع افقى او عمودي حسب نوع الجهاز وضبط الصفر الميكانيكي .

وبعد ذلك تجرى عملية الضبط التياري وذلك باستخدام خلية قياسية ويتم تغيير المقاومة الى حد الحصول على قراءة الصفر في الكلفانومتر .  
كما تجرى عملية ضبط الفولتيات في كل تدرج والتأكد من التدرج الخطي للمقياس ويكون الفرق بين القراءة والفولتية الحقيقية هو الخطأ الجبري (زائداً او ناقصاً) للمجهاد والذي بوضوح في سجل لمقارنته مع الفحوصات السابقة واللاحقة وكذلك بدقة الجهاز المحددة من قبل الشركة . ويجب ضبط الجهاز عند تجاوزه هذه القيم ، والا يعد الجهاز غير صالح للقياس .

#### 6.5 مجهاد التيار المتناوب :

لاحظنا أن فكرة المجهاد في القياس هي عملية مقارنة بين فولتيتين بجالة  $dc$  وما دامت هذه الحالة صحيحة فيمكن استخدام هذه الفكرة لمقارنة فولتيتين بجالة  $ac$  (متناوبتين) .

وقد تم اقتراح عدد من هذه الدوائر المختلفة ولكن وجد أن لكل منها حدوداً معينة فيمكن مقارنة فولتيتين ( $ac$ ) بدقة عالية ولكن لعدم توفر مصدر قياس ثابت ( $ac$ ) كما في حالة الخلية القياسية ( $dc$ ) فلا نتوقع الحصول على دقة عالية للمقارنة دون ان تكون المقارنة مع قيمة ثابتة وقياسية .

وقد نسأل لماذا تستخدم هذه الطريقة إذن ؟ اذا كانت الدقة لا تزيد عن 0.5 الى 1 بالمائة ؟ والجواب ان فائدة هذا النوع تكمن في المقارنة بين فولتيتين .

ويمكن كذلك استخدام مجهاد الـ  $ac$  في قياس وفحص الدوائر المغناطيسية وكذلك في الحصول على قيم دقيقة للزاوية الطورية في المحولات . وازافة الى صعوبة الحصول على قيمة قياسية للفولتية ( $ac$ ) فهناك بعض العوامل التي تحد من استخدام المجهاد في حالة الـ  $ac$  . ومن هذه العوامل :


- 1 . يجب تزامن الفولتيات ( $ac$ ) عند القياس او توازن المجهاد أي يجب ان تكون الزوايا الطورية ثابتة وذلك اتساع كل من الفولتيتين .
- 2 . صعوبة القياس عند وجود توافقيات في الموجات المقاسة او احداها اذ يجب ادخال هذه الموجات الى مرشحات للتخلص من توافقيات معينة قبل القياس .
- 3 . يجب عزل المجهاد عند الترددات العالية نسبياً لابعاد المجهاد عن المجالات المنطلقة الموجودة في الهواء او الاسلاك المجاورة .

## 6.6 طرق قياس المقاومة :

يتم قياس المقاومة الكهربائية بصورة عامة باستخدام القناطر الكهربائية والتي تصل دقة القياس فيها بحدود 1 الى مليون جزء ، وعلى الرغم من سهولة عملية القياس في مثل هذه القناطر إلا أنها تحتاج الى اجهزة خاصة لذلك وخاصة حين الحاجة الى الدقة العالية .

وقد تكون الدقة العالية في مقياس المقاومة غير ضرورية دائماً ويمكن اجراء عملية القياس بواسطة المقاييس التي تستخدم المؤشر المتحرك الذي يتوفر في المختبرات الكهربائية عادة ومن الطرق الشائعة طريقة تعتمد على قراءة مقياس الفولتية وقراءة مقياس التيار وقد تصل دقة هذه الطريقة في حدود 1 الى 2 بالمائة وهي قيمة مناسبة في التطبيقات العملية الاعتيادية ويتم قراءة التيار المار في المقاومة بواسطة مقياس التيار في حين تجرى عملية قياس الفولتية عبر المقاومة نفسها ، وتكون قيمة المقاومة بعد ذلك هي النسبة بين قراءة مقياس الفولتية الى قراءة مقياس التيار حسب قانون أوم .

تعتمد دقة القياس التي يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة على دقة المقاييس بصورة خاصة ومع ذلك فهناك عدد من النقاط التي يجب الانتباه اليها . فاذا لاحظنا الشكل (6,7) فاذا كان مقياس الفولتية مربوطاً ( كما موضح في الشكل ) عبر المقاومة  $R$  فتكون قيمة التيار المقاسة بواسطة مقبّاس التيار  $A$  هي مجموع التيار خلال المقاومة  $R$  زائداً التيار المار في مقياس الفولتية .

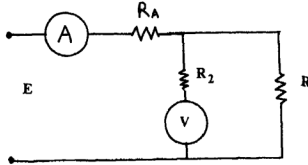


الشكل (6.7)

إذا كانت مقاومة مقياس الفولتية عالية مقارنة بقيمة  $R$  . فيمكن بذلك إهمال التيار المار خلال مقياس الفولتية وحساب قيمة المقاومة  $R$  حسب قانون أوم . أما إذا كانت مقاومة مقياس الفولتية غير عالية مقارنة مع  $R$  فلا يمكن إهمال التيار المار خلال مقياس الفولتية في هذه الحالة وسيظهر تأثيرها في قيمة التيار الكلي بصورة واضحة عند ربط مقياس الفولتية عبر المقاومة . ومع ذلك تتمكن من حساب المقاومة بالطريقة الآتية :

$$R = \frac{E}{I \left( 1 - \frac{E}{IR_V} \right)}$$

إذا تمثل  $R_V$  مقاومة مقياس الفولتية الداخلية . ويمثل  $I$  التيار المار خلال مقياس التيار . فإذا كانت مقاومة مقياس التيار معلومة أو مهملة نسبة إلى المقاومة الخارجية فيمكن ربط مقياس الفولتية عبر المتوازيين (الخارجية ومقاومة مقياس التيار) كما هو موضح في الشكل (6.8) ففي هذه الحالة تكون نسبة قراءة مقياس الفولتية إلى قراءة مقياس التيار تساوي المقاومة بين النقطتين الموصلتين بمقياس الفولتية . أي تتضمن النسبة (المقاومة) مقاومة مقياس التيار الداخلية ، وتكون قيمة المقاومة الخارجية :

$$R = \frac{E}{I} - R_A$$

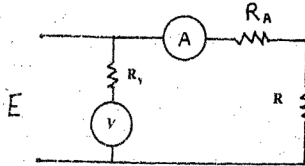

الشكل (6.8)

اذ تمثل  $R_A$  قيمة مقاومة مقياس التيار .

ويضبط الجهاز بصورة صحيحة يمكن استخدامه في مقياس مفاومات وبدقة تصل الى 0.2 بالمائة ومن اجل الحصول على مثل هذه الدقة يجب ادخال مقاومة اسلاك التوصيل عند عملية الضبط .

#### 6.6.1 القياس بمقياس المقاومة :

يستخدم مقياس المقاومة للاشارة الى قيمة المقاومة التي تربط مباشرة وتظهر القراءة عادة على مقياس تدريجي خاص بالمقاومة .

وهناك عدد من انواع مقاييس المقاومة يصنف عادة حسب فكرة عمله او مصدر الطاقة التي تحرك المؤشر او نسبة الى التدرج .

اما فكرة عمل مقياس المقاومة الشائعة الاستخدام في الناحية العملية فهي فكرة مقياس المقاومة الاساسية ومقياس المقاومة المعتمد على النسبة او التي تعتمد في عملها على طريقة قنطرة وينستون .

ويكون مصدر الطاقة في مقاييس المقاومة عادة بطارية جافة توضع داخل الجهاز يربط معها مقاومة متغيرة لضبط موضع الصفر في المقياس عند تغير قيمة البطارية بسبب الاستخدام المستمر او عند نركها مدة طويلة داخل الجهاز .

وهناك انواع اخرى تأخذ القدرة او الطاقة من الدائرة التي يطلب قياس مقاومتها وتكون قيمة الطاقة قليلة جداً . والنوع الاول هو الشائع .

#### 6.6.2 طريقة الجهد :


الجهد جهاز مناسب في قياس فرق الجهد عندما تحتاج الى تجنب سحب تيار من مصدر الفولتية . كما تكون مناسبة في القياسات الدقيقة والتي قد تصل دقتها في حدود 0.1 بالمائة والتي لا يمكن الحصول عليها الا بصعوبة في اجهزة القياس الاعتيادية الاخرى . ويمكن استخدام الجهد في قياس المقاومة وذلك بقياس التيار المار في المقاومة المجهولة وكذلك فرق الجهد عبر المقاومة نفسها . وبعد ذلك يتم مقارنة التيار والفولتية مع القيم الناتجة في مقاومة قياسية معلومة . فاذا حاولنا تشبيث التيار في الحالتين فإن نسبة المقاومات تعتمد على نسبة الفولتيات الناتجة أي :



$$R_x = R_s \frac{E_x}{E_s}$$

اذ تمثل  $R_s$  ،  $R_x$  قيم المقاومتين المجهولة والقياسية على التوالي .  
وتمثل  $E_s$  و  $E_x$  قيم الفولتية عبر المقاومتين  $R_s$  و  $R_x$  على التوالي .

## 6.7 القناطر الكهربائية :

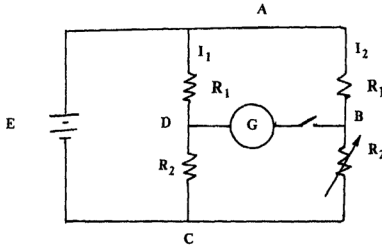

الشكل (6.9) قنطرة ويتستون

### 6.7.1 - قنطرة ويتستون Whetstone :

يمكن توضيح فكرة عمل هذه القنطرة بالرجوع الى الشكل (6.9) عندما يكون المفتاح المتصل بالكلفانومتر غير موصل . اذ تكون نقطة D بجهد معين بين جهدي نقطتي A و C . كما تكون نقطة B بجهد ذي قيمة تقع بين جهدي A و C ويمكن تحديد نسبة قيمة هذا الجهد اعتماداً على قيمة  $R_1$  و  $R_2$  بتم جعل الجهد في النقطة B مساوياً للجهد عند النقطة D وذلك بتغير قيمة المقاومة  $R_4$

فإذا حصلنا على تيار قريب جداً من الصفر أو مساوياً للصفر في الكلفانومتر عند توصيل المفتاح . يقال للقنطرة في هذه الحالة بأنها في موضع التوازن .

ويكون التيار  $I_1$  المار في المقاومة  $R_3$  في حالة التوازن مساوياً للتيار المار في  $R_1$  كما يكون التيار  $I_2$  المار في المقاومة  $R_2$  مساوياً للتيار المار في المقاومة  $R_4$  . وبما أن جهد النقطتين  $B$  و  $D$  متساو . أي أن فرق الجهد  $A$  إلى  $D$  يساوي فرق الجهد  $A$  إلى  $B$  ويمكن كتابة ذلك بالآتي :

$$I_1 R_1 = I_2 R_L$$

$$I_1 R_3 = I_2 R_4$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_4} \quad \text{وبالقسمة}$$

$$R_3 = \frac{R_1}{R_2} R_4$$

اذن إذا علمنا قيم المقاومات الثلاث يمكن حساب قيمة المقاومة الرابعة . ويجب ملاحظة أن هذه العلاقة بين المقاومات صحيحة عند حالة التوازن فقط .

تدعى هذه الدائرة بقنطرة ويستون وهي من أشهر الطرائق في قياس قيم المقاومات ذات القيم المتوسطة . وتعتمد دقة القياس الناتجة على قيم المقاومات المستخدمة وقد نحصل على 0.02 الى 0.03 بالمائة في القناطر التجارية الجيدة . ومن ميزات هذه الطريقة عدم اعتمادها على فولتية المصدر ولا تتأثر حالة التوازن وحساسية القنطرة عند التغيرات المفاجئة في قيمته .

وتتوفر قنطرة ويستون في الناحية العملية بعدد مختلف من الهياكل إلا أن فكرة عملها واحدة ، فمنها ما يستخدم للتوضيح والشرح والمكون من اسلاك ومقاومات شبيهة بالجهاد ويمكن مشاهدة حالة التوازن في طول معين من السلك عند تحريك النقطة المتحركة عليه . كما قد تتوفر نوع آخر يستخدم في المختبرات وبعض المصانع والتي تنتظم المقاومات  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  في صندوق واحد ويمكن تغيير قيمتها عند الحاجة لذلك بواسطة مفاتيح دوارة ، فضلاً عن وضع نقاط توصيل خاصة لربط مصدر القدرة (البطارية) وجهاز الكلفانومتر . وتكون كلا من المقاومتين  $R_1$  و  $R_4$  مكونة من أربع مقاومات هي :

(10, 100, 1000, 10000) أوم كما تكون المقاومة  $R_4$  من قرص واحد أو أكثر مقسم اجزاء يمكن قراءة الاجزاء الصغيرة الموضحة عليه ،


تدعى المقاومتان  $R_1$  و  $R_2$  بذراعي النسبة اذا تعطي  $\frac{R_1}{R_2}$  النسبة التي تضرب بها المقاومة  $R_4$  للحصول على المقاومة المجهولة  $R_3$  وتكون قيمة هذه النسبة تساوي واحد عادة وتحتاج في بعض الاحيان الى تغييرها من اجل الحصول على توازن نهائي للقنطرة .

ويجب التذكر دائماً بربط المقاومة المجهولة على التوازي مع الكلفانومتر في بداية عملية القياس اذ يتوقع ان يكون التيار فيه عالياً ثم تزال او تخفض هذه المقاومة تدريجياً .

يمكن قياس حساسية القنطرة بالتيار الخارج من التوازن (أو انحراف الكلفانومتر التابع له) والنتاج من الخروج عن حالة التوازن قليلاً . ويمكن الرجوع الى بعض المصادر للحصول على طريقة معالجة حساسية القنطرة وخاصة في القياسات الدقيقة .

مثال (6.1) :

ربطت قنطرة بطريقة وبستون كما هو موضح في الشكل (6.10) قيمة 100 ربطت قنطرة بطريقتين وبستون كما هو موضح في الشكل (6.10) قيمة 100  $R_4 = 8962$ ,  $R_2 = 1000$ ,  $R_1 =$  قيمة المصدر E هي 1.5 فولت وبمقاومة داخلية تساوي صفراً كما تكون مقاومة الكلفانومتر هي 500 أوم .

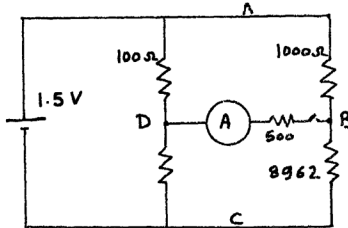

الشكل (6.11) قنطرة المثال 6.1

اوجد قيمة  $R_3$  والتيار الخارج عن التوازن اذا ازدادت  $R_4$  بمقدار 1 أوم .

$$R_3 = \frac{R_1}{R_2} \quad R_4 = \frac{100}{10000} \quad 8962$$

$$= 89.6 \Omega$$

وبجمل الدائرة بوساطة ثيفن عند حالة الخروج عن التوازن المعطى نحصل على الفرق في الجهد وكما يلي بعد حذف G .

$$\text{فرق الجهد بين A الى D} = 1.5 \times \frac{100}{189.62} = 1.5 \times \frac{10000}{189.63}$$

$$\text{فرق الجهد بين A الى B} = 1.5 \times \frac{100}{189.63} - \frac{100}{189.62}$$

$$\text{فرق الجهد بين D الى B} = 1.5 \times \frac{100}{189.63} - \frac{100}{189.62}$$

$$= 41.8 \times 10^{-6} \text{ فولت}$$

وكذلك فإن مقاومة الدائرة عند النظر اليها من النقطتين BD هي مجموعة التوازي المؤلفة من  $R_3$  و  $R_1$  على التوالي مع المجموعة المكونة من  $R_2$  و  $R_4$  اي :

$$\frac{100 \times 89.62}{189.62} + \frac{10000 \times 8963}{18963} = 47.3 + 4730$$

ومن ثم وبعد ربط G في موضعه يكون التيار خلاله هو :


$$\frac{41.8 \times 10^{-6}}{4777 + 500} = 0.745 \times 10^{-8} \quad \text{امبير :}$$

### 6.7.2 قنطرة كلفن المزدوجة :

ان الاخطاء الناتجة من مقاومة التوصيل والتلامس ومقاومات الاسلاك وعامل الحساسية كل هذه العوامل تجعل من قنطرة ويستون غير مناسبة في قياس المقاومات الصغيرة . يوضح الشكل (6.12) قنطرة كلفن المزدوجة حيث يمثل  $R_3$  المقاومة المراد قياسها و  $R_4$  هي مقاومة صغيرة قياسية .

ويمثل  $R_1$  و  $R_2$  صندوقان من المقاومات وكذلك تكون قيمتا  $R_2$  و  $R_2$  ملفات بقيم 10 او 100 او 1000 او 10000 اوم ويتم اختيارها بمفتاح اختيار خاص .

وتكون التيارات في القنطرة عند حالة التوازن كما هو موضح في الشكل (6.12) .

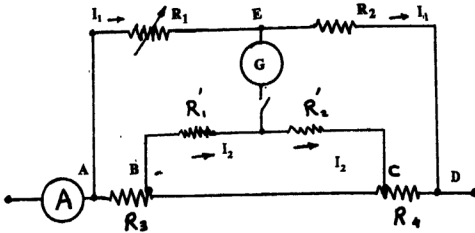

الشكل 6.12 طريقة قياس المقاومة الصغيرة

اذن :  
فرق الجهد بين A الى E = فرق الجهد بين A و F

$$I_1 R_1 = IR_3 + I_2 R_1 \quad \text{اي}$$

$$IR = R_1 \left( I_1 - \frac{R_1}{R_1} I_2 \right) \quad \text{او :}$$

وبطريقة مشابهة :

$$I_1 R_2 = IR_4 + I_2 R_2$$

$$IR_4 = R_2 ( I_1 - \frac{R_2}{R_2} I_2) \text{ او}$$

فإذا كانت قيمة  $\frac{R_2}{R_2} = \frac{R_1}{R_1}$  تكون القيم داخل الاقواس متساوية ويقسم المعادلتين نحصل على :

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{R_1}{R_2}$$

وهذه هي حالة التوازن كما ورد ذلك سابقا .  
وتكون هذه القنطرة ذات مميزات جيدة اذا تم ضبط المساواة بين  $\frac{R_1}{R_1} = \frac{R_2}{R_2}$  وفيما عد ذاك يجب ادخال التأثير الحاصل من عدم المساواة .

## 6.8 قياس المقاومات العالية :

نحتاج في بعض التطبيقات العملية قياس القيم العالية للمقاومات والتي تتجاوز  $10^6$  اهم واهم هذه الحالات هي :


- ١ . قيم المقاومات العالية في عناصر الدائرة .
- ٢ . مقاومة العزل لبعض العناصر في الاجهزة المختلفة .
- ٣ . المقاومة الحجمية للمواد اي المقاومة بين سطحين وباهاماد قياسية لتحديد عزل المادة مثلاً .

وقد لا نحتاج الى الدقة العالية في مثل هذه القياسات لذلك تكون دوائر القياس سهلة مقارنة بقياس المقاومة الصغيرة . وتكون التيارات في دائرة المقاومات العالية القيمة صغيرة جداً مما ينتج عنها بعض الصعوبات واهمها :


- ١ . تكون التيارات التسريبية بقم يمكن مقارنتها مع تيارات الدائرة نفسها .
  - ٢ . عند قياس مقاومة العزل ، تتراكم بعض الشحنات في الدائرة مما تكون متسمة قد تؤثر على الكميات المقاسة .
  - ٣ . نحتاج الى رفع الفولتية في بعض الاحيان من اجل الحصول على تيارات عالية نسبية ليتمكن قياسها بصورة اسهل . وقد نحتاج في كل الحالات الى مقاييس تيار او كلفانومترات ذات حساسية عالية نسبياً .
- ويجب اخذ الحذر في الحفاظ على هذه الاجهزة الدقيقة والغالية الثمن .

### 6.9 قناطر التيار المتناوب :

تعد قناطر التيار المتناوب من الطرق المهمة في القياسات الكهربائية . ويمكن اعطاء فكرة اولية عن هذه القناطر وذلك بالرجوع الى الشكل (6.13) والتي تشابه في قنطرة ويستون المذكورة في فقرة سابقة . ويكون كل ذراع حاوياً على مانعة بدلاً من المقاومات وكذلك يتم تغيير البطارية والكلفانومتر الخاصين بمصدر ac وكاشف detector على التوالي .

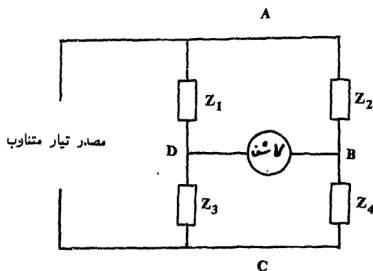

(1)

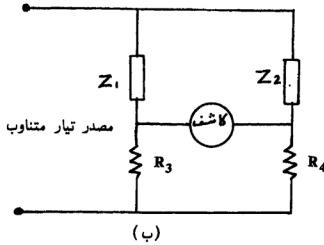

الشكل (6.13) قنطرة ac .

ويتم معالجة فكرة هذه القنطرة بالطريقة نفسها المستخدمة في قناطر dc .  
اي :

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4}$$

او

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

وهناك عدد من القناطر المختلفة التي تستخدم في قياس العناصر والكميات الكهربائية مثل الحاثات والمتعات والتردد ... وغيرها . وسنحاول ذكر قسم من هذه القناطر :

#### 6.10 قناطر قياس الحاثية :

##### 6.10.1 قنطرة ماكسويل - الحثية :


تستخدم هذه القنطرة عادة في مقياس الحاثية وذلك بمقارنتها بحاثية قياسية ، ويكون لها هيئة شبيهة بالهيئة الموضحة في الشكل (6.14) اذ تكون الحاثية



القياسية متغيرة وذات مقاومة معلومة  $r_2$  ولا تتأثر بتغير الحثية وتحصل من حالة التوازن في القنطرة على القيمتين  $L$  و  $R$  بصورة مباشرة وتكون قيمتا  $R_4$  و  $R_3$  مناسبتين ويمكن تغييرها مثل 10 ، 100 ، 1000 أوم اما  $R_2$  فيفضل استخدام صندوق مقاومات متغيرة .

$$L = \frac{R_3}{R_4} L_2$$

$$R = \frac{R_3}{R_4} (R_2 + r_2)$$

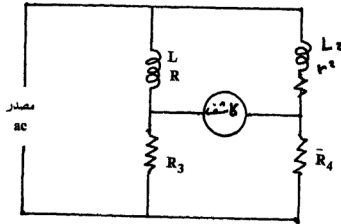

الشكل (6.14) قنطرة ماكسويل الحثية .


## 6.10.2. قنطرة ماكسويل الحثية - السعوية :

يمكن الحصول على قيمة الحثية في هذه القنطرة بمقارنتها بمسعة قياسية متغيرة تؤثر على الدائرة . يلاحظ الشكل (6.15) . وتكون قيمة الممانعة للمسعة  $C_4$  المربوطة على التوازي بـ  $R_4$  هي  $\frac{R_4}{1+j\omega C_4 R_4}$  ومن حالة التوازن نحصل على :

$$1 + j \omega C_4 R_4 \quad R_4$$

$$(R + j\omega L) \cdot \frac{R_4}{1 + j\omega C_4 R_4} = R_2 R_3$$

$$(R + j\omega L) R_4 = R_2 R_3 (1 + j\omega C_4 R_4) \quad \text{أو}$$

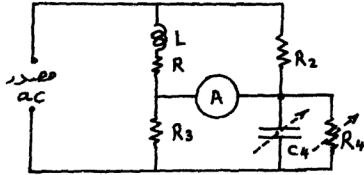

الشكل (٤.١٥) قنطره ماكسويل - الحثية المعوية

وبفصل القيم الحقيقية والخيالية عن بعضها حصل على :

$$j\omega L R_4 = j\omega R_2 R_3 C_4 R_4 \dots (1)$$

$$L = R_2 R_3 C_4$$

$$R R_4 = R_2 R_3$$

$$R = R_2 R_3 \frac{1}{R_4} \dots (2)$$

ويجب أن تكون قيمتا  $R_2$  و  $R_3$  في حدود 10 الى 10000 أوم لاعطاء قيمة مناسبة لحاصل ضرب  $R_2 R_3$  والتي تظهر في كلتا العلاقتين . وتكون  $C_4$  متسعة متغيرة في حين تكون المقاومة  $R_4$  مقاومة متغيرة .

ويلاحظ أن القنطرة هذه تعطي أغلب الميزات الموجودة في قناطر ac اي غير معتمد على التردد ، يمكن الحصول على قيمتي  $L$  و  $R$  بعلاقات سهلة جداً ويمكن توضيح فائدة هذه القنطرة اذا فرضنا ان قيمة  $R_3 R_2$  هي  $10^6$  (100 =  $R_2 = 10000$  و  $R_3$ ) مثلاً فعند الحصول على شرط التوازن تعطي قراءة  $C_4$  بالميكروفاراد قيمة  $L$  بالهنري مباشرة .

تعد دائرة هذه القنطرة من الطرق المفيدة والعملية الشائعة في قياس الهاتية ومن ميزاتها المهمة أن القنطرة تحتاج الى متسعة قياسية متغيرة وهي من العناصر المهمة وخاصة في الانواع المستخدمة في القياسات الدقيقة . وقد يكون استخدام متسعة ثابتة عند عدم توفر المتسعة المتغيرة أو للحصول الى دقة أعلى في حالة استخدام المتسعة الثابتة ويتم التغير باستخدام صندوق مقاومات متغيرة .

- 1 - يمكن الحصول على حالة التوازن بضبط  $R_2$  و  $R_4$  .
- 2 - يمكن وضع مقاومة اضافية على التوالي مع الملف والحصول على التوازن بضبط هذه المقاومة و  $R_4$  .

### 6.10.3 قنطرة هاي Hay's Bridge :

يوضح الشكل (6.16) تطويراً لقنطرة ماكسويل الحثية - السعوية اذا استخدمت مجموعة المتسعة المقاومة المربوطتان على التوالي (بدلاً عن مجموعة التوازي في القنطرة الرئيسية) . يمثل الملف كما هو في الشكل من أجل معاملته على التوالي أو التوازي اذ يمكن معاملة الهاتية بأحد الشكلين عند تردد معين . افرض أن الربط بشكل توازي بين المقاومة  $R_p$  والهاتية  $\omega L_p$  فنحصل بذلك على :

$$\frac{R_p \cdot j\omega L_p}{R_p + j\omega L_p} (R_4 - \frac{j}{C_4}) = R_2 R_3$$

أو :


$$j\omega R_p L_p (R_4 - \frac{j}{\omega C_4}) = R_2 R_3 (R_p + j\omega L_p)$$

ونحصل من ذلك على :

$$\frac{R_p L_p}{C_4} = R_2 R_3 R_p : L_p = R_2 R_3 C_4$$

$$j\omega L_p R_4 = j\omega L_p R_2 R_3$$

$$: R_p = R_2 R_3 \frac{1}{R_4}$$

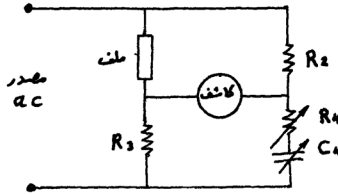

الشكل (٦.١٦) قنطرة هاي

ونحصل من هذه المعالجة على معادلات توازن سهلة ، ولكنها أكثر ملائمة للتعبير عن ثوابت الملف في الصيغة الثانية من الربط (التوالي) وفي حالة توازن القنطرة نحصل من هذا الربط على

...(3)

$$L = \frac{L_p R_p^2}{R_p^2 + (\omega L_p)^2} = \frac{R_2 R_3 C_4}{1 + \omega^2 C^2 R_4^2}$$

$$R = \frac{R_p(\omega L_p)^2}{R_p^2 + (\omega L_p)^2} = \frac{\omega^2 R_2 R_3 R_4 C_4^2 \dots (4)}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2}$$

نلاحظ في الحالة الأولى المعادلتين 1 و 2 أن الحصول على L و R لا يعتمد على التردد أما الحالة الثانية فتكون القيمتان معتمدتان على التردد ولهذا فإن اختيار طريقة الربط تعتمد على درجة ثبوت التردد .

ومن مزايا قنطرة هاي الحصول على قيمة Q (عامل الجودة) للملف بطريقة سهلة وذلك من المعادلتين 1 و 2 إذ تكون  $Q = \frac{R_p}{\omega L_p}$  أو من المعادلتين 3 و 4 بشكل  $Q = \frac{R}{\omega L}$

$$Q = \frac{1}{\omega C_4 R_4}$$

تظهر ميزة هذه القنطرة في قياس الملفات ذات عامل جودة عال . فمن المعادلة (3)

$$L = \frac{R_2 R_3 C_4}{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} = R_2 R_3 C_4 \quad Q \gg 1$$

مثال :

قنطرة هاي ربطت كما في الشكل (6.16) ، أمكن الحصول على حالة التوازن عند  $R_2 = R_3 = 1000$  أوم ،  $R_4 = 8120$  أوم .  
 $C_4 = 980$  بيكوفاراد . وكان تردد المصدر يساوي 4 كيلوهرتز .  
 أ - أحسب L و R للملف على فرض أن هاتين القيمتين مربوطتان على التوالي .

ب - اذا كان الخطأ في كل مقاومة في حدود  $\neq 0.05\%$  والخطأ في المتسعة هو  $\neq 1$  بيكوفاراد . وفي التردد 5 هرتز . أمسب حدود الدقة في تحديد قيمة L

الحل :

بتطبيق المعادلات المشتقة لهذه الطريقة :

$$Q = \frac{1}{\omega C_4 R_4} = \frac{10^{12}}{2 \pi \cdot 4 \times 10^3 \times 980 \times 8120} = 5$$

$$L = \frac{R_2 R_3 R_4}{1 + \left(\frac{1}{Q}\right)^2} = \frac{10^3 \times 10^3 \times 980 \times 10^{-12}}{1 + 0.04} = 942.3 \times 10^{-6} \text{ هنري}$$

$$R = \frac{\omega L}{Q} = \frac{2\pi \times 10^3 \times 942.3 \times 10^{-6}}{5} = 4.736. \text{ أوم}$$

يمكن حساب حدود السامح (درجة الدقة) بالآتي :

$$Q = \frac{10^{12}}{2\pi \times 1000 \left(1 \pm \frac{5}{4000}\right) \times 980 \left(1 \pm \frac{1}{980}\right) \times 8120 (1 \pm 0.00005)}$$

$$= 5.00 (1 \pm 0.00125)^{-1} (1 \pm 0.00102)^{-1} (1 \pm 0.00005)^{-1} \\ = 5.00 (1 \pm 0.00277)$$

$$\therefore \frac{1}{Q^2} = \frac{1}{25 (1 \pm 0.00277)^2} = 0.04 (1 \pm 0.00554)$$

اي يكون الخطأ  $\frac{1}{Q^2}$  هو  $0.00022 \pm$   
 اذن تكون القيمة  $(1 + \frac{1}{Q^2})$   $1.04 \pm 0.00022$

ومن هذا نستنتج أن الخطأ الموجب في  $C_4$  ينتج عنه خطأ موجب في  $(1 + \frac{1}{Q^2})$   
 اذن اكبر قيمة للمحاة  $L_{max}$  تكون :

$$L = \frac{10^{-12} (1 + 0.00102) 980 (1 + 0.0005) 10^3 (1 + 0.0005)}{1.04 (1 + 0.00021)}$$


$$L_{max} = 942.3 \times 10^{-6} (1 + 0.00181) \text{ هنري}$$

وبالطريقة نفسها نحصل على أن اصغر قيمة للمحاة  $L_{min}$  وتكون :  
 $L_{min} = 0.942.3 \times 10^{-6} (1 - 0.00181)$  هنري  
 اذن تكون حدود الدقة في قيمة  $L$  هي  $\pm 0.18\%$ .

#### 6.10.4 قنطرة أندرسن :

تعد دائرة هذه القنطرة من دوائر القناطر المعقدة نسبياً . وهي مشتقة أصلاً من قنطرة ماكسويل الحثية - السعوية وهي تطوير اضافي لقنطرة ماكسويل حيث استبدلت المتسعة المتغيرة باخرى ثابتة . ويلاحظ من دائرة القنطرة الموضحة في الشكل (6.17) اذ تمثل  $R, L$  قيمة المحاة المقاومة للملف المطلوب قياسه . والصيغة المميزة لهذه القنطرة هي احتوائها على ثلاث مقاومات بشكل مثلث نجم وهي  $R_2$  و  $R_4$  و  $R_5$  .

وتربط هذه المقاومات بين  $A$  و  $C$  و  $E$  ويجب تحويل هذه الصيغة (نجم) الى صيغة المثلث يربط بين  $A$  و  $C$  و  $E$  وهي موضحة في الشكل  $R_2, R_4$  و  $R_5$  . تربط المقاومة  $R_5$  بصورة مباشرة عبر المصدر وهي لا تؤثر على حالة التوازن ، اما بقية القنطرة فهي تشبه قنطرة ماكسويل الحثية - السعوية . وتعطي حالة التوازن الآتي :

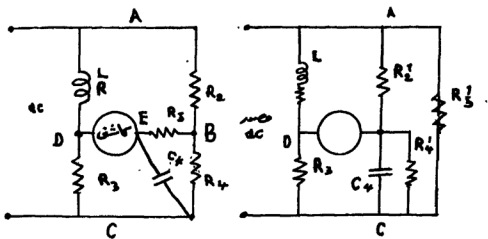

الشكل (6.17) قنطرة اندرسن

$$L = R_2 R_3 C_4 \quad \dots(1)$$

$$R = R_2 R_3 \frac{1}{R_4^1} \quad \dots(2)$$



وبالتمويض عن قيمة  $\dot{R}_2$  و  $R_4$  في المعادلتين 1 و 2 أي :

$$\dot{R}_2 = R_2 + R_5 + \frac{R_2 R_5}{R_4}$$

$$\dot{R}_4 = R_4 + R_5 + \frac{R_4 R_5}{R_2}$$

اذ تكون قيمة الحائثة L هي :

$$L = R_2 R_3 C_4 = R_3 C_4 [R_2 + R_5 (1 + \frac{R_2}{R_4})]$$

وقيمة R هي :

$$R = \frac{\dot{R}_2 R_3}{\dot{R}_4}$$

### 6.10.5 Owen's Bridge

يوضح الشكل (6.18) دائرة قنطرة وين وهي في حالة التوازن :

$$L = R_2 R_3 C_4$$


$$R = \frac{C_4}{C_2} R_3$$

فاذا تم تجهيز هذه الدائرة بمصدر ac ، يمكن الحصول على قيمتي الحائثة والمقاومة بطريقة مباشرة . ويمكن استخدام هذه القنطرة (كبقية القناطر) لقياس الفقد في القدرة الحاصلة في الملف تحت القياس . اذ يمكن قياس القدرة من  $I^2 R$  اذ يمثل I في هذه الحالة قيمة التيار المار خلال الملف كما يمثل R قيمة

المقاومة التي يمكن قياسها بواسطة القنطرة . فضلاً من هذا يمكن استخدام هذه القنطرة في تطبيقات مهمة أخرى مثل قياس الزيادة في الحثية والفقد الناتج عن ذلك أي قيمة الحثية والفقد في الملف عند مرور تيار متناوب فضلاً عن تيار الـ dc .

ويجب ان يزود الملف في هذه الحالة من مصدرين ac و dc و يربط التوازن .

كما هو موضح في الشكل (6.18 أ) . ويلاحظ ان  $C'$  تمنع التيار المباشر مع المرور الى مصدر الـ ac . وكذلك يستخدم الملف  $I_1$  لمنع وصول التيار مصدر الـ ac الى مصدر التيار المباشر . ومن شروط التوازن في اي قنطرة عدم تأثرها عند مرور تيار في بعض أجزائها وهذا ما يلاحظ في هذه القنطرة اذ تستخدم المستعانت  $C_2$  و  $C_4$  لمنع مرور أي تيار في الدائرة ومن الضروري في مثل هذا الفحص أو القياس معرفة حالات التماثل وشروطها المطلوبة . يتم قياس حالة الاستقطاب dc وذلك باستخدام مقياس تيار نوع الملف - المتحرك المؤشر بـ A كما هو واضح في الدائرة .

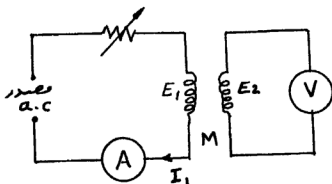

## 6.11 قياس الحثية التبادلية :

1. طريقة الق . د . ك الثانية :


يمكن كتابة العلاقة العامة بين ق . د . ك للثنائي  $E_2$  نسبة الى تيار الابتدائي  $I_1$  بالمعادلة الاتية :


$$E_2 = \omega M I_1$$

إذ تمثل  $M$  الحثية التبادلية (المقترنة) ، ويمكن الاستفادة من هذه المعادلة لقياس  $M$  . إذ يمكن قياس  $E_2$  بوساطة مقياس فولتية ذي ممانعة ادخال عالية كما يمكن قياس  $I_1$  بمقياس تيار مناسب . ويوضح الشكل (6.18) هذه الحالة . ويجب أن يكون تردد المصدر في هذا القياس معلوماً .

## 2 طريقة المعاكة المباشرة :

إذا تم ربط الملفات الابتدائية للملفين بينها تبادل حثي على التوالي وزودا من مصدر  $ac$  ، وربط الملفان الثانويان على التوالي بصيغة متعاكسة ، فيكون التيار في دائرة الثانوي صفراً إذا كان التبادل الحثي لكلا الملفين متساوياً . وتكون هذه الطريقة سهلة ويمكن استخدامها في تحديد تساوي التبادل الحثي للملفات . ويوضح الشكل (6.19) دائرة توضيحية في كيفية الربط . وتمثل  $M$  في الشكل قيمة الحثية المطلوب قياسها . أما  $M1$  فتتمثل حثية تبادلية يمكن التحكم بها وتغييرها الى درجة الوصول الى حالة التوازن أي يشير المقياس الى قراءة الصفر .

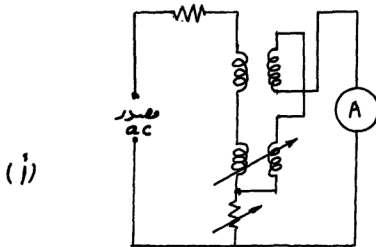

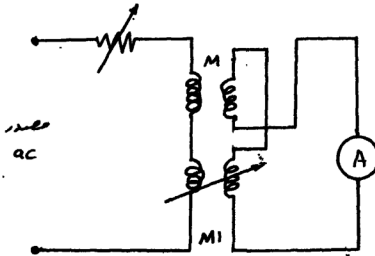

(ب)

الشكل (6.19) طريقة المعاكسة

وبما أن الابتدائيان مربوطان بشكل تواز فإن التيار المار خلالهما يكون بالقيمة نفسها . وتكون قيمة قددك في ملفي الثانوي متساوية في القيمة (عند إعطاء الصفر في المقياس) اذن يجب أن تكون قيمة  $M$  مساوية لـ  $MI$  . ولا يشترط معرفة قيم التيارات في الدائرة اثناء القياس .

تؤثر الترددات العالية وتأثيرات التيار - الدوامي على حجم التبادل بين ملفات الثانوي والابتدائي ومن المناسب في هذه الحالة فرض قددك الناتجة في الثانوي مكونة من مركبتين متعامدتين هما :  $\omega MI_1$  وهي المركبة العمودية نسبة الى التيار  $I_1$  . والمركبة الثانية هي  $I_1 \sin \phi$  وهي مركبة متحدة الطور مع  $I_1$  . وتعرف  $\phi$  بدلالة الزاوية الطورية للملف نمسه والتي تساوي  $\tan^{-1} \frac{M}{\omega L}$  .

ومن اجل الحصول على قراءة الصفر (حالة التعادل) في المقياس فيجب تطوير دائرة الشكل (6.19 أ) الى الدائرة الموضحة في الشكل (6.19 ب) وذلك باضافة المقاومة  $r$  وهي مقاومة متغيرة ذات نقط متحركة . ويمكن الحصول على حالة التوازن عند (I) تساوي القيمتين العموديتين  $\omega MI_1$  و  $\omega MI_2$  و (II) تساوي المجموع الجبري قددك المتحدة الطور مع فرق الجهد الحاصل في  $r$  . فمن النقطة (I) نحصل على :

$$\sigma I_1 - \sigma_1 I_1 = I_1 r$$

$$\sigma = \sigma_1 + r$$

وبذلك يمكن معرفة  $M$  من القياسات السابقة ومعرفة  $\sigma$  من المعادلة المذكورة توطاً إذا كانت قيمة  $\sigma_1$  معلومة .

أما في الناحية العملية فيمكن الحصول على التوازن بتغيير  $M_1$  و  $r$  وقد تحتاج الى تغيير اقطاب احد ملفات الثانوي (المتصلة بـ  $r$ ) . ونحصل على الربط الصحيح اعتقاداً على اشارة وقيمة كل من  $\sigma$  و  $\sigma_1$  .

## 6.12 قياس الحثية الذاتية :

إذا تم ربط لفيقتي ابتدائي وثانوي متصلين مغناطيسياً بهيئة التوالي بحيث يكون المجال المغناطيس الناتج في مرور التيار فيها في اتجاه واحد ، فتكون قيمة الحثية الكلية  $L^+$  تساوي .

$$L^+ = L_1 + L_2 + 2M$$

إذ تمثل  $L_1$  و  $L_2$  قيمة الحثية - الذاتية لكل من اللفيقتين .  
وعند عكس احدى اللفيقتين بحيث يكون المجالان المغناطيسيان متعاكسين ، تكون الحثية الكلية  $L^-$  هي :

$$L^- = L_1 + L_2 - 2M$$

ومن هاتين المعادلتين نحصل على :


$$M = \frac{L^+ - L^-}{4}$$

ومن هذا نلاحظ أن الحصول على قيم دقيقة لـ  $L^+$  و  $L^-$  تعطي قيمة دقيقة لـ  $M$  وقد لا تكون عملية الحصول على الدقة العالية في قياس  $L^+$  و  $L^-$  سهلة وخاصة في الملفات ذات التبادل المغناطيسي الضعيف . إذ يكون الفرق بين  $L^+$  و  $L^-$  صغيرة جداً ، وبذلك لا يمكن الحصول على الدقة العالية المطلوبة .

### 6.13 قياس المتسعة :

#### 6.13.1 طريقة مجهد التيار المتناوب :

هذه الطريقة تشبه طريقة استخدام المجهد ac في قياس الحثية الموضحة في الشكل (6.20) الدائرة الكهربائية والمخطط الاتجاهي ، ويكون الفرق بين هذه الدائرة عن قياس الحثية هو وضع المتسعة المطلوب معرفة قيمتها محل الحثية . وتصيح الزاوية الطورية متأخرة بدلاً من كونها سابقة . (نسبة لمتجه التيار) .

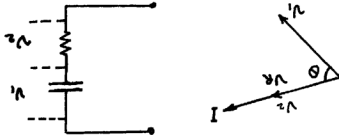

#### 6.13.2 قنطرة دي ساتوى :


تكون هذه القنطرة لقياس المتسعة منازرة لقنطرة ماكسويل في قياس الحثية . ويمكن الحصول على معادلتين منفصلتين في حالة التوازن اذا استخدمت متسعة قياسية متغيرة مربوطة على التوالي مع مقاومة قياسية متغيرة أيضاً في الحصول على حالة التوازن . أما في الناحية العملية فيفضل استخدام متسعة ثابتة ويتم تغيير مقاومتي في تلك الحالة .

يوضح الشكل (6.21) قنطرة دي ساتوى اذ تمثل C و r قيمة المتسعة وتأثير الفقد للمتسعة المراد قياسه . كما تمثل C<sub>2</sub> و r<sub>2</sub> قيمة المتسعة مع تأثير الفقد لمتسعة قياسية .

وباستخدام الطريقة العامة في تحليل القناطر نحصل على :

$$c = \frac{R_4}{R_3} C_2$$

$$r = \frac{R_3}{R_4} (R_2 + r_1)$$

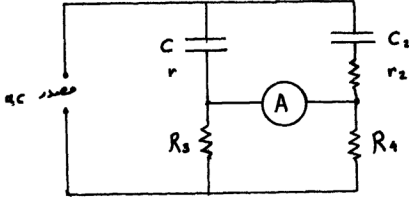

الشكل (6.21) قنطرة دي ساتوي لقياس المتسعة .

ويكون الافضل دائماً بمثل تأثير الفقد  $r$  بدلالة زوايا الفقد  $\delta$  و  $\delta_2$  للمتسعتين المجهولة والقياسية . اذن :

$$\begin{aligned} \tan \delta = \omega C r &= \omega \frac{R_4}{R_3} C_2 \frac{R_3}{R_4} (R_2 + r_2) \\ &= \omega C_2 R_2 + \omega C_2 r_2 \\ &= \omega C_2 R_2 + \tan \delta_2 \end{aligned}$$

أي :

$$\tan \delta - \tan \delta_2 = \omega C_2 R_2$$

وتكون قياسات زاوية الفقد بطريقة دي ساندي صعبة اذا كانت قيمة  $\delta$  صغيرة جداً . أما اذا كانت  $\delta_2 \gg \delta$  فيمكن الحصول على قياسات مناسبة ولكن تكون قيمة  $R_2$  صغيرة لا تتجاوز الاوم الواحد . وفي مثل هذه الحالات يتم ربط مقاومة اضافية  $R$  على التوالي مع المتسعة المجهولة :

$$r = \frac{R_3}{R_4} (R_2 + r_2) - R$$

$$\tan \delta = \omega C r = \omega \frac{R_4}{R_3} C_2 \frac{R_4}{R_3} (R_2 + r_2) - \omega C R$$

$$\tan \delta - \tan \delta_2 = \omega C_2 (R_2 - \frac{R_4}{R_3} R)$$

### 6.13.3 قنطرة شيرنج :


بدلاً من استخدام مقاومة متغيرة تربط على التوالي بالمتسعة القياسية كما في قنطرة دي ساتوي ، يمكن استخدام متسعة متغيرة على التوازي مع  $R_4$  وذلك للحصول على التنظيم الطوري للقنطرة . وتسمى هذه القنطرة وهذه المواصفات بقنطرة شيرنج . وهي موضحة في الشكل (6.22) وقد عدت المتسعة القياسية فيها خالية من الفقد (Loss-free) أما في الناحية العملية فتستخدم المتسعات الهوائية أو الغازية لتقلل فقدتها . ومع هذا فيتم عادة تصحيح القراءات عند وجود الفقد في المتسعة القياسية نحصل من معادلة التوازن على :

$$C = \frac{R_4}{R_3} C_2$$

$$r = \frac{C_4}{C_2} R_3$$

وبذلك يمكن الحصول على معادلات التوازن المنفصلة باستخدام  $R_4$  و  $C_4$  بشكل قيم متغيرة .



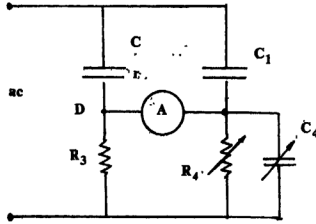

الشكل (6.22) قنطرة شيرنج

$$\tan \phi = \omega C R$$

$$= \omega \frac{R_4}{R_3} C_2 \frac{C_4}{C_2} R_3$$


$$= \omega C_4 R_4$$

كما يمكن الحصول كذلك على قيمتي  $C$  و  $\tan$  من قيم عناصر القنطرة الأخرى في حالة التوازن .


اسئلة الفصل السادس  
القناطر

- ١ - يطلب قياس مقاومة بواسطة طريقة وينستون . عند التوازي كانت المقاومة  $AB = 100 \Omega$  و  $BC = 10 \Omega$  و  $AD = 85 \Omega$  . ربط مقاوم مجهول عبر  $CD$  وسلط فرق جهد مقداره  $1.5$  فولت عبر  $AC$  وربط الكلفانوميتر عبر  $BD$  سم غطط الدائرة ثم احسب :  
أ - قيمة المقاوم المجهول  
ب - فرق الجهد عبر  $AB$  وعبر  $AD$  .  
٢ - لقنطرة ماكسويل المبينة في الشكل اثبت ان


$$L_x = C_B R R_A , R_x = R \quad \frac{R_A}{R_B}$$

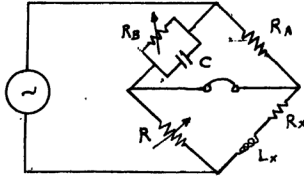

- ٣ - للقنطرة السابقة اذا كانت  $R_A = 1000 \Omega$  ،  $C_B = 0.025 \text{ Mf}$  في حالة توازي عند  $1000$  هيرتز فان  $R = 240 \Omega$  ،  $R_B = 1500$  ،  $L_x$  ،  $R_x$  .  
٤ - اذا كانت الخلية القياسية في قنطرة الجهد  $V_s = 1.020 \text{ v}$  ،  $R_p = 2040 \Omega$  ،  $R_A$  ،  $R_p$  اوجد  $10 \text{ v}$  ،  $R_A$  ،  $R_p$  اوجد الفولتية المجهولة (ب) القيمة  $R_o = 1520$  اوجد الفولتية المجهولة

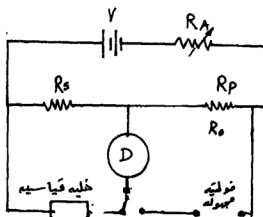

٥ - قنطرة ماكسويل فيها الاذرع AB ، BC مقاومات نقية 100 اوم ، ربط في الذراع DA عانة قياسية  $L_1$  تحوي مقاومة 32.7 اوم وربط في الذراع CD مقاومة متغيرة قياسية R على التوالي مع ملف مجهول المقاومة والحانة . ومن ثم توازنت القنطرة عندما كانت  $L_1 = 47.8\text{mH}$  ،  $R = 1.36$  . اوجد قيمة مقاومة وعانة الملف المجهول .

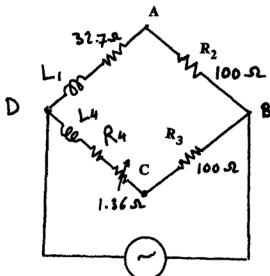

٦ - لقنطرة اندرسن للتيار المتناوب ربطت بممانعة ذات قيم عانة L ومقاومة R بين A ، B وحصل التوازي عندما كانت الاذرع AD ، CD مقاومات نقية قيمتها 1000 اوم والذراع BC مقاومة مقدارها 500 اوم . والذراع DE مقاومة نقية 200 اوم  $2\text{Nf}$  غير الذراع  $2\text{Mf}$  ، المصدر تيار متناوب 10V بتردد 100 هرتز مربوط بين A ، C اوجد R ، L

٧ - قنطرة تيار متناوب في حالة متوازنة فيها  $AB$  ،  $BC$  مقاومات غير حثية قيمها 100 اوم والاذرع  $BE$  ،  $CD$  مقاومات متغيرة غير حثية والذراع  $EC$  متسعة قيمتها  $Mf$  او الذراع  $DA$  مقاومة حثية .  
 ربط المصدر المتناوب بين  $A$  ،  $C$  وجهاز الساعة بين  $E$  و  $D$  . وحصل التوازي عندما كانت قيمة المقاومات للاذرع  $CD$  ،  $BD$  هي 50 اوم و 2500 اوم على التماقب .  
 احسب مقاومة ومخانة الذراع  $DA$  .

## مرسمة الترددات

مقدمة :

تعد مرسمة الترددات أو مرسمة أشعة المهبط Cathod-Ray Oscilloscope من الاجهزة الشائعة والمستخدمة في القياسات للفحص وإيجاد الاعطال في كثير من التصليحات وورش الصيانة . حيث تنتج المرسمة اشكالا مرئية على شاشة صغيرة للاشارات الكهربائية المختلفة وكما يمكن مشاهدة ودراسة بعض الظواهر الفيزيائية التي يمكن تحويلها الى اشارات كهربائية منها كانت صغيرة . وأساس عمل هذا الجهاز الكتروني الحيوي وجود حزمة الكترونية تتكون من سيل من الالكترونات السريعة المنبعثة من المهبط داخل انبوبة زجاجية مفرغة من الهواء . تعمل هذه الحزمة الدقيقة المقطع بمثابة مؤشر يرسم التغيرات التي ترافق الاشارة الكهربائية الداخلة الى الجهاز بصورة آنية ويعرضها على شاشة مبطنة من الداخل بمادة فلورية تصطمم بها الالكترونات الحزمة فتتحول الى بريق مرئي من الخارج .

تمزى سرعة ودقة هذا الجهاز في عرض المعلومات الى السرعة الفائقة لحركة الالكترونات وصغر قصورها الذاتي ، مما يجعلها تستجيب آنيا للتغير الذي يطلب معرفته ويكون عادة بشكل فولتية تدخل الجهاز عن طريق النهايات المخصصة لذلك . فهذا الجهاز يعرض كل الاشكال الموجية مهما كان شكلها ويكشف عن أي تشويه فيها وبذلك يعد ذو أهمية كبيرة في عمليات الفحص للاجهزة الكهربائية والالكترونية .

تعد المرسمة ذات أهمية خاصة في مختلف القياسات والتطبيقات العملية في شتى المجالات الكهربائية والإلكترونية فبوساطة هذا الجهاز يمكن قياس التردد والمدة الزمنية للإشارة وكما يمكن قياس الفولتية المستمرة والمتناوبة وزاوية الطور. كما يستعمل لمقارنة الأشكال الموجية وفحص التشوهات في الموجات والحالة العابرة في الموجة فضلاً عن ذلك فإن لهذا الجهاز استخدامات عملية هامة كما هو الحال في قياس الكميات الفيزيائية باستخدام مغيرات الإشارة الذي يحول الضغط والشد والحرارة إلى فولتيات يمكن رؤيتها على الشاشة .



هناك أنواع متعددة من مرسمة الترددات منها البسيط والذي يحوي قناة واحدة ومنها المقعد في عمله جداً ومتطور إذ يمكنه تخزين أو إعادة عرض الأشكال أو تصويرها وهناك مراسم مخصصة لأغراض خاصة تعمل بحاسبة الكترونية وستتناول في شرحنا النوع البسيط ذي الاستخدامات المختبرية العامة والشائعة .

## 7-1 تركيب المرسمة :

إن المكونات الرئيسية لمرسمة الترددات مبينة في الشكل 7.1 وتعد انبوبة اشعة المهبط أو Cathod-Ray Tube (CRT) قلب المرسمة واما بقية الاجزاء فهي دوائر خدمية لتشغيل الانبوبة .

يوضح الشكل (7.1ب) المخطط الكتلي الأساسي لجهاز المرسمة والاجزاء المكونة له


Cathod-ray tube (CRT)	أ) أنبوبة أشعة المهبط أو
Vertical Amplifier	ب) مضخم الانحراف العمودي
Delay line	ج) خط التأخير
Time base generator	د) مولد القاعدة الزمنية
Horizontal Amplifier	هـ) مضخم الانحراف الأفقي
Trigger Circuit.	و) دائرة القدر
Power Supply.	ز) مجهزة القدرة

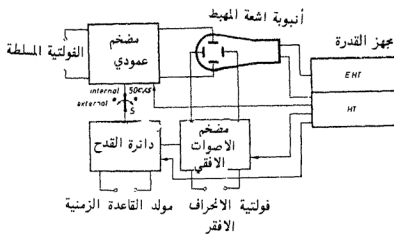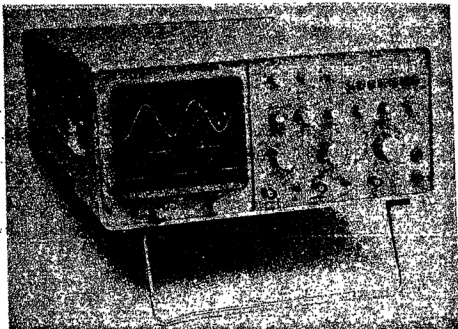

الشكل 7.1 (أ) المظهر الخارجي للمرسمة (ب) المخطط الكنلي لجهاز المرسمة

## 7-2 رسم الإشارة على الشاشة :

ان مولد القاعدة الزمنية (Time base generator) الاكتساحي (sweep generator) يولد موجة بشكل سن المنشار وتستخدم كفولتية انحراف افقية للـ CRT . وان الجزء الموجب لهذا الموجة خطي وينظم معدل الصعود فيها بالمنظم المشار  $Time / Div$  . وتغذى فولتية سن المنشار المضخم الافقي . ويمحى المضخم محول الطور  $phase\ inverter$  ويكون موجتين خارجيتين آتيتين هما موجة سن المنشار الموجبة (للتصعيد) وموجة سن المنشار السالبة (للتنزيل) فالوجة الاولى تسلط الى صفحية الانحراف اليميني للـ CRT والاخرى الى صفحية الانحراف اليسرى . وهنـي الفولتيات تسبب قيام الحزمة الالكترونية بالكسح (sweep) عبر الشاشة من اليسار الى اليمين بوحدات الزمن التي يتم السيطرة عليها بالمنظم  $Time / Div$  كما هو موضح في الشكل (7.2).

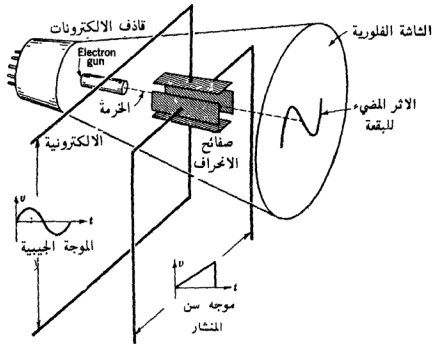


الشكل 7.2 تخطيط مكونات انبوبة اشعة المهبط الداخلية

ان تسليط فولتيتي الانحراف بوقت واحد الى كل من مجموعتي الصفائح يسبب حركة بقعة انبوبة اشعة المهبط لترسم شكل الموجة على الشاشة . وهذا



موضح في الشكل (7.3) حيث تسلط الفولتية بشكل سن المنشار sawtooth أو فولتية الاكتساح على الصفائح الأفقية والموجة الجيبية مسلطة على الصفائح العمودية. وبما أن فولتية الاكتساح تزداد خطياً مع الزمن فإن البقعة المتوهجة تتحرك عبر الشاشة بسرعة ثابتة من اليسار إلى اليمين وفي نهاية المسح عندما تهبط الفولتية التي بشكل سن المنشار إلى الصفر من قيمتها العظمى فإن البقعة المضئية تعود بسرعة إلى موقع بدايتها في الجهة اليسرى من الشاشة وتبقى هناك إلى أن تبدأ موجة سن المنشار من جديد. وحينما تسلط الفولتية دخل على الصفائح العمودية وفولتية كسح أفقية في آن واحد فإن حزمة الإلكترونات ستكون تحت تأثير قوتين: أحدها على المستوى الأفقي بحركة البقعة المضئية عبر الشاشة بمعدل خطي والآخرى على المستوى العمودي بحركة البقعة المضئية إلى الأعلى والأسفل حسب قيمة قطبية إشارة الدخل وإن محصلة الحركة لحزمة الإلكترونات تظهر صورة إشارة الدخل بالدخل بالنسبة للزمن على انبوبة أشعة المهبط. وإذا كانت إشارة الدخل ذات طبيعة التكرار فلفرض تحقيق ذلك فإن النموذج من شكل الموجة تغذى دائرة القدح التي تنتج نبضة القدح عند مستوى معين من فولتية الدخل. وتستعمل نبضة القدح لبدء اشتغال مولد القاعدة الزمنية والتي بدورها تبدى الكسح الأفقي لبقعة الانبوبة المضئية من جهة اليسار للشاشة.

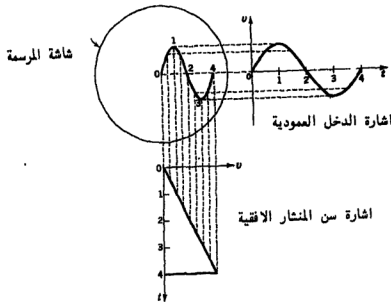

الشكل 7.3 تخطيط يوضح الحصول على شكل الموجة الجيبية نتيجة تسلط موجة الدخل الجيبية على الصفائح العمودية وموجة سن المنشار على الصفائح الأفقية

تستعمل نقطة بداية موجة الدخل في الحالة الاعتيادية لتشغيل مولد القذح والتي تولد القذح وتبدي الكسح . وتستغرق هذه العملية مدة زمنية معينة (0.15  $\mu$ s مايكروثانية) اذ لا يبدأ الكسح الا بعد تسليط الاشارة الدخل . وهذا يمنع ظهور نقطة البداية لشكل الموجة ، ولذلك نحتاج الى تأخير او تعويق موجة الدخل الى الصفائح العمودية الى حين بدء دوائر القذح والقاعدة الزمنية بالاشتغال لكسح الحزمة . ويزود خط التعويق تأخيراً مقداره (5 0.25 مايكروثانية تقريباً) في قناة الانحراف العمودية بحيث تسمح لظهور نقطة بداية موجة الدخل على الرغم من استعمالها لقذح دوائر الاكتساح .

إن مجهز القدرة يتكون من قسم الفولتية العالية لتشغيل الانبوبة . وقسم الفولتية الواطئة لتجهيز الدوائر الالكترونية للمرسمة وإن تصميم مجهز القدرة هو من النوع الاعتيادي ولا يحتاج الى توضيح .

### 7.3 انبوبة اشعة المهبط (CRT) Cathode ray tube

مكونات انبوبة اشعة المهبط : -

إن التركيب الداخلي لانبوب اشعة المهبط مميّنة في المنظر التوضيحي في الشكل 7.2 . اما الاجزاء الرئيسية لهذه الانبوبة المتعددة الانحراف فهي : -

- (أ) مجموعة مطلق الالكترونات .
- (ب) مجموعة صفائح الانحراف .
- (ج) الشاشة الفلورية .
- (د) غلاف زجاجي وقاعدة الانبوبة .


تنتج مجموعة مطلق الالكترونات حزمة بؤرية صغيرة وحادة على الشاشة الفلورية . وعند اصطدامها بالشاشة فإن الطاقة الحركية للالكترونات ذات السرعة العالية تتحول الى اشعاع مضيء وأن الحزمة تولد بقعة صغيرة مضيئة على شاشة ال CRT وخلال مرور الحزمة الالكترونية من زوجين من صفائح الانحراف الكهروستاتيكية المبينة في الشكل 7.2 وهي مجموعة صفائح الانحراف فاذا كانت الفولتيات مسلطة على هذه الصفائح فإن حزمة الالكترونات يمكن أن تنحرف بالاتجاهين العمودي والافقي بحيث تترك البقعة مضيئة أثراً على الشاشة يبين هيئة هذه الفولتيات الداخلة ..

ويوضح الشكل مطلق الالكترونات التقليدي المستخدم في انبوبة المرسة ذات الاستعمالات العامة وإن الاسم المطلق للالكترونات (electron gun) مشتق من التناظر بين حركة الالكترون المنبعث من تركيب مطلق الالكترونات في الانبوبة ومسار حركة الاطلاقة المنبعثة من البندقية او المسدس . وفي الحقيقة فان دراسة حركة الجسيمات المشحونة (الالكترون) في مجال مغناطيسي يدعى عادة قذف الالكترون .

### 7.3.1 عمل المرسة

لمعرفة عمل المرسة نلاحظ مخطط انبوبة اشعة المهبط المبين في الشكل (7.4) . إذ يتم تسليط الاشارة المراد رؤيتها على الشاشة بين صفائح الانحراف البادية (والتي تسمى في بعض الاحيان الصفائح العمودية) اذ تنحرف حركة الالكترونات نحو الفولتية الاعلى بين الصفائح .

يتم تكوين حزمة الالكترونات في الانبوبة نتيجة تسخين المهبط المطلي باوكسيد مناسب فتقذف الالكترونات من المهبط المسخن بشكل مباشر في النهاية اليسرى الموضحة في الشكل (7.4) للانبوبة الزجاجية المفرغة من الهواء . ويحاط المهبط بشبكة معدنية للسيطرة control grid تتكون من اسطوانة نيكيلية مع فتحة مركزية صغيرة يتطابق مركزها مع مركز محور الانبوبة .

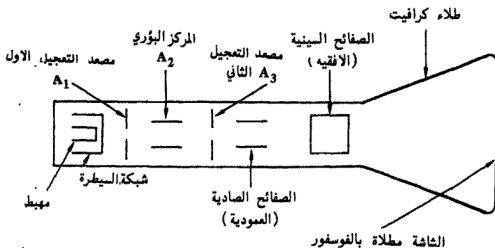

شكل 7.4 تركيب انبوبة اشعة المهبط .

وتكون مجموعة الالكترونات التي تخرج من خلال الفتحة في المشبك تيار حزمة beam current ويمكن تنظيم قيمة تيار الحزمة من الواجهة الأمامية للجهاز ومن المنظم المؤشر عليه الشدة Intensity والذي يغير الفولتية السالبة (الانحياز bias) لشبكة السيطرة نسبة الى المهبط . فزيادة انحياز شبكة السيطرة تقلل تيار الحزمة وبالنسبة تقل شدة سطوع الشكل على الشاشة ، في حين يزداد تيار الحزمة عند خفض فولتية الشبكة . وهذا مشابه لعمل شبكة السيطرة في الصمامات او الانابيب المفرغة الثلاثية .

تتمثل الالكترونات المنبعثة من المهبط والمارة خلال الفتحة الصغيرة في مقدمة شبكة السيطرة بفولتية عالية تسلط على مصعدين ( $A_1$  ،  $A_3$ ) (accelerating anodes) وبين هذين المجلين يوجد مصعد التركيز البؤري ( $A_2$  Focusing anode) الذي يجعل حزمة الالكترونات ضيقة ومركزة وذات حافات حادة .


يكون شكل المصعدين المجلين ومصعد التركيز البؤري اسطوانياً مع فراغ صغير في وسط كل اسطوانة متطابقة مع محور انبوبة المرسم اذ تسمح الفتحات في هذه المصعدات لحزمة الالكترونات المعجلة والمركزة بالمرور بين صفائح الانحراف العمودية والافقية وصولاً الى الشاشة الفلورية . وظهور بقعة مضيئة على الشاشة نتيجة اصطدامها بالكترونات الحزمة .

### 7.3.2 التركيب البؤري الكهروستاتيكي :

يستخدم التركيب البؤري الكهروستاتيكي في أنواع المرسبات ومن أجل أن نفهم فكرة التركيب البؤري الكهروستاتيكي ينبغي فهم كيفية تصرف الجسيمات المنفردة في المجال الكهربائي فالشكل 7.5 فرض فيه الكترون في حالة استقرار داخل مجال كهربائي منتظم .

إن تعريف شدة المجال الكهربائي تنص على أن القوة على وحدة الشحنات الموجبة في أي نقطة في مجال كهربائي في تلك النقطة . وبالتعريف يكون لدينا .

$$E = \frac{f}{q} \quad V/m \quad (7.1)$$

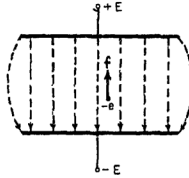

شكل 7.5 القوة  $f$  على الكثرن في مجال كهربائي منتظم .

حيث

$$E = \text{شدة المجال الكهربائي ووحدها } V/m$$

$$f = \text{القوة على الشحنة ووحدها نيوتن } N$$

$$q = \text{الشحنة بالكولوم } C$$

والالكترن جسيم شحنته سالبة وتساوي


$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (7.2)$$

وإن القوة على الجسم المشحون بشحنة سالبة في مجال كهربائي يكون بعد الرجوع الى المعادلة (7.1)

$$f_e = - e E \text{ N} \quad (7.3)$$

حيث أن الإشارة السالبة تعني بأن القوة تعمل باتجاه معاكس نسبة الى اتجاه المجال الكهربائي ويكون هذا صحيحاً فقط عندما يكون المجال الكهربائي الذي تقع فيه الشحنة منتظم . وهي حالة يصعب الحصول عليها . يوضح الشكل 7.6 صفيحتان كل منهما ذات ابعاد محدودة ويظهر في الشكل كذلك المجال الكهربائي من الصفيحتين المتوازيتين . يكون اتجاه شدة المجال من الصفيحة الموجبة الى السالبة . وإن خاصية التهدب تجعل المجال الكهربائي ينتظم بخطوط منحنية في النهايات الجانبية . وإن كثافة خطوط المجال تكون اقل في نهاية الصفائح مما هو عليه الحال في المنطقة الوسطية بين الصفيحتين . وعندما توصل جميع النقاط ذات الجهد المتساوي لكل خط من خطوط المجال نحصل على السطوح المتساوية


الجهد equipotential surfaces . والمبينة بخطوط مستمرة (غير مقطعة) في الشكل (7.6) وبما أن القوة المسلطة على الإلكترون تعمل باتجاه معاكس إلى اتجاه المجال فإننا نستنتج أيضاً أن اتجاه القوة على الإلكترون عمودي على السطوح المتساوية الجهد .

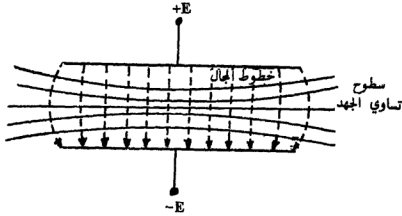

شكل 7-6 المجال الكهربائي و سطوح تساوي الجهد لمفيعتين متوازيتين .

وعند وضع اسطوانتين بحيث تكون النهايات متجاورة كما في الشكل 7.7 فإن المجال الكهربائي الناتج بينهما لا يكون منتظماً من حيث الكثافة وإن تنافر النهايات يجعل انتشار الخطوط كما في الشكل 7.7 وان السطوح المتساوية الجهد المبينة بخطوط غير مستمرة واختلاف كثافة المجال الكهربائي في المنطقة بين الاسطوانتين يجعل السطوح المتساوية الجهد منحنية .


سطوح تساوي الجهد

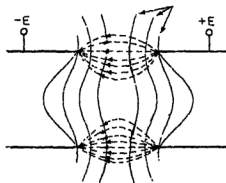

شكل 7.7 سطوح تساوي الجهد لاسطوانتين متجاورتين النهايات .

ولأجل فهم تصور الالكترونات عبر سطوح تساوي الجهد نتصور الكتروناً  
منطلقاً من يسار سطح تساوي الجهد S الى اليمين بزاوية معينة كما موضح في الشكل  
7.8 فإن الجهد على يسار السطح S هو  $V^-$  والى يمين السطح S هو  $V^+$   
والالكترون الذي يتحرك باتجاه AB وبزاوية غير عمودية ( $\theta_i$ ) على سطح  
يساوي الجهد S بسرعة  $V_1$  وتؤثر عليه قوة تعمل باتجاه عمودي على سطح  
متساوي الجهد . وبسبب هذه القوة ترتفع سرعة الالكترون الى القيمة الجديدة  
 $V_2$  بعد أن تعبر من السطح S . وتبقى مركبة السرعة باتجاه مماس سطوح  
تساوي الجهد  $V_t$  على كل من جهتي S ثابتة وتزداد المركبة العمودية فقط  $V_n$   
لتصبح  $V_n^-$  ويلاحظ الشكل 7.8 كذلك أن :

$$V_t = V_1 \sin \theta_i = V_2 \sin \theta_r \quad (7.4)$$

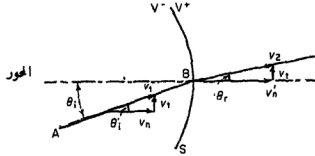

شكل 7.8 انكسار مسار اشعة الالكترون في سطح متساوي الجهد .


حيث  $\theta_i$  هي زاوية السقوط و  $\theta_r$  هي زاوية الانكسار لاشعة الالكترون .  
واعادة تنظيم المعادلة (7.4) نحصل على

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_r} = \frac{V_2}{V_1} \quad (7.5)$$

نلاحظ أن المعادلة (7.5) مشابهة للتعبير الذي يطبق على انكسار الضوء في  
العدسات البصرية فالانكسار او الانحناء لاشعة الالكترون في سطح تساوي الجهد  
يتبع القوانين نفسها في انحناء اشعة الضوء لسطح الانكسار كما في العدسات .

ولهذا السبب تدعى منظومة التركيز البؤري الكهروستاتيكي في الانبوبة بالعدسات الالكترونية .

يوضح الشكل (7.9) عناصر المنظومة الثلاثة لمنظومة التركيز البؤري الكهروستاتيكي وقد وضعت بشكل مخطط مفصل .

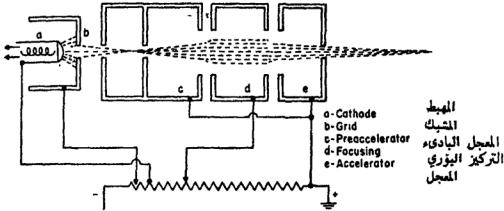

الشكل (7.9) مسار حزمة الالكترون خلال خطوط المجال في الانبوبة .

إن القطب الاول لهذه العدسة الالكترونية هو مصعد التمجيل المتقدم اذ يتكون من اسطوانة معدنية مع عدد من الزوائد لتجميع اشعة الالكترون التي تدخل خلال الفتحة الصغيرة على الجهة اليسرى والقطب الثاني هو مصعد التركيز الالكتروني والقطب الثالث هو مصعد التمجيل الثاني (المتأخر) .

إن مصعد التمجيل المتقدم ومصعد التمجيل مربوطان مع بعضهما بمجهود عال (حوالي 500 فولت) يُجهز بمصدر قدرة للفولتية العالية . وإن مصعد التركيز البؤري الواقع بين المصعدين المرتبطين مربوط الى جهد موجب أقل من ذلك (500 فولت تقريباً) . يكون فرق الجهد بين مصعد التركيز البؤري ومصعدي التمجيل محالاً كهربائياً بين عناصر الاسطوانات . وبما أن مسافات خطوط المجال غير منتظمة كما مبين في الشكل 7.7 فإن سطوح تساوي الجهد تكون منحنية لتشكل منظومة عدسة محدبة الطرفين وهذا مبين في الشكل (7.9) بخطوط المجال للمنطقة بين الاقطاب .




تنبعث الالكترونات بواسطة المهبط وتكون بشكل اشعة مبعثرة نسبياً ، ولكن تنحرف الالكترونات التي تدخل المجال الكهربائي بين مصعد التعجيل المتقدم ومصعد التركيز البؤري بزاوية غير عمودية على سطح تساوي الجهد ، وبذلك تكون اشعة الالكترونات موازية الى محور الانبوبة ، كما هو واضح في الشكل . وإن الاشعة الموازية تقريباً لمحور الانبوبة تدخل العدسة المحدبة الثانية وتنكسر مرة اخرى لتصبح متقاربة قليلاً ويكون التركيز البؤري على الشاشة وسط محور الانبوبة .

يمكن زيادة طول البؤرة للعدسة المحدبة من الطرفين او خفضها بتغيير الفولتية على مصعد التركيز البؤري بحيث تتحرك نقطة بؤرة الاشعة على طول محور الانبوبة بالمقاومة المتغيرة (المجهاد) الذي يقوم بعملية التنظيم لهذه الفولتية على مصعد التركيز البؤري الموجودة على واجهة المرسمة المكتوب عليها focus أي تركيز بؤري .

### 7.3.3 الانحراف الكهروستاتيكي : -

لنغرض شرح فكرة الانحراف الكهروستاتيكية لحزمة الالكترونات في المرسمة نعود الى كمية القوة المسلطة على الالكترون داخل مجال كهربائي منتظم ، ولأجل ذلك تكرر رسم الشكل 7.6 كما في 7.10 لتوضيح الحالة .

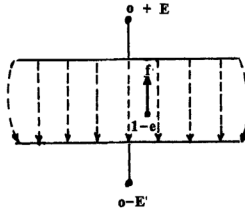

الشكل (7.10) القوة  $f$  على الالكترون في مجال كهربائي منتظم .

من تعريف المجال الكهربائي فإن القوة على الإلكترون تصبح  $f_e = -eE$  نيوتن  
وإن فعل القوة على الإلكترون يعمل باتجاه القطب الموجب على طول الخطوط  
لفيض المجال وإن قانون نيوتن الثاني للحركة يسمح لنا بحساب هذا التمعيل أي :

$$f = ma \quad (7.6)$$

ونحصل من تعويض المعادلة (7.3) في المعادلة (7.6) على

$$a = \frac{f}{m} = \frac{-eE}{m} \quad m \quad \text{sec}^2 \quad (7.7)$$


إذا إن

$a =$  تمعيل الإلكترون وحدتها  $m/\text{sec}^2$

$f =$  القوة على الإلكترون بالنيوتن N

$m =$  كتلة الإلكترون بالكيلوغرام kg

عند دراسة حركة الإلكترون في مجال كهربائي ، إن هذه الحركة تحدد عادة  
بالنسبة في المحاور الثلاثة المتعامدة  $x, y, z$  كما مبين في الشكل 7.11 ولدراسة  
هذه الخاصية سوف نستعمل رموز السرعة وشدة المجال والتمعيل .

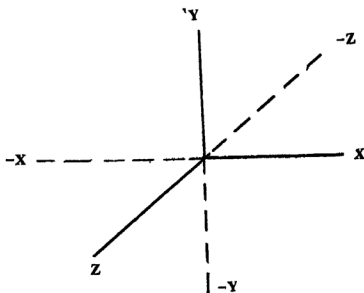


[ الشكل 7-11 ] منظومة الاحداثيات العمودية .

فمثلاً نكتب مركبة السرعة على المحور  $x$  بالشكل  $V_x$  وتقاس (m/s) ونكتب مركبة القوة على المحور  $y$  بـ  $f_y$  وتقاس بـ  $N$  وهكذا . ولا يمكن معرفة حركة الإلكترون في مجال كهربائي معين ما لم يعرف سرعته الابتدائية وإزاحته .

وتعني كلمة الابتدائي قيمة السرعة او الإزاحة في زمن المراقبة او  $t = 0$  ويستعمل الرمز  $0$  لبيان القيم الابتدائية هذه . فعلى سبيل المثال تكتب المركبة الابتدائية للسرعة على طول محور  $x$  تكتب بالشكل  $V_{0x}$  .

لاحظ الآن المجال الكهربائي ذا الشدة الثابتة مع خطوط القوة المؤشرة باتجاه السالب المبينة في الشكل 7.12 . فإن الإلكترون الذي يدخل هذه المجال باتجاه الموجب لـ  $x$  وبسرعة ابتدائية  $V_{0x}$  سوف يواجه قوة معينة . وبما ان المجال يعمل فقط باتجاه المحور  $y$  فسوف لا تكون هناك قوة على المحورين  $x$  و  $z$  أي أن تمجيد الإلكترون على هذين المحورين صفرأ وهذا الصفر يعني بأن السرعة ثابتة وبما ان الإلكترون يدخل المجال باتجاه الموجب وبسرعة ابتدائية  $V_{0x}$  فانها ستستمر بالتنقل على طول المحور  $x$  بتلك السرعة .

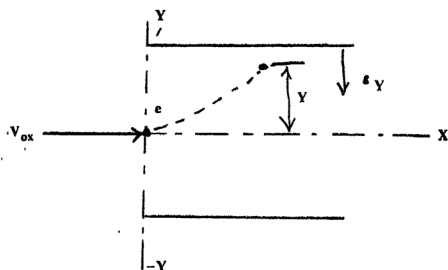

الشكل 7-12 مسار حركة الإلكترون في مجال كهربائي منتظم .

بتطبيق قانون نيوتن الثاني للحركة على القوة المسلطة على الالكترون باتجاه  
تؤول الى

$$f = m a_y$$

$$a_y = \frac{f}{m} = \frac{-e \epsilon_y}{m} = \text{ثابت} \quad (7.8)$$

توضح المعادلة (7.8) ان الالكترون يتحرك بتمجيل ثابت باتجاه y ضمن المجال  
الكهربيائي ولالجل ازاحة الالكترون بسبب قوة التمجيل هذه نستعمل التعبير  
المعروف للسرعة والازاحة .

$$V = V_o + at \text{ (m/s)} \quad (7.9) \text{ (السرعة)}$$

$$x = x_o + V_o t + \frac{1}{2} at^2 \quad (7.10) \text{ (الازاحة)}$$

وبسبب الظروف الابتدائية اذ تكون السرعة الابتدائية صفراً باتجاه  
y  $(V_{oy}=o)$  فإن المعادلة 7.9 تصبح  $V_y = a_y t \text{ (m/s)}$   
وتصبح كذلك بعد التعويض في المعادلة (7-8)

$$V_y = \frac{-e \epsilon_y t}{m} \text{ (m/s)} \quad (7.11)$$

إن ازاحة الالكترون باتجاه y من المعادلة (7.10) تصبح بعد تطبيق الظروف  
الابتدائية (الازاحة صفراً  $(y_o = o)$  والسرعة صفراً  $(V_{oy} = )$  كالآتي :

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 \text{ (m)}$$

وينتج بعد تمويض المعادلة (7.8) في المعادلة السابقة فيما يلي

$$y = \frac{-e \epsilon_y t^2}{2 m} \text{ (m)} \quad (7.12)$$

تتمدد المسافة  $x$  التي ينتقل فيها الإلكترون في الزمن  $t$  على السرعة الابتدائية ويمكننا كتابتها بعد استعمال المعادلة (7.10).


$$X = X_0 + V_{ox} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \text{ (m)}$$

والتي تصبح بعد تطبيق الظروف الابتدائية باتجاه  $x$  ( $x_0 = 0$ ) و ( $a_y = 0$ )

$$x = V_{ox} t \text{ أو } t = \frac{X}{V_{ox}} \text{ (7.13)}$$

بتعويض المعادلة (7.13) في المعادلة (7.12) نحصل على علاقة على الانحراف بدلالة المسافة للمسافة الأفقية المقطوعة من قبل الإلكترون.

$$y = \left[ \frac{-e E_y}{2 V_{ox}^2 m} \right] x^2 \text{ (m) (7.14)}$$

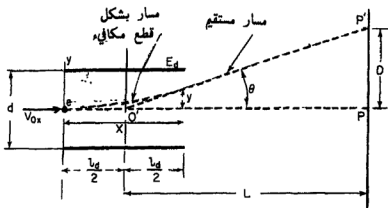

الشكل 7.13 انحراف حزمة اشعة المهبط

إذ توضح المعادلة 7.14 إن مسار الإلكترون المتنقل خلال مجال كهربائي ذو شدة ثابتة (يدخل المجال بزاوية قائمة على خطوط المجال) بشكل قطع مكافئ في المستوى xy يوضح الشكل السابق صفيحتان موازيتان تدعيان صفائح الانحراف على بعد d عن بعضهما البعض كما هو موضح في الشكل (7.13) وترتبطان إلى مصدر بفرق جهد  $E_d$  بحيث يتكون المجال الكهربائي  $E$  بين الصفيحتين. وإن شدة هذا المجال يعطي بالعلاقة :-

$$\epsilon = \frac{E_d}{d} \quad (V / m) \quad (7.15)$$

فالإلكترون الذي يدخل المجال بسرعة ابتدائية  $V_{ox}$  ينحرف باتجاه الصفيحة الموجبة متبعاً مساراً بشكل قطع مكافئ كما في المعادلة (7.14) الموضح في الشكل (7.13) وعندما يترك الإلكترون هذه المنطقة من صفائح الانحراف فإن قوة الانحراف لاتظهر بعد ذلك وينتقل الإلكترون بحظ مستقيم باتجاه النقطة  $P'$  وهي نقطة على الشاشة الفلورية. إن انحراف مسار الإلكترون على بعد  $x = \lambda d$  حيث يترك الإلكترون تأثير المجال الكهربائي يعرف بما يأتي :-

$$\tan \theta = dy / dx \quad (7.16)$$

ويأخذ مشتقة المعادلة (7.16) بالنسبة إلى  $x$  وبتعويض  $x = \lambda d$  وعن قيمة  $y$  المعطاة في (7.14) ينتج :

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{e \epsilon y \lambda d}{m V_{ox}} \quad (7.17)$$

يكون خط انتقال الإلكترون مماساً إلى القطع المكافئ عند النقطة  $x = \lambda d$  وإن هذا المماس يقطع المحور في النقطة  $O$  ويعطى موقع هذه النقطة التي تسمى نقطة الاصل الظاهر بالمعادلة (7.14) والمعادلة (7.17) وذلك لأن .

$$x - O = \frac{y}{\tan \theta} = \frac{e \epsilon \lambda d^2 / 2 m V_{ox}^2}{e E y \lambda d / m V_{ox}^2} = \lambda d / 2 \quad (7.18)$$

ان نقطة الاصل الظاهرة O تكون في وسط صفائح الانحراف وعلى بعد L من الشاشة الفورية ويمكن اعطاء الانحراف الحاصل على الشاشة بالمعادلة

$$D = L \tan \Theta \quad (m) \quad (7.19)$$

وبالتعويض  $\tan \Theta$  من المعادلة (7.17) نحصل على :

$$D = L \frac{e \epsilon_y d^2}{m V_{ox}^2} \quad (m) \quad (7.20)$$

إن الطاقة الكامنة للالكترون الذي يدخل المنطقة بين صفائح الانحراف وبسرعة ابتدائية  $V_{ox}$  هي :

$$\frac{1}{2} m V_{ox}^2 = e E a \quad (7.21)$$

اذ تمثل  $E a$  فولتية التمجيل في مطلق الالكترونات . وباعادة ترتيب المعادلة (7.21) نحصل على :

$$V_{ox}^2 = \frac{2 e \cdot E a}{m} \quad (7.22)$$

وبتعويض شدة المجال من المعادلة (7.15) وسرعة الالكترون  $V_{ox}$  في الاتجاه  $x_0$  من المعادلة (7.22) في المعادلة (7.20) نحصل على

$$D = L \frac{e \epsilon_y d^2}{m V_{ox}^2}$$

$$D = \frac{L d E_d}{2 d \cdot E a} \quad (m) \quad (7.23)$$

إذ أن

$$\begin{aligned} D &= \text{الانحراف على الشاشة الفلورية (بالمتر)} \\ L &= \text{المسافة من وسط صفائح الانحراف الى الشاشة (بالمتر)} \\ d &= \text{الطول المؤثر لصفائح الانحراف (بالمتر)} \\ d &= \text{المسافة بين صفائح الانحراف (بالمتر)} \\ E_d &= \text{فولتية الانحراف (بالفولت)} \\ E_a &= \text{فولتية التعميل (بالفولت)} \end{aligned}$$

توضح المعادلة (7.23) إن انحراف حزمة الالكترون على الشاشة تتناسب تناسباً طردياً مع فولتية الانحراف  $E_d$  وذلك عند فولتية التعميل معطاة  $E_a$  ولابعاد معينة للانبوبة ويوضح هذا التناسب الطردي ان الانبوبة يمكن ان تستخدم كأداة بيان للفولتية بشكل خطي . وقد فرضنا في هذه المناقشة ان  $E_d$  كانت فولتية مستمرة وثابتة . على اية حال فإن فولتية الانحراف عادة كمية تتغير وان الصورة على الشاشة تتبع تغير فولتية الانحراف بشكل خطي نسبة الى المعادلة (7.23) .

تعرف حساسية الانحراف  $S$  للانبوبة بأنها الانحراف على الشاشة (بالمتر) لكل فولت من فولتية الانحراف ويمكن تمثيلها بالمعادلة الآتية : -

$$S = \frac{D}{E_d} = \frac{L d}{2d E_a} \quad (m/V) \quad (7.24)$$

إذ أن  $S =$  حساسية الانحراف  $(m / V)$

كما يعرف عامل الانحراف  $(G)$  للانبوبة بأنه مقلوب الحساسية  $S$  ويعبر عنه بالآتي : -

$$G = \frac{1}{S} = \frac{2 d E_a}{L d} \quad (v/m) \quad (7.25)$$

فاذا كانت قيم المعادلتين (7.23) و (7.24) معروفة فيمكن الاستنتاج إلى ان حساسية الانحراف  $S$  وعامل الانحراف  $G$  لانبوبة لا يعتمدان على فولتية الانحراف ولكن تتغير حساسية الانحراف خطياً بالنسبة الى التعميل المجهد .



فولتية التمجيل العالية تنتج حزمة الكترون يحتاج الى فولتية الانحراف عالية لازاحة معينة على الشاشة. وان الحزمة ذات التمجيل العالي تتعرض الى طاقة حركية اكثر وعليه تنتج صورة ذات بريق اكثر على شاشة الانبوبة ولكن انحراف هذه الحزمة اصعب وفي بعض الاحيان نسميها الحزمة الصعبة. إن القيم النموذجية لموامل الانحراف تتراوح من  $10 \text{ v/cm}$  الى  $100 \text{ v/cm}$  نسبة الى الحساسيات  $0.1 \text{ mm/v}$  الى  $1.0 \text{ mm/v}$  على التعاقب.

#### 7.4 أنواع الشاشات :

عندما تصطدم الاشعة الالكترونية مع شاشة الانبوبة تتكون بقعة من الضوء نتيجة هذا الاصطدام. اذ تكون الشاشة مطلية من داخلها بمادة الفسفور، الذي يمتص الطاقة الحركية للالكترونات الساقطة وتحولها الى طاقة بسرعة أقل بحيث يمكن رؤيتها وتتناز بعض المواد الفلورية مثل الفسفور أو أكسيد الزنك بمقدرتها على السطوع عند تعرضها للاشعاع الالكتروني وتسمى بالخاصية الفلورية. وهناك خاصية أخرى للمواد الفلورية وتسمى الخاصية الفسفورية وهي خاصية المادة للاستمرار اشعاع الضوء حتى بعد عزل المصدر المسبب (الحزمة الالكترونية في هذه الحالة). يقاس الزمن الذي تستغرقه الخاصية الفسفورية أو الاشعاع المتأخر عادة بزمن زوال الصورة الأصلية وان شدة الضوء المنبعث من شاشة الأنبوبة تدعى بالبريق وتعتمد على عدد من العوامل أولها السيطرة على شدة الضوء بعدد الالكترونات المنطلقة والتي تصطدم بالشاشة خلال ثانية واحدة. والعامل الثاني للبريق فهو الطاقة التي يطلق بها الالكترونات التي تصطدم بالشاشة ويعتمد هذا على جهد التمجيل وان زيادة جهد التمجيل تؤول الى زيادة البريق.

والعامل الثالث للبريق هو المدة التي تصطدم بها الحزمة على مساحة معينة من الشاشة لذا فان سرعة الكسح تؤثر على البريق، وأخيراً يعتمد البريق على الخصائص الفيزيائية للفسفور نفسه وحسب صناعته، وهناك جداول تبين بعض خصائص المواد الفسفورية الشائعة الاستعمال ولاداعي للتطرق اليها في هذا الكتاب.


قد تتعرض الشاشة الفلورية الى اذى كبير نتيجة سوء استعمال المنظمات ووسائل السيطرة الموجودة في اللوحة الأمامية لجهاز المرسمة فعندما تصطدم حزمة الالكترونات ذات كثافة تيار عالية جداً يحصل اذى دائمى لجزء الشاشة

الذي تتعرض له هذه الحزمة نتيجة احتراق المادة الفسفورية ، وعندها ينتج ضعف في الضوء المنبعث . وهناك عاملان يؤثران على هذا الاحتراق اولها كثافة الحزمة وثانيها مدة تعرض الشاشة لهذه الحزمة ، يمكن السيطرة على الحزمة بالمنظّات وهي الشدة **Intensity** والتركيز أو التنبير **Focus** واللاستجماتية **Astigmatism** الموجودة في الواجهة الامامية للجهاز . ويمكن السيطرة على زمن تعرض الشاشة للحزمة بالسيطر **Time/Div** أو منظم الكسح . ويمكن تجنب احتراق المادة الفسفورية في الشاشة بالمحافظة على تقليل شدة الحزمة وقلة زمن تعرض الشاشة لها .

تنتج الالكترونات المنطلقة والمصدمة على الجدار الداخلي للشاشة انبعاثات ثانوية للالكترونات لذا تحتفظ الشاشة في حالة التوازن . إن هذه الانبعاثات الثانوية ذات السرعة الواطئة للالكترونات تجمع بواسطة البطانة الموصلة الداخلية لأنبوبة زجاجية والتي تربط كهربائياً الى المصد الثاني ويستعمل جزء من مصعد التجميع بطانة موصلة وفي بعض الأنابيب الخاصة التي تحتوي تركيزاً بؤرياً مغناطيسياً كما في أنبوبة جهاز التلفزيون .

#### 7.5 ربط الانبوبة مع اجزاء المرسمة الاخرى : -

يتم الربط الكهربائي للعناصر المختلفة داخل الغلاف الزجاجي للانبوبة من خلال قاعدة الأنبوبة كما هو موضح في الشكل (7.14) والذي يوضح ربطاً نموذجياً للمرسمة ذات الاستخدامات العامة .

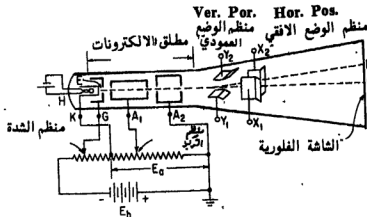

الشكل 7.14 ربط الانبوبة مع المنظّات التي تسيطر على حزمة الالكترونات من ناحية الشدة والتركيز وموضع البقعة على الشاشة

يتم تجهيز الفولتيات المختلفة لمجموعة مطلقة للالكترونات بمصدرين للقدرة مربوطين على التوالي وهما الفولتية العالية لفولتية التعميل والفولتية الواطئة للدوائر الثانوية وهناك شبكة تقسيم مربوطة عبر المجهزين لتهيئة الفولتية الاشتغال الضرورية الى المنظومة . تنظم شدة الحزمة الالكترونية بتغيير الفولتية بين المهبط والشبك بمقاومة متغيرة قيمتها 500 موجودة في شبكة التقسيم وتربط الى الواجهة الامامية ومؤشر عليها Focus فهي تنظم الفولتية السالبة على حلقة البؤرة لجزء العدسة السالبة على حلقة البؤرة لجزء العدسة . بين 500v — و 900v — . ويصبح تأثير العدسة اقوى (أقصر بعد بؤرى) كلما كانت حلقة البؤرة سالبة اكثر بالنسبة الى المصدرين الخارجيين . إن المسيطر Astigmatism الموجود ايضاً . على الواجهة الامامية للمرسمة تنظم الفولتية : على مصعد التعميل بالنسبة الى صفائح الانحراف العمودية التي تلي قسم العدسة . إن هذا يشكل عدسة اسطوانية والتي تصحح اي ابتعاد أو تغيير عن التركيز البؤري وتنظم استدارة البقعة على شاشة الأنبوبة .

يمكن ان توجه الحزمة نحو اي مكان على الشاشة باستخدام مسيطرين موجودين على الشاشة الامامية للمرسمة مؤشرين Ver. pos أي الوضع العمودي و Hor. pos أي الوضع الأفقي فعند وضع المسيطر Ver. pos في الوسط تكون الصفائح العمودية مربوطة الى فولتية متشابهة ولا يوجد هناك مجال كهربائي بينها . لذا فان الحزمة الالكترونية لا تنحرف وتنقل الى وسط الشاشة . وبتنظيم بسيط لمسيطر ال Ver. pos تسلط فولتية غير متوازنة على الصفائح ويتكون مجال كهربائي بسبب فرق الجهد الناتج بين الصفحتين ويؤثر هذا المجال على الحزمة المارة بين الصفحتين وتغير مكان البقعة الى مكان جديد على الشاشة وبصورة مشابهة فان المسيطر Hor. pos يمكنه أن يحرك البقعة في أي اتجاه أفقي على الشاشة . ومن هذا ينتج بان تنظيم كلا المسيطرين العمودي والأفقي في وقت واحد يمكنه من وضع البقعة في أي مكان على الشاشة .

## 7.6 منظومة الانحراف العمودي : Vertical deflection system العناصر الاساسية :


يجب أن تؤدي منظومة الانحراف العمودية ما مطلوب منها بشكل دقيق كما يجب على المنظومة أن تعيد انتاج شكل موجة فولتية الدخل بموجب ضوابط

معينة لعرض الحزمة وزمن الصمود والاتساع وإن الانحراف العمودي يهيء طريقة للعزل بين مصدر الإشارة وصفائح الانبوبة وفي بعض الحالات تهيء المنظومة العمودية تشكيلات التشغيل المختلفة كازدواج الـ d.c والـ a.c وعمليات مضاعفة وادخال فرق وغيرها . تكون هذه الامور الخاصة موجودة عادة في انواع المرسات المختبرية الاكثر دقة والتي تستخدم ما يسمى وحدات الربط الى جهاز مباشرة .

تتكون منظومة الانحراف العمودي من العناصر المبينة في المخطط الكتلي المبين في الشكل وهي : -

- (أ) محس المرسمة .
- (ب) اختيار الدخل .
- (ج) موهن الدخل .
- (د) المضخم العمودي .

يعمل محس الـ CRO على ربط المضخم العمودي الى الدائرة المراد فحصها من دون تحميل والا فإن الدائرة سوف تتغير معالمها . هناك عدد من انواع المحسات لتطبيقات القياسات المختلفة وتنتخب نسبة الى فولتية وتردد الدخل اي المطلوب قياسها . ويوضح الشكل 7.15 مجاً للاغراض العامة ويحمي مقاومة على التوالي (توهين الإشارة) ومتممة متغيرة على التوازي (محدد الجس) وكلاهما موجودان في الجس نفسه مع نهاية الجس وتوصيل الارضي . يربط الجس الى نهاية الدخل العمودي خلال كيبل محوري . اما في حالة المرسمة المستخدمة للترددات الواطئة والرخيصة الثمن فتستخدم اسلاك الربط الاعتيادية بدون محس آخر .

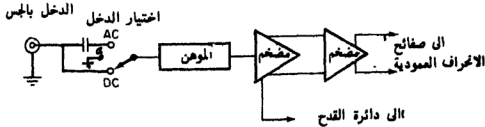

الشكل 7.15 مخطط كتلي يبين عناصر منظومة الانحراف العمودي .


## 1 - منتقي الدخل :

يوضح الشكل 7.15 منتقي الدخل وهو مفتاح ذو ثلاثة مواضع AC ، DC ، Gnd (تيار متناوب - ارضي - تيار مستمر) فمعد وضع المنتقي على الوضع AC فإن الإشارة تدخل عن طريق متبعة إلى الموهر . فالتسمة تحجز مركبة الـ DC للموجة الداخلة وتسمح فقط المركبة الـ AC في الدخول للمضخم . وتكون هذه الخاصية مفيدة وتسمح لقياس فولتيات إشارة التيار المتناوب المتراكبة مع فولتيات الحياز DC .  
فإذا وضع المنتقي على DC تربط إلى المضخم مباشرة وتكون هذه القياسات مفيدة لإيجاد قيمة الفولتية الآنية الكلية .  
أما ربط الأرضي على المنتقي فإنه موجود في بعض المرسات كموضع وسط بين الـ AC والـ DC وهي حالة سالبة لازالة أي شحنة مخزونة في موهر الدخل بتأريض دخل الموهر كلما انتقل موضع المفتاح من حالة الـ DC إلى حالة الـ AC .

## 2 - موهر الدخل Input attenuator


يتكون موهر الدخل من عدد من تقسيمات الفولتية RC يمكن السيطرة عليها من الواجهة الأمامية للمرسمة عن طريق المفتاح المتعدد الخطوات Volt/Div . ينظم هذا المنتقي بدلالة عامل الانحراف (v/div) عادة بالترتيب 1-2-5 . ويكون المدى النموذجي لتنظيم الموهر هذا 0.1 ، 0.2 ، 0.5 ، 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ثم 50 فولت لكل تقسيم مع أقصى توهين على الوضع 50v/div . ولأجل ضمان عمل المرسمة على مدى تردد خاص (عرض الحزمة النموذجي dc-25MHz) فإن توهين إشارة الدخل يجب أن لا تعتمد على التردد وهذا يتطلب مايسمى بالموهر المعادل Compensated attenuator يوضح الشكل 7.16 نموذجاً لموهر إلى جانب مرحلة الدخل للمضخم العمودي والذي تكون مانعة دخله ممثلة بالمقاومة  $R_1$  على التوازي مع  $C_1$  .

يمكن وضع الموهر بحيث أن الإشارة تربط مباشرة إلى مضخم الدخل من دون توهين . وفي مثالنا هذا يعود إلى الوضع 0.1v/div أو أقصى حساسية لمنظومة الانحراف العمودي . وعندما يكون المفتاح في حالة ربط الشبكة الموهر إلى الدائرة ، يأخذ تقسيم الفولتية حله وينتج من ذلك فولتية الخرج  $V_0$  متناسبة مع مانعة الدائرة الكلية ففي الموهر المعادل تكون هذه النسبة في الموهر المعادل

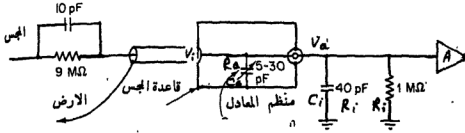

شكل 7.16 موهن الدخول مع مجس 10 الى 1 .

من الممانعات ثابتة ولا تعتمد على تردد فولتية الإشارة وبتغيير  $C_a$  بحيث يصبح ثابت الزمن  $R_a C_a$  مساو لثابت الزمن  $R_i C_i$  وقد وضع ذلك في الشكل 7.17 اذ تشكل  $R_a$  و  $C_a$  و  $R_i$  و  $C_i$  قنطرة كهربائية .

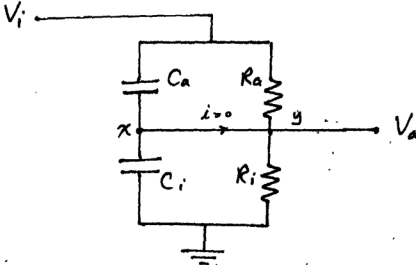

الشكل 7.17 قنطرة دائرة التوهين في منظومة الانحراف الممودي .

تكون القنطرة في حالة توازن عندما يكون  $R_a X_{Ci} = R_i X_{Ca}$  او عندما يكون  $R_a C_a = R_i C_i$  فعند الموازنة لا يوجد تيار في الفرع  $xy$  ويمكن رفع التوصيل من الدائرة .  
لذا نحصل على فولتية الخرج عند توازن القنطرة بقسم الفولتية المقاومي ويساوي .

$$V_a = \frac{V_i}{R_a + R_i} \quad (7.26)$$

## 7.7 قياس زاوية الطور والتردد :

يمكن بالمرسمة قياس زاوية الطور بين الموجات الجيبية وينجز ذلك بتبسيط إحدى الموجات على الصفائح العمودية والآخرى على الصفائح الأفقية مكونة هيئة الشكل الناتجة على الشاشة أما بشكل خط مستقيم أو دائرة أو شكل بيضوي ويعتمد ذلك على زاوية الطور كما هو موضح في الشكل (7.18) حيث يلاحظ الشكل الناتج على الشاشة عندما تكون زاوية الطور بين الموجتين المسطتين على الصفائح الأفقية والصفائح العمودية صفر و 45 درجة و 90 درجة . هذا وإن طريقة حساب زاوية الطور تكون كالآتي : -  
نفرض مثلاً أن موجة الفولتية المسطرة على الصفائح الأفقية هي : -

$$V_H = V_p \sin \omega t$$

وإن موجة الفولتية المسطرة على الصفائح العمودية هي : -

$$V_v = b \sin (\omega t + \phi)$$


فعندما يكون  $t = 0$  فإن  $V_H = 0$  ويعني ذلك أن الانحراف الأفقي صفر وأن الانحراف العمودي يمكن اعطائه بالقيمة  $a$  عند هذه النقطة وكالآتي :

$$V_v = b \sin \phi = a$$


وعند إيجاد قيمة  $\phi$  فإنها فهي :

$$\phi = \arcsin \frac{a}{b}$$

كما يمكن إيجاد النسبة مباشرة من قياس أبعاد الشكل الناتج على الشاشة كما هو مبين في الشكل (7.19) مع ملاحظة أن شكل الموجة يجب أن يكون في موضع وسط بالنسبة إلى خطوط المحاور الأفقية والعمودية على الشاشة لكي تكون المعادلة أعلاه صحيحة ويمكن استخدامها لفرض حساب الزاوية بصورة جيدة إن الأشكال المبينة في الشكل (7.18) هي أمثلة للأشكال الليسجية والتي

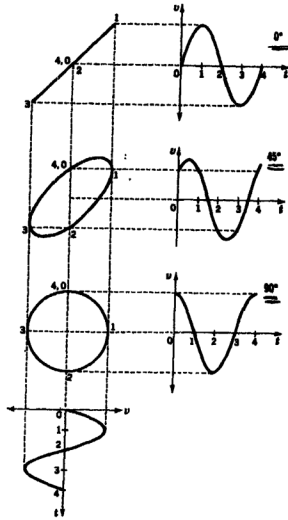


الشكل 7.18 الاشكال الليسجية لفرق زوايا الطور بين فولتيات الدخل العمودية والافقية  $90^\circ$  ،  $45^\circ$  ،  $0^\circ$  .

 

الشكل 7.19 تحسب زاوية الطور بين الفولتيات المسطرة على الصفائح العمودية والافقية للمرسمة من معرفة نسبة  $a$  الى  $b$  .



تستخدم هي الاخرى لايجاد النسبة بين ترددات الموجتين المسلطتين على المرسة . حيث تسلط احدى الموجات الجيبية على صفائح الانحراف العمودي والاخرى على صفائح الانحراف الافقية . واذا كانت النسبة بين الترددين لماتين الموجتين عدداً غير صحيح مثل  $1/2$  ،  $1/4$  ،  $2/3$  ... الخ . فإن الشكل على الشاشة سوف يكون مستقراً وثابتاً ولا يتحرك . وإن نسبة الترددات تسحب من عدد رؤوس الحلقات الموجودة على الشاشة الملامسة للخط العمودي لحافة الشكل بالمقارنة مع عدد رؤوس الحلقات الموجودة على الشاشة الملامسة للخط الافقي لحافة الشكل على الشاشة . وإن سبب ذلك يعود الى ان عدد كامل من الموجات الجيبية المسلطة على الصفائح الافقية تكبل في الوقت نفسه اكمال الموجات الجيبية المسلطة على الصفائح العمودية . ويوضح الشكل (7.20) بعض الأمثلة النموجية لترددات مختلفة وقد اشتقت هذه الاشكال بالطريقة نفسها التي استخدمت في تحليل الشكلين السابقين (7.18) و (7.19) والاشكال المرسومة على الشاشة في الشكل (7.19) هي لنسبة التردد المسلطة على صفائح الافقية والعمودية نفسها والاختلاف الوحيد يكون في وقت تردد الموجتين عند نقطة الاصل اي الاختلاف في زاوية الطور لذا فإن الشكل هو لنسبة الترددات 1:1 . هذا ولو ان اساس استخدام الاشكال الليسجية هو لايجاد نسبة الترددات لكل من الموجات الجيبية وغير الجيبية الا ان الموجات غير الجيبية لا تكون الصورة فيها واضحة بشكلها الصحيح .

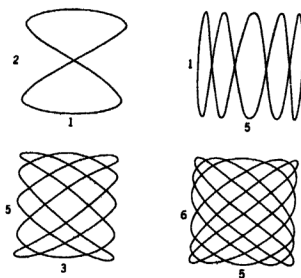

الشكل 7.20 الاشكال الليسجية لنسب الترددات 1:2 ، 1:3 ، 5:3 ، 6:5 كما مؤشر .

## 7.8 مسائل

- 1 - هل يمكن استخدام مرسمة الترددات لاشعة المهبط لقياس التيار وضع الاجابة بشرح بسيط .
- 2 - ارسم المخطط الكتلي لاجزاء المرسمة الرئيسة واكتب على المخطط اسماء الاجزاء المهمة .
- 3 - هل تعد المرسمة من الاجهزة الالكترونية للقياس ، لماذا ؟
- 4 - وضح بمخطط بسيط توصيلات ربط انبوبة اشعة المهبط بدوائر السيطرة المختلفة .
- 5 - اذكر خمسة امور هامة تطبقها عند استخدام المرسمة لأجل العناية بالجهاز والحفاظة عليه من العطب .
- 6 - اشرح فكرة التركيز البؤري في المرسمة .
- 7 - اشرح مستعيناً بالمعادلات علاقة الانحراف على الشاشة والفولتية المسلطة .
- 8 - مالفرض من خط التعويق في المرسمة .
- 9 - وضح بالرسم شكل الموجة الناتجة على الشاشة مرسمة اذا كان تردد موجة سن المنشأ المسلطة على الصفائح الافقية نصف تردد الموجة الجيبية المسلطة على الصفائح العمودية .
- 10 - وضح بالرسم الشكل الذي يظهر على شاشة المرسمة اذا سلطت موجتان جيبيتان على الصفائح العمودية والصفائح الافقية وكانت زاوية الطور بينهما 30 درجة تحقق من النتيجة باستخدام الحساب النظري لزاوية الطور .
- 11 - ارسم مخطط منظومة الانحراف العمودي للمرسمة موضحاً الاجزاء المهمة على الرسم .
- 12 - اذا كان زمن الكسح الافقي في مرسمة الترددات 0.2 ملي ثانية . ارسم اشكال الموجات الاتية حسب ظهورها على الشاشة
  - 1 - موجة متناوبة جيبية ترددها الزاوي ( $\omega = 10,000 \text{ rad /sec}$ )
  - 2 - موجة متناوبة مربعة زمنها 0.1 ملي ثانية .
  - 3 - موجة مثلثية موجبة تتكرر 10,000 مرة في الثانية .
- 13 - ارسم مخططاً يوضح الحصول على نصف موجة على شاشة المرسمة .
- 14 - هل يستخدم التركيز البؤري الكهروستاتيكي في المرسمة لفرض تصغير الموجة بمجمع اشعتها الضوئية ؟ اذا كان الجواب النفي اشرح عملية التركيز البؤري الصحيحة .


15 - هل يمكن اشتقاق مكان سقوط البقعة المضيئة على شاشة المرسمة بواسطة قوانين نيوتن . اذكر السبب وما علاقة ذلك بكتلة الإلكترون او شحنتها .

16 - يعد الزمن الذي يستغرقه الإلكترون للمرور بين صفائح الانحراف من احد العوامل التي تحدد التردد الذي يعمل به جهاز المرسمة . مفترضاً بأن الزمن هذا يقارب زمن  $0.2$  من الذبذبة الواحدة للتردد . احسب اعلى تردد يمكن استخدامه اذا كان طول الصفائح  $1\text{cm}$  والطاقة المحركة للإلكترون  $2000\text{eV}$  عند دخوله الصفائح . احسب حساسية الانحراف  $S$  للمرسمة اعلاه اذا كانت  $L$  (المسافة بين الشاشة ومنصف صفائح الانحراف) تساوي  $30\text{cm}$  والمسافة  $d$  بين صفائح الانحراف تساوي  $7\text{cm}$ .

17 - مرسمة فيها فولتية التنجيم بين الصفائح التعتيل والمهبط  $2$  كيلوفولت احسب سرعة حزمة الإلكترونات . اذا كان طول صفائح الانحراف العمودي  $1.5\text{cm}$  والمسافة بينها  $0.5\text{cm}$  وبُعد وسطها عن الشاشة  $50\text{cm}$  .

أ - جد حساسية الانحراف بوحدات الفولتية المسلطة على صفائح الانحراف على انحراف الحزمة على الشاشة بالمليمترات .  
ب - التردد الممكن قياسه بهذه المرسمة اذا اعتبرنا زمن مرور الحزمة لا يزيد عن  $0.1$  من زمن ذلك التردد .

18 - قمنا بقياس التيار الذي ظهر على الشاشة المرسمة كما مبين في الشكل بواسطة ثلاثة مقاييس تيار مختلفة ربطت على التوالي الاول من نوع دى ارسنفال والثاني من نوع الحديد المتحركة والثالث من النوع المزود بقنطرة مقوم .  
جد قراءة كل مقياس ثم جد نسبة الخطأ في القياس اذا كانت المقاييس خاصة بقياس القيم الجيبية .

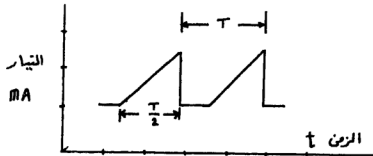

19 - مرسة مختبرية وضع منظم سعة الموجة على 1V/cm ومنظم القاعدة الزمنية على 0.02ms/cm الشاشة مربعة عرض الكسح 10cm . معتبراً كسحاً مثالية . ارم اشكال الموجات الناتجة المسلطة على نهايات الدخل العمودية .

$$V = 5 \cos (10^4 \pi t)$$

أ - فولتية  
ب - موجة مثلثية ذات زمن ذبذبة 0.1ms واتساع 3V  
ج - نبضة تكرر 2000 مرة في ثانية وتظهر عند 50% من الفترة واتساع 10V

20 - ارم المخطط الكتلي للمرسمة موضعاً شكل الموجة العمودية والافقية الداخلة والموجة الناتجة على الشاشة . على أن تكون الموجة المسلطة على الصفائح العمودية جيبيية الشكل .

ب) مرسة فيها عامل الانحراف 5V/mm deflection factor والمسافة من الشاشة الى وسط الصفائح العمودية  $L = 20\text{cm}$  المسافة بين الصفائح العمودية  $d = 5\text{mm}$  طول الصفائح العمودية يجب ان لايزيد عن 0.1 من زمن الموجة المسلطة على نهايات الجهاز .

احسب اقصى تردد يمكن استخدامه في هذه المرسة مع العلم ان شحنة الالكترون  $C = 1.6 \times 10^{-19}$  كتلة الالكترون  $\text{kg} = 9.1 \times 10^{-31}$  .

## الْجَهْزَةُ الْقِيَاسُ الْإِلِكْتُرُونِيَّةُ

### مقدمة :

ان التطور السريع خلال السنوات الاخيرة الماضية للدوائر المتكاملة ذات المقياس الكبير وتطبيقاتها في الدوائر التناظرية أو الرقمية بصورة خاصة أدت الى تطورات كبيرة في اجهزة القياس الالكترونية من ناحية التصميم وفي انظمة القياس فضلاً عن سرعة انتاجها وانتشارها بصورة واسعة وتغلغلها في كثير من المجالات المهمة وخاصة في اجهزة السيطرة الحديثة .

تتوفر الاجهزة الحديثة بشكل اجهزة متعدد الغايات ومنها ما تستخدم المعالجات الدقيقة للسيطرة على عمليات القياس المتسلسلة فضلاً الى الاستفادة من الذاكرة الداخلية لهذه المعالجات التي تفيد في عمليات المقارنة والبرمجة وتخزين المعطيات وتكون هذه الاجهزة ذات الاغراض المتعددة وبهذه الميزات الكبيرة رخيصة التكاليف من ناحية انتاجها وفي عملية الصيانة اذا تجنبنا بعض الحالات التي تحتاج الى خبرات عالية في تشغيلها او الى جمع بعض المعطيات الخاصة .

تصمم الاجهزة الالكترونية في الوقت الحاضر لتتلاءم في عملها مع الانظمة القياسية مثل (IEC bus او IEEE 488 bus) لتكوين انظمة قياس ذاتية بعد جمعها مع بعض سهولة مثل تطبيقات السيطرة الرقمية ذات التغذية العكسية ، ويتضمن مثل هذا النظام اجهزة التحسس (اذا قد يبلغ عددها 30 او اكثر) ويسيطر على هذه العمليات في استقبال المعطيات اللازمة وتخزينها حاسبة رقمية خاصة . ويمكنها بعد ذلك تنفيذ بعض العمليات الحسابية او الاحصائية

واعطاء النتائج المطلوبة . وتستخدم اجهزة تحويل (D/A) تناظري الى رقمي ذات السرعة العالية لتحويل القيم التناظرية الى مايقابلها من سلسلة نبضات رقمية . ويتم بعد ذلك التعامل مع الانظمة الرقمية داخل الحاسبة بسهولة وبكفاءة اعلى ، وتجري عملية اخراج النتائج بشكل رقمي او تحول الى قيمة تناظرية بشكل منحنى في جهاز الرسم مثلاً وذلك باستخدام اجهزة او دوائر التحويل الرقمي الى تناظري (A/D) . وكما هو معلوم فإن النواتج المثلثة بشكل تناظري تكون أكثر ملاءمة للعين البشرية والقليلة الكلفة نسبياً .

دخلت الاجهزة الالكترونية في الوقت الحاضر في كثير من المعامل والمصانع ذات الانتاج الواسع كما استخدمت هذه الاجهزة في فحص الناتج والتأكد من جودتها ؛ ومحتاج هذه العملية الى اجهزة قياس معقدة بعض الشيء في تكوينها واستخدامها ، اذ يكون فيها عدد من العوامل التي تتطلب ملايين العمليات الحاسوبية لتكوين دورة فحص كاملة . كما يجب عدم اهمال عامل الزمن والكلفة في هذه الحالة . وتتطلب أنظمة القياس التناظرية او الرقمية في اغلب الاحيان برامج تسيطر على سير عملية القياس فضلاً عن المقارنات اللازمة مع قيم او اشارات توضع مسبقاً داخل الذاكرة . وقد اصبحت اجهزة القياس الذاتية أكثر انتشاراً في الوقت الحاضر في خطوط الانتاج لاغلب المعامل والتي تستخدم هذه الاجهزة في عمليات التصنيع وعمليات السيطرة النوعية كذلك ، وتفخر كثير من المعامل التي تختص في اتجاهها نحو السيطرة الالكترونية في دقة ورخص المواد المنتجة .

وسنحاول في هذا الفصل ذكر بعض أنظمة القياس المهمة والتي تدخل فيها اجهزة القياس الالكترونية وقد ادت الزيادة في هذه الاجهزة وتعددتها بصورة سريعة الى تصنيفها الى الصنفين الآتيين :

- أ - الاجهزة التناظرية : وهي الاجهزة التي تزود في نتائجها دوالاً مستمرة ويتغير تدريجياً عند الخرج في حالة وجود تغيير في كمية الدخل . ومن امثلة الاخراج المؤشر في بعض اجهزة القياس ، او الراسم الالكتروني .
- ب - الاجهزة الرقمية : وهي الاجهزة التي تظهر نتائجها بشكل ارقام اعتيادية او بنظام رقمي آخر (ثنائي - ثنائي) وتمطي قيماً بشكل دوال غير متصلة عند تغير كمية الدخل وتكون الدقة في اجهزة القياس الرقمية اعلى منها في الاجهزة التناظرية .

إن وظيفة المقاييس أو أجهزة القياس بصورة عامة هي الحصول على معلومات تشير إلى مقدار أو كمية الشيء المقاس . ويجب في عملية ربط المقاييس تجنب التأثير الناتج من جراء الربط على مقدار الكمية المقاسة أو الظاهرة التي نحاول لقياسها .

وإذا استثنينا المقاييس الالكترونية للفولتية ( ذات مناعة ادخال عالية جداً ) نلاحظ ان معظم هذه الاجهزة تستهلك قدرة معينة ولو قليلة جداً وبمحدود 1 مايكروواط. يمكن تمثيل مناعة الادخال لهذه الاجهزة بوضع ( او فرض ) متسعة تتراوح بين 2 الى 50 بيكوفاراد ومقاومة تساوي عدداً من الميكا أوم .

### 8.1 المقاييس الالكترونية للفولتية التناظرية :

تمتاز الاجهزة الالكترونية المستخدمة في قياس الفولتية بخاصية وجود مناعة ادخال عالية مع قابلية على تكبير اشارات الدخل ذات الترددات العالية والتي تصل الى 1GHz او اكثر . على الرغم من تحديد معظم الاجهزة بترددات بين 5 الى 10 ميكا هرتز وذلك بوجود متسعة الادخال التي تتحدد من تطبيقات الترددات العالية .

يمكن استخدام المقياس الالكتروني في قياس مدى واسع لفولتية الادخال ، ويجب ان تحدد اتساع اشارة الادخال بقيم تعتمد على تصميم الجهاز نفسه وذلك باستخدام موهنات (attenuators) ذات المناعة العالية للفولتيات العالية . في حين تستخدم المضخمات الالكترونية ذات الكسب العالي ومناعة ادخال عالية كذلك لتضخيم فولتيات الادخال الواطئة ، ويجب ان تكون مناعة الاخراج للمضخم الاخير في الحالتين واطئة ، بحيث يعمل المضخم كمصدر تيار لتحويل ac الى dc عند الحاجة لقياس فولتية ac باستخدام اجهزة قياس dc واعطاء الناتج ، يمكن تقسيم تدريج المقياس عند الاخراج من اجل الحصول على قراءة ج.م.ت (rms) او قراءة لوغاريتمية (logarithmic) او قيم معدل او الذروة لفولتية الادخال المقاسة .

وتجب الملاحظة ان دقة القياس تعتمد بصورة اساسية على الخواص الداخلية لمغير ac الى dc . فضلاً عن المعلومات عن هيئة أو شكل الموجة . وقد يكون المقياس في بعض الاجهزة الالكترونية بصورة لوغاريتمية معطياً مجالاً واسعاً لقراءة مقدار الفولتية بـ dB على مقياس مفرد دون الحاجة الى تغيير مفاتيح

الجهاز مثل ذلك 100 فولت 316 مايكرو فولت يمكن قراءة هذه الفولتيات وهذا المجال الواسع بشكل dB والذي يساوي  $(100 \div 316) \log_{10}$

$$= 110 \text{ dB}$$

### 8.1.1 خصائص مغير الفولتية ac الى dc

يمكن استخدام المغيرات لاعطاء فولتية خرج تمثل القيمة الحقيقية جـ م ت او فولتية الذروة او معدل الفولتية . وتدرج الاجهزة الالكترونية الخاصة لقياس هذه الكميات نسبة الى فولتية جـ م ت . ويكون هذا مناسباً لقراءة جـ م ت الحقيقية ، اما معدل الفولتية أو فولتية الذروة فتكون قراءات المقياس صحيحة في حالة كون موجه الادخال بشكل جيبي فقط .

### 8.1.2 مقاييس الفولتية جـ م ت (rms) :

إن قيمة (جـ م ت) للموجه هي كمية مهمة في قياسات فولتية ac وهي الفولتية (ac) المكافئة لفولتية dc في توليد كمية الحرارة نفسها في مقاومة معينة . ففي حالة الـ dc تكون كمية الحرارة متناسبة مع قيمة القدرة المبذولة في الحمل المقاومي .

اي تكون القدرة في الحمل المقاومي في حالة الـ dc هي :

$$P = \frac{V_{dc}^2}{R}$$

اذ تمثل P قيمة القدرة بالواط  
و R قيمة المقاومة بالاوم  
V<sub>dc</sub> الفولتية عبر المقاومة

اما في حالة فولتية الـ ac فتكون قيمة الحرارة متناسبة مع مربع الفولتية الفاعلة rms عبر الحمل المقاومي .



$$P_{av} = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

ويمكن إيجاد معدل القدرة في الموجة الجيبية من تكامل مربع الموجة الكاملة مقسوماً على  $R$  أي :

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_i^2}{R} dt$$

$$= \frac{1}{T} \frac{\int_0^T V_i^2 dt}{R}$$


$$V_{rms} = \frac{1}{T} \int_0^T V_i^2 dt$$

ومن هذا نستنتج ان جهاز قياس (جـمـت) يجب أن يتمكن من إيجاد مربع الموجة ومن ثم إيجاد معدل الموجة بعد التربيع . أي يجب أن يكون للجهاز أو لأحد عناصره استجابة لمربع الموجة .

لاحظنا أن قيمة (جـمـت) لموجة ac تقدر بقيمة الحرارة الناتجة في حمل مقاومي . ولذلك تكون الطريقة المباشرة لقياس قيمة جـمـت هي بالتحسس عن قيمة الحرارة المولدة ومقارنة ذلك بكمية الحرارة الناتجة عن فولتية dc معلومة . ويدعى مثل هذا الجهاز بعنصر الاقتران الحراري والذي يستخدم غالباً في تنفيذ هذه العملية .


عند اتصال معدنين مختلفين ببعضهما ، تتكون فولتية dc في نقطة الاتصال اعتاداً على درجة حرارة هذه النقطة (المنطقة) . ويدعى هذا الاتصال بالاقتران الحراري . وتوضع هاتان المادتان المتصلتان عادة في غلاف مفرغ من الهواء أو مملوء بغاز معين كما في الانواع القديمة أو من مواد شبه الموصل المستخدمة في الاجهزة الحديثة . يوضح (8.1) الشكل الهياكل المختلفة لعنصر الاقتران الحراري مع الرسم التخطيطي .

وتجب الملاحظة هنا بأن اي جهاز يستجيب لمربع فولتية الدخل يمكن استخدامه بدلاً من عنصر الاقتران الحراري في قياس قيمة جـمـت .

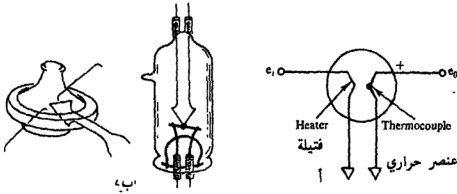

شكل (8.1) (أ) رمز المقترن الحراري (ب) شكل المقتن

يوضح الشكل (8.2) مخططاً لأجزاء مقياس الفولتية المستخدم لقياس جـمـت وقد ربط فيه عنصران متشابهان للاقتران الحراري .

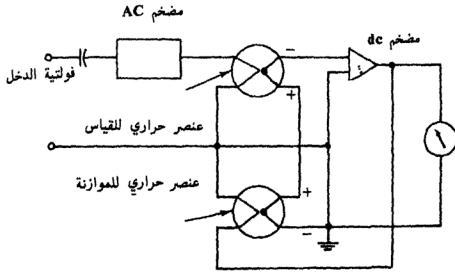

شكل (8.2) مقياس فولتية لقراءة جـمـت

يمكن استئصال التأثيرات غير الخطية الناتجة في عنصر الاقتران الحراري باستخدام عنصر اقتران حراري آخر ذي خواص غير خطية مشابهة للاول .  
تسلط اشارة الادخال على الفتيلة المقاومة لعنصر الاقتران الحراري في حين يسقط تيار التغذية العكسية على الفتيلة عنصر الاقتران الحراري المستخدم للاتزان .


ويمكن اعتبار هذه الدائرة نظام سيطرة عكسية توافق بين قدرة الفتيلة الناتجة من الفولتية العكسية مع قدرة موجة الدخل . يتناسب المحراف المقياس لفولتية التغذية العكسية dc ، والذي يتناسب بدوره مع قيمة (ج.م.ت) لاشارة الدخل . ويكون تأشير المقياس بذلك خطياً .

### 8.1.3 المقاييس الالكترونية لمعدل الفولتية :

تعرف قيمة المعدل لموجة ac بأنها معدل الفولتية الآنية خلال موجة كاملة ، او يمكن تعريفها رياضياً بأنها :

$$V_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T V_i dt$$


أو انها المساحة تحت المنحني مقسوماً على المدة الزمنية المحددة على المحور الزمني كما يوضح ذلك الشكل (8.3) والذي يمثل موجة جيبيه .

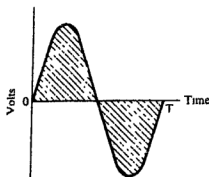

شكل 8.3 موجة جيبيه

وقد تكون قيمة المعدل في كثير من الاوقات غير مرغوب بها وخاصة في فولتية الادخال اذ مايمهنا في كثير من التطبيقات هو (ج.م.ت) لموجة الفولتية . ويكون معدل الفولتية في الموجة الجيبية الكاملة مثلاً صفراً وذلك لتساوي الجزئين الموجب والسالب ولكن يكون لها تأثيراً في توليد حرارة او طاقة اخرى . ولها التأثير نفسه عندما تكون الانصاف كافة موجبة .

يوضح الشكل (8.4) مقياس فولتية يستجيب في قراءة لمعدل الفولتية . وقد استخدم المضخم في الادخال لغرض التوفيق بين الممانعات وكما يسم شرحه لاحقاً . من المهم جداً ان تكون ممانعة الدخل عالية جداً عند الحاجة الى دقة عالية في القياس كما يستخدم الموهن لتصحيح مستوى الخرج عند تغير تدرج مقياس الفولتية ويكون الخرج من المضخمات او الموهنات (e) متناسباً مع موجة الادخال .

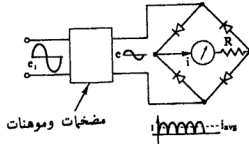

شكل (8.4) مقياس فولتية يستجيب لمعدل الموجة

تم عملية التقديم باستخدام القنطرة والتي ينتج عنها تيار  $i$  خذ المقياس كما موضح في الشكل (8.4) . وتكون استجابة المقياس بطيئة جداً مقارنة مع مدى موجة الدخل . اذن تم عملية ايجاد المعدل في القياس نفسه وتستخدم المقاومة  $R$  لاعطاء انحراف كامل المؤشر المقياس .

هناك عدد كبير من الاضافات والتطويرات الى مقياس الفولتية المتحسس بمعدل الفولتية اذ يمكن الحصول على معدل الفولتية بربط متعة مع المقياس كما هو موضح في الشكل ويمكن استخدام الفولتية عبر هذه المتعة كاشارة ادخال الى مقياس الفولتية .

اما الموجات غير الجيبية فيمكن ايجاد قيمة المعدل بوساطة المعادلة :

$$V_{av} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left( V_1 + \frac{V_3}{3} + \dots + \frac{V_n}{n} \right)$$


إذا تمثل  $V_1$  — «  $V_n$  قيم ( ج م ت ) لمركبات التوافقية الاساسية ..... »  
التوافقية رقم  $n$  للموجة . اما قيمة ج م ت فيمكن ايجادها بصورة تقريبية على

فرض اهامال التوافقيات ولا يمكن معرفة القيمة الحقيقية الا بتوفر معلومات عن عامل الشكل الخاص بالموجة .

#### 8.1.4 مقياس ذروة الفولتية :

تختلف قيمة الذروة في الموجات الجيبية عن القيمة المؤثرة (ج م ت) ويكون عامل الاختلاف في الموجات النقية 0.707 . وبما ان قياس القيمة المؤثرة هو اكثر شيوعاً فلذلك يتم قياس فولتية الذروة ثم ضرب هذه القيمة (ج م ت) في القيمة الثابتة 0.707 .

يوضح الشكل (8.5) مخططاً توضيحياً بسيطاً لمقياس فولتية يستجيب للذروة الموجة . وقد يكون كاشفاً بسيطاً جداً بشكل ثنائي ومتسعة فقط . ويمكن اضافة القيمة الثابتة باستخدام مقاومة او اي عنصر فاعل او تنظم حركة المقياس بصورة مباشرة . اما عند الحاجة الى دقة اعلى فتصبح الدائرة اكثر تعقيداً .

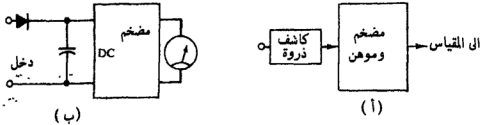

شكل (8.5) مخطط توضيحي لمقياس ذروة الفولتية  
مقياس ذروة الفولتية

يوضح الشكل (8.5) مقياس فولتية الذروة وهو مقياس بسيط جداً ، اذ تشحن المتسعة فيه الى ذروة فولتية الادخال من خلال الثنائي ، ويكون طريق التفريغ عن طريق المقاومة العالية للمضخم فقط بحيث يمر تيار صغير جداً يمكن اهاماله في الناحية النظرية . وبذلك تبقى شحنة المتسعة عالية تساوي ذروة فولتية ال ac . يستخدم مضخم ال dc في مقياس ذروة الفولتية للحصول على تيار مناسب للمقياس .

## 8.2 اختيار الجهاز :

يتم اختيار جهاز القياس المطلوب حسب مواصفات معينة. تعتمد على طبيعة القياس والغاية منه ، ومن هذه المواصفات هي :

### ١ - الحساسية :

تستجيب مقاييس الفولتية الالكترونية كافة مدى واسع للفولتية من ناحيتي الاتساع والتردد . ويكون التشوش NOISE من أهم العوامل التي تحد من حساسية الاجهزة اذ يكون للمضخم ذي الحزمة الواسعة ضجيجاً اكبر من المضخم ذي الحزمة الضيقة .

ويتأثر الاول بالضجيج الخارجي اكثر من الثاني . اذن عند قياس فولتية صغيرة (3 مايكروفولت ) مثلاً تحتاج الى حزمة ترددية ضيقة (من 5 هرتز الى 500 كيلوهرتز مثلاً) للحصول على نسبة الاشارة التشويش بقيمة معقولة .

### 2 - التشويش : distortion

ان درجة التشويش المتوقعة في موجة الفولتية ربما تحدد اختيار نوع مغير ac الى dc وخاصة اذا كان التشويش متعلقاً بنوعية النتائج المطلوبة . وتكون الاجهزة المتحسنة بالذروة ذات جودة في النتائج وضمن مدى ترددي واسع وخاصة عند استخدام موجات جيبيهة نقية عند الادخال . اما في الموجات ذات التشويش العالي فتكون اجهزة التحسس بمعدل الفولتية افضل ، ويكون ذلك على حساب عرض الحزمة . اما بالنسبة لاجهزة قياس (ج م ت) الصحيحة فيجب ان تكون النتائج دقيقة ولاي نوع من الموجات وخاصة عند استخدامها في حسابات القدرة وبصورة عامة تكون اجهزة (ج م ت) هذه اكثر كلفة من بقية الانواع .

### 3 - المدى :

يمكن الحصول على اجهزة قياس الفولتية التي تستخدم الترانزستورات او الدوائر المتكاملة لقياسات الفولتية بين 3 مايكروفولت و 1.5 كيلوفولت وبمدى ترددي يقع بين الصفر 1 كيكاهرتز (1GHz) ونسبة خطأ يتراوح بين

± إلى ± بالمائة ومن الصعب توفر هذه الشروط كافة في جهاز واحد . ويتم قياس التيار المتناوب باستخدام مجس (clip-on probe) والذي يتراوح بين 100 ملي امبير بتردد 10 ميكاهرتز او 25 امبير (القيمة العليا ) في الترددات الراديوية تزود مقاييس فولتية dc الالكترونية بعدد من المديات ولها نسب مئوية للخطأ مشابهة لتلك في اجهزة ال ac وتستخدم عادة كاجهزة متعددة الاغراض فهي تغطي قراءات للتيار من 10 بيكوامبير الى 10 امبير ونسبة خطأ 2-3% وتعطي كذلك قراءات لقيم المقاومات بين عدد من الاومات الى 100 ميكا أوم ونسبة خطأ تتراوح بين 2-5% .

### 8.3 الاجهزة التفاضلية :

تعتمد فكرة مقاييس الفولتية الالكترونية التفاضلية على فكرة تشابه عمل المجهود في القياس ، والذي يتم فيه موازنة فولتية غير معروفة مع فولتية أخرى معروفة (المراجع) . والتي تحصل عليها من نسب مقاومات او من ثنائيات زينر او من خلايا ويستون ذات الفولتية الثابتة . وتحتاج هذه الاجهزة (التفاضلية) على الاقل الى مغيرات الكترونية للمناعة 10 كيكا أوم لعزل المدى ذات المناعة الواطئة ودوائر القياس للمجهود عن الفولتية غير المعروفة ولكافة القيم .

وتكون اجهزة قياس الفولتية هذه ذات دقة عالية ، اذ يمكن استخدامها لقياس فولتيات الى حد 1 كيلوفولت ونسبة خطأ لا تتجاوز 20 جزءاً من مليون ، وعلى الرغم من دقتها واستقراريتها العاليتين الا ان ادائها الجيد ينخفض بسرعة خلال بضعة اشهر من صنعها .

### مقاييس الفولتية الالكترونية :

يعد مقياس ارسنفاك من اسهل انواع المقاييس المستخدمة عملياً وهو لا يحتاج الى اي مصدر قدره لغرض تحريك المؤشر وانما ياخذ هذه القدرة من الدائرة التي يطلب قياس فولتيتها . وتعتمد دقة القياس في هذا النوع على حساسية حركة المؤشر للتيار المار به فقد تبلغ حساسية المقاييس الاعتيادية  $\pm 3$  بالمائة من التدرج الكامل اما في المقاييس الدقيقة والغالية الثمن فقد لا يتجاوز  $\pm 1$  من التدرج الكلي .


#### 8.4 تغذية مقياس الفولتية من مضخم :

يمكن الحصول على تطور ملحوظ في الاداء عند تغذية المقياس بواسطة مضخم . اذ يوفر المضخم في هذه الطريقة حساسية اكبر فضلاً عن ارتفاع مقاومة الادخال نسبة الى الحالة الاعتيادية للمقياس من دون مضخم . وتكون مقاومة الادخال في المضخم الالكتروني عادة عالية اذ لا تحتاج الى تصحيح القراءات او ضربها بعامل معين نتيجة التحميل الناتج من ربط المقياس الى الشبكة . ويمكن تقدير الحساسية النموذجية بين 0.5 الى 5 بالمائة تقريباً .

يستخدم نوعان من مقاييس الفولتية في الناحية العملية .

- ( 1 ) نوع الربط المباشر
- ( 2 ) نوع القاطع الالكتروني


ويمكن ايجاد النوع الاول عادة ضمن اجهزة القياس الالكترونية الرخيصة نسبياً . يوضح الشكل (8.6) مخططاً توضيحياً لمقياس الفولتية نوع الربط المباشر .

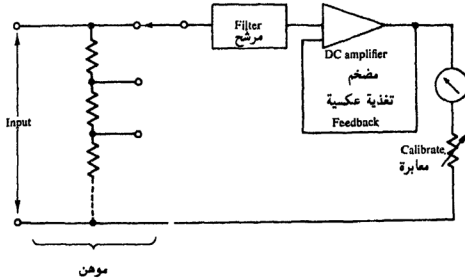

شكل (8.6) مخطط لمقياس فولتية بربط مباشر



وكما هو الحال في المقاييس المتعددة الأغراض ، يوضع في دائرة الادخال موهن لغرض تغيير حساسية المقياس عند تغيير التدرج . فمثلاً اذا كانت حساسيته الاعتيادية هي 100 ملي فولت من دون موهن ، فعند قياس 1000 فولت يجب وضع موهن الادخال للحصول على توهين 1:10,000 ويستخدم مرشح dc لاستئصال أي إشارة ac والتي قد تختلط في إشارة الادخال . اما مضخم dc الموضح في الشكل (8.7) فهو لتضخيم إشارة الادخال (dc) للسيطرة وسوق المقياس . وتستخدم التغذية العكسية في المضخم من اجل زيادة استقرارية خواص المضخم نفسه .

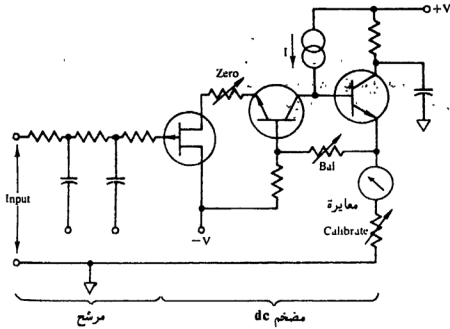

شكل (8.7) دائرة مقياس الفولتية نوع الربط المباشر


وعلى الرغم من ان مضخم الربط المباشر ذو مقاومة ادخال عالية ، ولكن يكون التدرج السفلي عادة في حدود 0.1 الى 1 فولت فقط وهو يتحدد باستقرارية مضخم ال dc . واستقرارية ال dc هي مقياس لقدرة المضخم في الحفاظ على قراءة ثابتة عند ثبوت إشارة الادخال . وقد يتسبب الانحراف (Drift) عادة من تغيير في موضع نقطة التشغيل (العمل) لترانزستور تأثير المجال وذلك عند اختلاف درجة الحرارة .

ويكون هذا الانحراف في نقطة التشغيل بتأثير تغيير بسيط في فولتية الإدخال لا تتجاوز بضع ملي فولتات .

اما مقياس الفولتية الالكتروني المعتمد في عمله على المضخم القاطع (Chopper Amp) فله تدرجات لمدى أوسع اذ تقدر القيم الصغرى بالملي فولت او المايكرو فولت على الرغم من كلفته العالية نسبياً اذا قورن مع النوع السابق .


وفكرة عمله سهلة جداً ، إذ يحول التيار الداخل (dc) الى مايعادله من تيار (ac) ثم يضغط بمضخم (ac) وبعد ذلك يحول مرة ثانية الى (dc) . وتفيد هذه العملية في التخلص من تأثير الانحراف اذ لا يمر تيار dc خلال المضخم الى دائرة الاخراج .

يوضح الشكل (8.8) مخططاً توضيحياً للمضخم القاطع . إذ أستخدم في هذه الدائرة مضخم قاطع خاص يتضمن قاطعاً معتمداً على خلية ضوئية ودائرة نقض التضمين . وتكون مقاومة الخلية الضوئية ذات قيمة عالية (بضع ميكا أوم) في حالة عدم وجود الاضاءة وتنخفض الى قيمة صغيرة (عشرات أو مئات الاوم) عند تسليط الاشعة الضوئية عليها . وتكون المدة الزمنية اللازمة لهذا التغير العامل المهم الذي يحدد من سرعة القاطع ، وتثبت أربع خلايا ضوئية عادة في مجموعة واحدة مع مذبذب (neon oscillator) . وتزود هذه الفكرة عملية نقض التضمين de modulation فضلاً الى مضمن modulator نصف موجي .

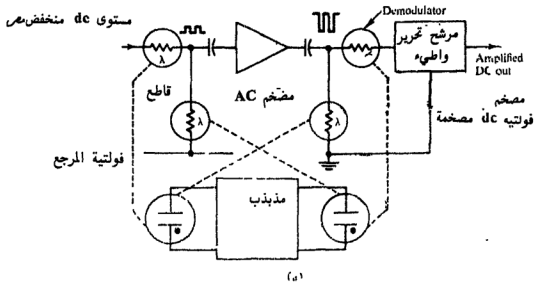

شكل (8.8) مخطط توضيحي لمقياس فولتية يستخدم مضخماً قاطعاً

ويوضح الشكل (8.9) مقياس فولتية الكتروني ويستخدم المضخم القاطع . ويكون عمل الموهن عند الادخال هو لتحديد التدرج اللازم وتحسين استقرارية المضخم فضلاً عن استخدام التغذية العكسية . وتفيد التغذية العكسية في المضخم في زيادة مقاومة ادخال المضخم اذ تتجاوز 1000 ميكاوم . اما مقاومة ادخال الجهاز الفعلية فتحدد بمقاومات موهن الادخال .

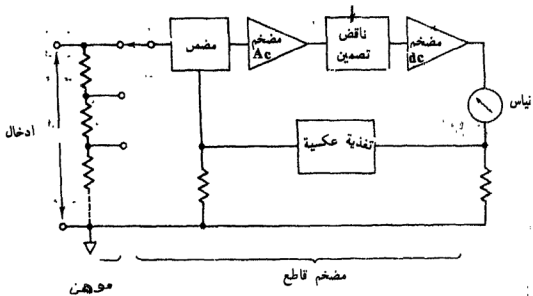

الشكل (8.9) مقياس فولتية يستخدم الموهن والتغذية العكسية في زيادة استقرارية المضخم .

## 8.5 المقاييس الالكترونية الرقمية :

تستخدم الاجهزة الالكترونية الرقمية لاعطاء نتيجة القياسات بشكل أرقام أو اشارات معينة بدلاً من حركة المؤشر المستخدمة في الاجهزة التناظرية .

وهناك عدد من الفوائد التي تجعلنا نتجه الى اختيار المقاييس الرقمية فمثلاً القراءة الرقمية تقلل من احتمال الخطأ في رؤية العين البشرية . فضلاً عن زيادة سرعة القراءة ومن الأساليب الاخرى المستخدمة في الاجهزة الرقمية لتقليل احتمالية الخطأ في القراءة أسلوب القطبية الذاتية وتغير التدرج . كما يكون لقسم

منها قابلية على اخراج النتائج الى مسجلات ثابتة لحفظ القياسات أو طبع ذلك على أوراق ، أو شريط مغناطيسي أو غيرها .

تتوفر أنواع كثيرة من المقاييس الرقمية لل فولتية فضلاً عن قابليتها في قياس فولتية dc فهي تقيس فولتية ac وقيم التيار والمقاومة وهناك انواع متعددة للمقاييس الرقمية لل فولتية تختلف في اسلوب معالجتها واختلاف الدوائر الرقمية التي تتضمنها ومن هذه الانواع هي :


- 1 - الانحدار الخطي : linear Ramp
- 2 - التوازن بالشحن : charge balancing
- 3 - تكامل الفولتية الى التردد :
- 4 - الانحدار التدريجي :
- 5 - التقريب المتراكم :
- 6 - خليط من الانواع السابقة :

#### 1 - الانحدار الخطي :

وهي علاقة الفولتية بالزمن الذي يستخدم فيه القاعدة - الزمنية الخطية Linear time- base في تحديد الزمن اللازم في توليد الفولتية داخلياً .

ويتناسب الزمن مباشرة مع الفولتية غير المعروفة عند الادخال اي يمكن تحويل الفولتية الى مايقابلها من زمن وبالعكس ويوضح الشكل (8.10) المخطط الزمني لعملية التحويل ويتم مقارنة فولتية الادخال مع الدالة المرتفعة (Ramp) بصورة مستمرة ، وفي اللحظة التي تساوي فيها الدالة مع الفولتية الداخلة يقوم المقارن باصدار نبضة مشيراً الى حصول هذه المساواة وفتح بوابة معينة . وتستمر الدالة الى ان يقوم مقارن ثان بالتحسس بوجود دالة مرتفعة اخرى قد وصلت الى الصفر إذ يتم بذلك توليد نبضة اخرى لغلغق البوابة .

تناسب المدة الزمنية بين فتح وغلغق البوابة مع الفولتية غير المعروفة . ولتقدير هذه المدة الزمنية تأخذ نبضات زمنية قصيرة معلومة ونحسب عدد حصول هذه النبضات خلال المدة الزمنية . فعند فتح البوابة ، تتدخل نبضات متولدة من مذبذب خلال البوابة الى المعداد . ويكون العدد الكلي للنبضات المحسوبة خلال المدة الزمنية قياساً للفولتية الداخلة .

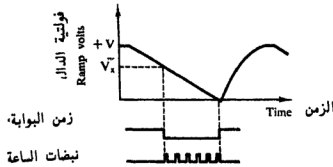


عملية تحويل الفولتية - الى - الزمن .

الشكل (8.10)

ويضبط تدرج المقياس بالاختيار المناسب لسرعة الدالة المرتفعة وكذلك لتردد المذبذب ويكون عادة بالملي فولت .. فمثلاً عند اختيار دالة مرتفعة بـ  $(\frac{100V}{1s})$  وتردد (100 KHz) للمذبذب ، فإذا كانت الفولتية الداخلة 1000 ملي فولت فتأخذ (0.01) ثانية من زمن التقاطع الاول (عند تساوي الدالة المرتفعة مع فولتية الادخال) الى زمن التقاطع الثاني مع الصفر . ففي خلال هذه المدة (0.01 ثانية) يدخل الى العداد (1000) نبضة ويتم عدّها . لذلك سيظهر الرقم في لوحة العرض المتصلة بالعداد وقيّمته 1000 ملي فولت .

يوضح الشكل (8.11) المخطط العام للاجزاء الرئيسية المكونة لنظام المقياس الرقمي للفولتية نوع الحدار الفولتية الى الزمن . وقد سلّطت الفولتية المراد قياسها الى مدخل المقارن ، فعند تساوي الدالة الداخلية مع هذه الفولتية يقوم المقارن بتوليد نبضة البداية التي تسمح بمرور نبضات المذبذب الى العداد ، وتتولد نبضة الايقاف بالمقارن الارضي ground comparator عندما تصل الدالة الى الصفر فولت . فعند هذه اللحظة يتوقف مرور النبضات . وتنتقل محتويات العداد الى لوحة الاظهار المرئية لنتمكن من قراءة مقدار القراءة (الفولتية) . وعند نهاية المدة الزمنية يصفر العداد ويتم توليد دالة خطية اخرى وتبدأ دورة القياس مرة ثانية .

تعتمد دقة هذا النوع من الانظمة على درجة خطية الدالة وكذلك على حساسية المقارن وربما تصل دقة هذه الانظمة بمقدود 0.01 بالمائة من التدرج الكامل ، وتكون سرعة القياس عالية لاتتجاوز اجزاء الثانية .

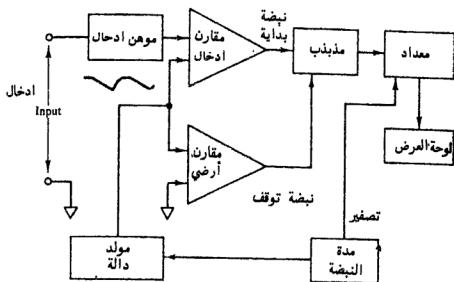

الشكل (8.11) مخطط عام لجهاز مقياس الفولتية نوع التحويل الفولتي - الزمني .

اما مساويء هذه الطريقة فهي تأثيرها بالتشويش اذ قد يؤدي ذلك الى تشميل البوابة في وقت غير صحيح مما ينتج عنها قراءة خاطئة .

## 2 - التوازن بالشحنة :


تستند هذه الطريقة بصورة اساسية على استخدام زوج من الترانزستورات تربط بصورة تفاضلية تستخدم لشحن متسعة بتيار يتناسب مع فولتية الـ dc غير المعلومة ثم تقوم المتسعة بتفريغ شحنتها بكميات صغيرة ومتعددة  $S_q + S_q -$  ويتم حساب عدد وحدات التفريغ بواسطة معداد سريع وخزن العدد الكلي لـ  $S_q +$  والعدد الكلي لـ  $S_q -$  ويكون الصفر في المنتصف عادة وتتناسب النتيجة مع الفرق بين عدد كل من  $S_q +$  و  $S_q -$  تكون هذه الطريقة ذات اتجاهين اي يمكن قراءة الفولتية دون الاهتمام بقطبيتها ، كما وتتميز بتحسين الخطية ، وسرعة القياس ، وذات حساسية عالية فضلاً عن عدم تأثرها بالتشويش الذي الذي قد يرافق عملية القياس .

تتوفر دائرة المقياس الرقمي للفولتية من هذا النوع في الوقت الحاضر بشكل شريحة سليكونية مفردة (Ferranti ZN 450 مثلاً) . ولها تطبيقات متعددة

فضلاً عن استعمالها في قياس الكميات الكهربائية سواءً كانت ac أم dc ، اذ يمكن ربطها مباشرة بمغيرات الطاقة او الاشارة (مثل نوع الاقتران الحراري وسلكي الشد strain gages وقياس الحرارة المقاومي) .

### 3 - التحويل من فولتية الى تردد :

ويطلق على النوع الثالث من المقاييس الرقمية للفولتية هذه بنوع التكامل او النوع المعتمد في عمله على تحويل الفولتية الداخلة الى مايقابلها من تردد . يكون عمل هذا النوع كما هو موضح في الشكل (8.12) . تسبب الفولتية الموجبة عند الادخال دالة تتجه الى الاسفل (السالب) عند خروج المقارن . وعند وصول الدالة الى مستوى فولتية محددة يتم قذف الكاشف detector الذي يقوم بدوره بقذف مولد النبضات . اذ يولد هذا نبضات مستطيلة وباتساع وعرض معينين تكفيان لسحب شحنة كافية من المتسعة C وذلك لجعل دائرة ادخال المكامل تعود الى وضعها عند نقطة البداية وبذلك تبدأ دورة جديدة .

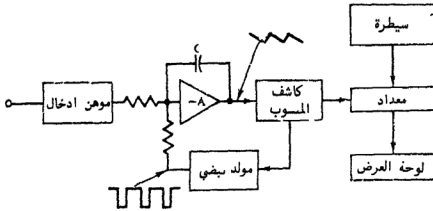

الشكل (8.12) لقياس فولتية نوع التكامل

يتناسب ميل الدالة مع فولتية الدخل ، اذ ينتج عند الفولتية العالية دالة بميل أكبر ، مما يجعل المدة الزمنية أقصر للدالة . ويتبع ذلك أن تكون سرعة اعادة النبضات او التردد اعلى . وما دام تردد النبضات متناسباً مع فولتية الدخل ، فيمكن حساب النبضات لمدة زمنية معينة للحصول على قياس رقمي للدخل .






تقارن فولتية الدخل عادة مع دالة الحدار متولدة في داخل الجهاز، وعند الوصول الى نقطة تقاطع بين الفولتيتين، يتوقف العداد وتنقل محتوياته الى جهاز خرج مرئي اذ تتناسب محتويات العداد مع فولتية الدخل.

ان اداء مقياس الفولتية نوع - دالة الاحدار التدرجي يكون شبيهاً الى حد كبير بمقياس الفولتية نوع (الفولتية - الى الزمن) وتعتمد دقة الجهاز على دقة عملية التحويل لمغير الرقمي الى التناظري واستقرارية فولتية المرجع الداخلية.

### 5 - التقريب المتراكم : Successive-approximation

يحوي مقياس الفولتية الالكتروني نوع التقريب المتراكم علي مغير رقمي - الى - تناظري ذي تغذية عكسية وبشكل توازي، ويعتمد عمله على اجراء مقارنات متراكمة. وبعد  $n$  بين فولتية الدخل  $V_x$  والفولتية العكسية  $V_y$  من خرج المغير الرقمي - الى - التناظري. ويمثل الرقم  $n$  عدد الارقام في العدد الثنائي الذي يحفظ بالقيمة غير الملمومة يوضح الشكل (8.14) غططاً مبسطاً لمقياس الفولتية الرقمي نوع التقريب المتراكم.

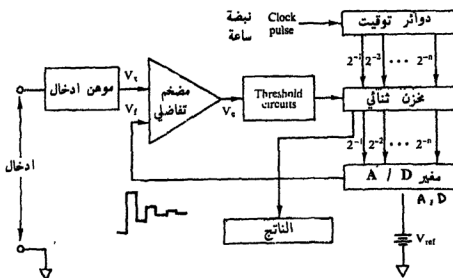

الشكل (8.14) غطط عام لمقياس فولتية نوع 1- التقريب المتراكم

وفيا يلي مثال وهو خير وسيلة لشرح عمل النظام .  
افرض أن قياس فولتية له مرجع اساس للفولتية  $V_{ref} = 10$  فولت . وإن فولتية الدخل  $V_x = 3.4$  فولت والتي سيتم تحويلها الى رقم بنظام عشري وبخطأ  $\pm 0.2$  فولت . ومن الضروري في هذه الحالة استخدام مغير ذي 6- أرقام ثنائية لجعل عملية التحويل محدود معينة . وسيحتفظ الرقم الثنائي السادس بفولتية التغذية العكسية  $V_f$  ويتدرج  $2^{-6}$  او  $\frac{1}{64}$  من فولتية المرجع  $V_{ref}$  او  $0.156$  فولت تقريباً وتجري العملية كما يلي :

- 1 - خلال المدة الزمنية الاولى ، يضبط الرقم الثنائي الاعلى مرتبة  $2^{-1}$  بمقدار منطقي يساوي واحد ONE اي يكون  $V_f = V_{ref} \times 0.5 = 5$  فولت . ثم يضخم الفرق  $(V_x - V_f)$  وتكون فولتية الخطأ  $V_e$  سالبة . ثم يجعل الرقم الثنائي الاكبر مرتبة بمقدار ZERO منطقي .
  - 2 - تجعل المرتبة الاعلى مرتبة التالية  $(2^{-2})$  بمنطق الواحد مما يؤدي الى جعل  $V_f = V_{ref} \times (-\frac{1}{4} + 0) = 2.5$  فولت وذلك خلال المدة الزمنية الثانية . تكون  $V_e$  موجبة ، اذن يبقى الرقم الثاني  $(2^{-2})$  بالمنطق واحد .
  - 3 - يضبط الرقم الثاني  $(2^{-3})$  الى الواحد المنطقي وتكون  $V_f$  بذلك  $V_f = V_{ref} (\frac{1}{8} + \frac{1}{4} + 0) = 3.75$  فولت  $V_e$  تكون سالبة اذن يضبط الرقم الثنائي  $(2^{-3})$  بالمنطق الصفري .
  - 4 - يضبط الرقم  $(2^{-4})$  بالمنطق الواحد . اذن  $V_f = V_{ref} (\frac{1}{16} + 0 + \frac{1}{4} + 0) = 3.125$  فولت .  $V_e$  موجبة اذن  $2^{-4}$  تبقى بالمنطق واحد
  - 5 - يضبط الرقم  $(2^{-5})$  بالمنطق واحد  $V_f = 3.4371$  فولت  $V_e$  سالبة اذن  $2^{-5}$  يغير الى المنطق صفر .
  - 6 - -
- يضبط الرقم  $(2^{-6})$  بالمنطق واحد و  $V_f = 3.281$  فولت .  $V_e$  موجبة اذن يبقى الرقم الثنائي  $(2^{-6})$  بالمنطق واحد .

اذ نحصل على الناتج في وحدة الحزن الثنائية ومقداره 010101 او 3.281 بما يعادله بالنظام العشري . وتعتمد دقة هذه الطريقة على استقرارية فولتية المرجع ودقة المغير الرقمي - الى التناظري . وكلما ازداد عدد الارقام الثنائية كلما توصلنا الى دقة أعلى أي يمكن الحصول بواسطة مقياس الفولتية ذي مغيرات 12- رقم ثنائي وباستعمال طريقة

التقريب المتراكم على دقة  $\pm 0.05$  بالمائة من التدرج الكامل ، وبسرعة تصل الى عدد من الالف القراءات في الثانية الواحدة .

## 8.6 مواصفات مقاييس الفولتية (الرقمية والتناظرية)

توضع المواصفات العامة للاجهزة لغرض تحديد النوعية وحجم وميزات وقابلية الجهاز المطلوب . ويلاحظ ان مواصفات الجهاز تتغير من حيث سهولة أو تعقيد الجهاز وكلفته فمثلاً ربما يحتوي مقياس فولتية تناظري رخيص الكلفة مواصفات للدقة في حدود  $\pm 1$  بالمائة من التدرج الكلي وفي أي تدرج كان ، وذلك في درجات حرارية تتراوح بين 10 الى 40 درجة مئوية . وفي جانب آخر ربما يعطي جهاز ذو اداء جيد ومعقد التركيب وغالي الثمن مثل مقياس الفولتية التفاضلي ، دقة عالية تصل الى اقل من  $\pm 0.005$  بالمائة وفي درجة حرارية  $\pm 1$  درجة مئوية ، فضلاً عن الدقة يجب الانتباه الى الاستقرار وعامل الحرارة .

وفي هذه الفقرة نحاول تعريف بعض من المواصفات العامة وما يتعلق بها بالنسبة بمقياس الفولتية الالكتروني .

يوضح الجدول (8.1) قائمة بعدد من الميزات التي يتصف بها كل نوع من اجهزة قياس الفولتية المذكورة في هذا الفصل ويجب ذكر هذه المواصفات من قبل الشركة الصانعة للجهاز .

### أ - المدى :

نعني بمواصفات المدى ، مدى اعلى فولتية يمكن قياسها في تدرج معين والتي تكون ضمن تحمل المقياس . فمثلاً يكون هناك مواصفات لمدى مقياس فولتية وعددها 8 مديات تغطي 100 ملي فولت الى 1000 فولت وهناك اجهزة لها قابلية معينة في قراءة الفولتيات التي تتجاوز الحد الاعلى للمدى أو المجال بنسبة مئوية معينة من المقياس الكامل المختار مثل قراءة 1.1 فولت في مدى 1 فولت .

## ب - الحساسية :

تعرف الحساسية بأنها أقل مستوى للفولتية الذي يتمكن مقياس الفولتية من تحسه ويوصف عادة بمستوى الفولتية المؤثر على الجهاز في التدرجات السفلى .  
فمثلاً يقال حساسية مقياس معين هي 0.1 مايكرو فولت .

## ج - درجة الوضوح / Resolution

وهي درجة تغير المقياس عند تغيير فولتية الدخل dc بقيمة صغيرة . ويمكن وصف هذه الصفة بطرق متعددة وبالأعتاد على نوع مقياس الفولتية نفسه .  
فدرجة الوضوح في مقياس فولتية تناظري dc هي مقدار الفولتية التي تغير المؤشر تقسيماً واحداً في المقياس الأصغر (مايكرو فولت مثلاً) .

وتعبر درجة الوضوح في مقاييس الفولتية التفاضلية dc ، بالنسبة المئوية من قراءة المقياس الكامل . فمثلاً تذكر درجة الوضوح بالآتي :

$$0.01 - \pm \text{ بالمائة من أعلى قراءة للمقياس في درجة معينة .}$$

اما درجة الوضوح في مقاييس الفولتية الرقمية فيعبر عنها عادة بعدد الأرقام المتوفرة في لوحة العرض .

## د - الدقة Accuracy

الدقة هي تعبير عن أكبر خطأ مسموح به ويعبر عنه بنسبة مئوية أو بقيمة مطلقة . وهناك عدد من الطرق في تعريف الدقة نذكر قسماً منها بالآتي :

$$1 - \frac{\text{(قيمة التأشير - القيمة الحقيقية)} \times 100}{\text{القيمة الحقيقية}} \geq \text{النسبة المئوية للقراءة}$$

$$2 - \frac{100 \times \text{(قيمة القراءة - القيمة الحقيقية)}}{\text{نسبة مئوية من أعلى قراءة في التدرج}} \leq \text{قيمة أعلى قراءة في التدرج}$$

3 - عدد من اجزاء اقل تدرج < (قيمة القراءة - القيمة الحقيقية) .

4 - عدد الفولتات (X) ≤ (قيمة القراءة - القيمة الحقيقية)

# نوع

مقياس - DC	التدريج	الدقة %	مقاومة الدخل :	السرعة القراءة	درجة الوضع
مقياس دي أرستقال	50 mV to 5,000 V	$\geq 1$	100 $\Omega$ to 1 M $\Omega$	.....	0.5 mV
مقياس de ومضخم مضخم قاطع	0.1 to 1,000 V	$\geq 1$	>100 K $\Omega$	.....	1.0 mV
مقياس قاطع	3 $\mu$ V to 1,000 V	$\geq 1$	>100 K $\Omega$	.....	0.1 $\mu$ V
جهاز : موجة زين - الى فولتية	1 mV to 1,000 V	$\geq 0.005$	>10 <sup>6</sup> $\Omega$	.....	1 ppm of range
موجة تدريجية	0.1 to 1,000 V	$\geq 0.05$	>10 M $\Omega$	5	10 $\mu$ V
التحريض الترام	0.1 to 1,000 V	$\geq 0.02$	>10 M $\Omega$	100	1 $\mu$ V
توازن مستمر	0.1 to 1,000 V	$\geq 0.02$	>10 M $\Omega$	100	1 $\mu$ V
تكامل	0.1 to 1,000 V	$\geq 0.005$	>10 M $\Omega$	60	1 ppm of range

يعتمد استخدام مواصفات الدقة هذه على نوع وتعقيد مقياس الفولتية dc ويمتص النظر عن طريقة تعريف الدقة او وضعها فالذي يهمنا هو معرفة مقدار الخطأ في القراءة (كنسبة مئوية مثلاً).

#### هـ - الاستقرار stability

الاستقرارية هي مقياس لقدرة الجهاز في الحفاظ على الدقة المحددة ولمدة زمنية معينة . ويمكن وصف الاستقرارية بمجزيئين .  
الاستقرارية لمدة طويلة . واستقرارية الجهاز لمدة زمنية قصيرة . فمثلاً استقرارية جهاز مقياس الفولتية الرقمي (DVM) تكون في حدود عالية قد تبلغ  $\pm 0.04$  بالمائة من مقدار القراءة في التدرج ولمدة 90 يوماً . في حين تكون الاستقرارية لمدة قصيرة في حدود  $\pm 0.002$  بالمائة من القراءة ولمدة يوم . وهناك تعريف اخر لاستقرارية المدة القصيرة وهي تعبير عن التغير ، في مدة زمنية معينة مثلاً 0.001 بالمائة خلال ساعة او 0.005 بالمائة خلال يوم . وتستخدم مواصفات الاستقرار عادة في المقاييس الدقيقة مثل المقاييس الرقمية عالية الدقة .

#### و - زمن الاستجابة Response Time

ان زمن الاستجابة هي ميزة تصف الزمن اللازم من لحظة تسليط الإشارة لاعطاء قراءة تدرج كامل الى لحظة استقرار الجهاز ويتضمن ذلك زمن تغيير القطبية او تغيير التدرج وقد لا تذكر هذه المواصفات في الاجهزة الاعتيادية الا انها مهمة في الاجهزة السريعة او الذاتية (في تغير القطبية او التدرج) .



#### ز - ممانعة الدخل Input Impedance

تكون هذه الصفة او المقدار مهمة جداً في اجهزة القياس فهي تمثل مقدار الحمل او الممانعة المركبة Complex load للمقياس معين والتي تؤثر على الدائرة المراد قياسها . ويذكر عادة مقدار المقاومة والمتسعة التي يجب ذكرها وخاصة في الترددات العالية نسبياً .

## 8.7 المقاييس الالكترونية متعددة الأغراض :

تطلق هذه الصفة على الجهاز الذي يمكن استخدامه بدلاً من عدد من الأجهزة اما بالنسبة للأجهزة الالكترونية وخاصة في الصناعة فتستخدم هذه الكلمة على المقاييس التي يمكن استخدامها في الحصول على أكثر من قيمة من القم الانية :

فولية dc . فولتية ac . مقاومة dc . نيار dc .....  
وسحاول في هذه الفقرة الافتصار على انواع السائع الاستخدام فقط . يمكن عرض السائج عادة بوساطة مؤشر ميكانيكي في المقاييس السانطرية او اعطائها بشكل ارقام على لوحة عرض كما في الاجهزة الرقمية . ويوضح الشكل 8.15 نموذجاً لهذين النوعين .

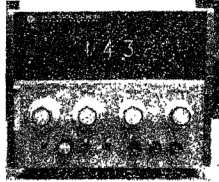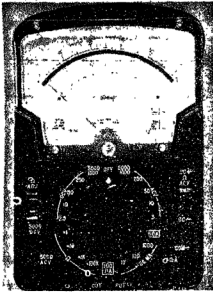

الكل (8.15) نموذجين من اجهزة القياس متعددة الاعراض

## 8.8 قياسات الاجهزة المتعددة الاغراض :

### 1 - قياس فولتية الـ dc :

وهي من التطبيقات الاساسية للجهاز متعدد الاغراض . ويتم تحويل بقية القياس عادة الى فولتية dc تتناسب مع اشارة الدخل سواء كانت فولتية أو تياراً..... ثم قياس فولتية dc بقياس اعتيادي مثل مقياس الحديدية المتحركة . وبهذا يمكن استخدام المقياس في حالة ac او dc . يمكن قياس فولتية dc بعدد من الطرق منها .

أ - استخدام مقياس ارسنفال الاعتيادي والرخيص الكلفة ، بعد اضافة مقاومات مختلفة القيم للحصول على تدرجات مختلفة للفولتيات . وربما يزود المقياس بمضخم الكثروني للسيطرة على حركة المقياس .  
وتستخدم المقاييس الرقمية في قياسات فولتية الـ dc في التطبيقات الدقيقة ويستخدم النوعان في الاجهزة الرقمية وهما :

أ - نوع الانحدار الفولت - الزمن (Voltag-to-time Ramp)

ب - الانحدار التدرجي (Stalre case-Ramp)

وقد يكون هذين النوعين حدوداً معينة للخطأ تعتمد على التشويش وبعض العوامل الاخرى كما ذكرت في فقرات سابقة .

### 2 - قياس فولتية الـ ac :

وتكُون هذه الكميات المهمة وهي قياس (جـمـت) للموجة . وتم عملية القياس بتحويل او توليد موجة فولتية dc تتناسب مع (جـمـت) الموجة ومن ثم قياس فولتية dc . ويستخدم لهذا الغرض مغير ac يقوم بتغيير ac الى dc . هناك عدد من انواع المغيرات بصورة عامة وهي تعتمد على طبيعة استجابتها للموجة الداخلة ومن هذه الانواع :

أ - اجهزة تستجيب لـ جـمـت الموجة

ب - اجهزة تستجيب لمعدل الموجة

ج - اجهزة تستجيب لذروة الموجة



وتعتمد دقة الجهاز بصورة عامة على كفاءة المغير وسرعة استجابته ويكون قياس الكمية الاولى (جـمـت) دقيقاً ويستخدم في ذلك عناصر الاقتران الحراري من اجل الحصول على تأثير للموجة بشكل حراري . في حين تكون قياسات الذروة والمعدل غير دقيقة في الموجات الكهربائية عدا الموجة الجيبية . وقد ذكرت مواصفات ودوائر قسم من هذه الاجهزة في فقرات سابقة من هذا الفصل .

#### استخدامات المقياس متعدد الاغراض :

— يجب ربط الفولتية المراد قياسها الى مقياس الفولتية بتوصيلات محكمة التثبيت وأن تكون صغيرة المقاومة قدر الامكان وذلك من اجل خفض الخطأ والناتج من مرور تيار في الاسلاك الى أقل ما يمكن .

وهناك خطأ آخر قد ينتج من التوصيلات الداخلة الى الجهاز وذلك بسبب الاقتران الكهرومغناطيسي او الكهروستاتيكي مع اشارات غير مرغوب بها والتي تدخل بواسطة هذه التوصيلات الى جهاز القياس .

#### 8.9 المقاييس الالكترونية للقدرة :

تختلف المقاييس الالكترونية المستخدمة لقياس معدل القدرة الكهربائية في تقنياتها في طريقة الحصول على موجات التيار والفولتية لمصدر قدرة معين والتي ينتج عنها سلسلة من القدرة الآنية ومن ثم الحصول على معدل القدرة . فمنها ما يحول موجتي التيار الى مجموعة من النبضات تتناسب مع مقدار كل منها في لحظة معينة ومن ثم تضرب ببعضها او يحسب المعدل او غير ذلك وغالباً ما تستخدم هذه الفكرة لتزويد معالج دقيق او حاسبة الكترونية . وهناك نوع آخر يعتمد على تجزئة الموجات الى مدد زمنية متساوية ومن ثم ضرب هذه الاجزاء ببعض والحصول على القدرة .

فمثلاً تستخدم مقاييس القدرة نوع (NPL) الحديثة دائرة رقمية تعتمد على فكرة (Sample and hold) وتتخصص في اخذ الفولتية  $V_x$  والتيار  $I_x$  الآتين ومن ثم استخدام دائرة رقمية اخرى لعملية الضرب ومن ثم جمع حاصل الضرب  $(I_x V_x)$  وإيجاد المعدل بعد ذلك .

وتكون دقة هذا الجهاز في حدود  $\pm 0.03\%$  بصورة عامة وقد تصل الى  $\pm 0.01\%$  في الترددات الواقعة بين 50 الى 400 هرتز .

اما الطريقة الثانية وهي عملية ضرب الاجزاء الزمنية فتعتمد على تكوين موجات مستطيلة بشكل نبضات ذات ارتفاع وعرض يتناسبان مع الفولتية الآنية  $V_x$  والتيار  $i_x$  على التوالي ويكون معدل المساحة  $i_x V_x$  متناسباً مع القدرة . وتصل دقة هذا النوع من مقاييس القدرة الى  $\pm 0.05\%$  في الترددات 50 الى 500 هرتز والى قدرة تصل 6 كيلوواط تقريباً .

ويتوفر في الوقت الحاضر عدد كبير من مقاييس القدرة التي تعتمد بفكرة عملها على مقدار القدرة والتردد التي تعمل فيها فمنها ما تستخدم لقياس قدرة dc والاخرى لقياس ترددات واطئة وثالثة لترددات عالية وهكذا .

## 8.10 المقاييس الالكترونية للطاقة الكهربائية :

تتوفر مقاييس الطاقة الالكترونية في الوقت الحاضر والتي تنافس المقاييس الميكانيكية الاعتيادية المتوفرة في البيوت والمحلات . اذ تتكون هذه الانواع من اجزاء شبه الموصلات ولها مميزات في دقة قراءتها ورخص كلفتها فضلاً عن الاعتيادية او العول العالمين مقارنة مع المقاييس الاعتيادية . كما يمكن اضافة عوامل اخرى لاعطاء معلومات مفيدة للمستهلك مثل مجموعة القراءات خلال فترة معينة ، ومعدلها وسعرها وغير ذلك . وغالباً ما تحوي مثل هذه المقاييس على معالجات دقيقة ترمج حسب ما يتطلب منها وتخزن المعلومات لفترات طويلة في ذاكرات لا تتأثر محتوياتها بانقطاع المصدر الرئيس للقدرة . كما تزود عادة بنوطة عرض ضوئية لاعطاء القراءات بشكل ارقام مرتبة . ولا يزاك مثل هذه الاجهزة المفيدة غير متوفرة في قطننا بصورة تجارية حتى الآن .

## 8.11 المذبذبات الالكترونية :

تطلق كلمة المذبذبات عادة على الجهاز او الدائرة التي تولد موجة جيبيه عند الخرج ويعد المذبذب من اقدم الاجهزة المستخدمة في عملية المقياس والتصميم والفحص . لذلك نرى تسميات مختلفة بهذا الجهاز مثل مذبذب الفحص ، او مولد

إشارة أو مولد الدالة وغيرها من التسميات وعلى الرغم من فائدة هذه الاسماء إلا أنها لا تغطي المواصفات الهندسية الكاملة للجهاز ولذلك يجب الرجوع إلى مواصفات الشركة في معرفة نوع الجهاز وقابليته في الاستعمال لغرض معين .

ونحاول في الفقرات القادمة شرح مذبذب الموجة الجيبية وأنواعها والتي تولد موجات بترددات عالية تصل إلى 100 ميكا هرتز .

### 8.11.1 اصناف المذبذب :

يمكن تصنيف المذبذبات بصورة أساسية بعدد من الطرائق كما هو موضح :

نوع المذبذب	مجال التردد
١ . مذبذب بتغذية عكسية	ترددات مسموعة 20 هرتز - 20 كيلوهرتز
٢ . مذبذب بتغذية عكسية RC	ترددات راديوية 20 كيلو - 30 ميكا هرتز
٣ . مذبذب بتغذية عكسية LC	ترددات مرئية dc إلى 5 ميكا هرتز
٤ . مذبذب الكوارتز	ترددات عالية 1.5 إلى 30 ميكا هرتز
٥ . مذبذب المقاومة السالبة	ترددات عالية جداً 30-300 ميكا هرتز


### 8.11.2 مذبذبات التغذية العكسية :

تقسم مذبذبات التغذية العكسية إلى ثلاثة اصناف وتعتمد في ذلك على دائرة التغذية العكسية وهي LC و RC وبلورة الكوارتز .


#### أ - مذبذبات LC :

وهو من أشهر وأقدم أنواع المذبذبات المستخدمة ومن أنواعها كولتس Colpitts وهارتلي Hartly ، ويوضح الشكل (8.16) مخططات عامة لفكرة استخدام LC . ويتم حساب قيم الملفات والمكثفات حسب نوع المذبذب والتردد المطلوب ويوضح الشكل (8.17) عدداً من دوائر مذبذب LC . وهناك عدد متشابه من الدوائر مثل دوائر Clapp و Seiler و Vacker وهي تماثل بصورة

عامة دائرة كولبيت ، قد أجريت عليها بعض التطويرات من أجل الحصول على مجال أكبر للرنين أو للحصول على استقرارية أفضل للتردد واتساع الموجة .

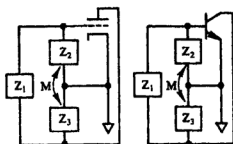

الشكل (8.16) خططين عامين للمذبذب نوع  
(أ) الصمام  
(ب) الترانزستور

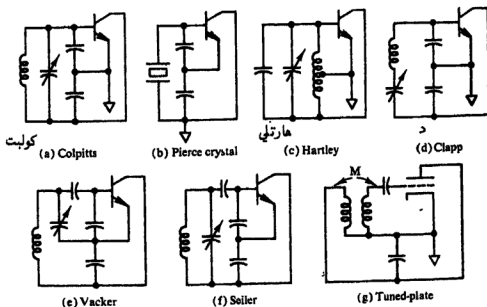


الشكل (8.17) نماذج من دوائر المذبذب LC

ويمكن تحديد تردد المذبذب نوع LC بالمعادلة الآتية :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{----- (8.1)}$$

إذ تمثل L و C في المعادلة (8.1) الحثية الكلية والمتسعة الكلية على التوالي ويمكن تغيير قيمة التردد الى ضعف أو أكثر في كثير من المذبذبات قبل أن يبدأ تأثير ذلك على اتساع الموجة ويدعى المذبذب بذلك بمذبذب التردد المتغير .

ويمكن استخدام بلورة الكوارتز للاستعاضة عن دائرة LC كما هو موضح في الشكل (8.18) إذ يشير الى الدائرة الكهربائية المكافئة لبلورة الكوارتز . والفرق الأساس بين الدائرة المكافئة للبلورة مع دائرة LC هو أن الاولى لها مجال رنيني ضيق جداً وذات استقرارية متزايدة مع الزمن عالية جداً .

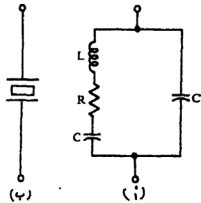


الشكل (8.18) بلورة الكوارتز  
أ) الدائرة الكهربائية المكافئة  
ب) رمز البلورة

ب - مذبذبات RC :


يكون لهذا النوع من المذبذبات شكلين أساسيين هما :

١ . مذبذب الازاحة الطورية phase-shift osc. كما هو موضح في الشكل (8.19) .

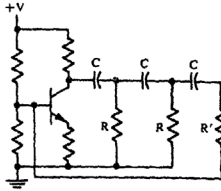

الشكل (8.19) مذبذب لإزاحة الطورية RC

٢ . مذبذب قنطرة وين Wien-bridge osc. كما هو موضح في الشكل (8.20) .

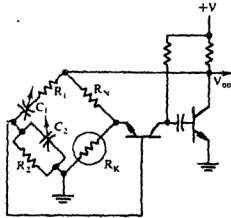


الشكل (8.20) مذبذب قنطرة وين (Wien-bridge.)

يعتمد النوع الاول على الازاحة الطورية الناتجة في دائرة RC والتي تكون مناسبة لتكوين ازاحة طورية بمقدار 180 درجة بين ادخال واخراج دائرة RC وتتكون من ثلاث مراحل ويمكن الحصول من هذا المذبذب على موجات أو اشارات بتردد منخفض يصل الى عدد قليل من الدورات (هرتز) والى حد عدد من مئات الكيلوهرتز وذلك بتغير قيمة R أو C أو كليهما ومن مساوئ هذا النوع من المذبذبات أن اتساع الموجة يتغير عند تغيير التردد بواسطة R أو C .

يوضح الشكل (8.21) علاقة تغيير الاتساع والازاحة الطورية نسبة للفولتية الدخل . وتوضح هذه المنحنيات أن إستجابة الاتساع العلوي يكون عندما تبلغ الازاحة الطورية خلال الدائرة صفراً . ويمكن كتابة تردد الرنين في هذه الدائرة بالعلاقة الاتية :

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi RC}$$

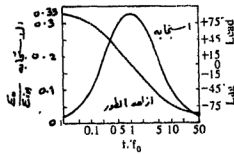

الشكل (8.21) الاستجابة والازاحة الطورية بدلالة التغير في التردد

ولذلك فهو يستخدم للحصول على تردد ثابت أو بتغيير بسيط . وقد طورت هذه الفكرة في النوع الثاني المسمى بمذبذب قنطرة وين إذ تم التغلب على مشكلة تغيير الاتساع ولذلك فقد أصبح أكثر انتشاراً من النوع الأول وخاصة في الاجهزة العملية التي تحتاج الى أعطاء ترددات مختلفة .

وذلك عندما تكون  $C = C_2 = C_1$  و  $R = R_1 = R_2$  تتغير قيمة التردد في مثل هذه الانواع من المذبذبات وذلك بتغير درجة الحرارة .

أما عند زيادة قيمة الاتساع فينتج عن ذلك زيادة  $R$  بتأثير الحرارة المتولدة من زيادة التيار فيها . أي تزداد قيمة التغذية العكسية السالبة مما يؤدي بدوره الى خفض كسب المضخم والحفاظ على الاتساع بقيمته الاعتيادية .

### 8.11.3 المواصفات العامة للاداء :

هناك خمس خواص أساسية للمذبذب بصورة عامة وهي :

- 1 - المجال الترددي
- 2 - استقرارية التردد
- 3 - القدرة أو الاتساع عند الخرج
- 4 - استقرارية الاتساع عند الخرج
- 5 - التشويش .

كما توجد خواص اخرى للمذبذب قد تكون مهمة وأساسية في بعض التطبيقات وهي :

- 1 - الدقة والتوهين في دائرة الخرج
- 2 - توازن الخرج
- 3 - الاستجابة الترددية **flatness**
- 4 - دقة التردد
- 5 - التضمين **Modulation**
- 6 - أداة قياس التردد **Monitor**
- 7 - السيطرة الطورية - التزامن
- 8 - نوع مفاتيح التغير (التردد والاتساع)

وقد لاحتاج الى شرح هذه الانواع اذ يمكن الرجوع الى المصادر الخاصة بالدوائر والاجهزة الالكترونية للحصول على تفاصيل أكثر .

### 8.11.4 مصادر الخطأ في المذبذبات :

أ - الموامة بين الممانعات والمقاومات :

اصبح استخدام المقاومتين 50 أوم و 600 أوم شائعاً في دوائر اخراج اجهزة المذبذب . لذلك يجب موامة هذه الممانعة أو المقاومة مع الممانعة أو المقاومة الخارجية للدائرة المربوطة الى المذبذب ، فمن المعروف أننا نحصل على القدرة العليا في حالة  $R_L = R_s$  وقد يكون هذا غير ملائم في بعض الاوقات وخاصة



عند الاهتمام بالفولتية او التيار فقط (دون الاهتمام للقدرة) . ولتعريف قدرة الخرج العليا يمكن كتابة الآتي :

$$P_{out} = V_{out} I_{out}$$

$$V_{out} = \frac{V_{max} R_L}{R_L + R_s}$$

$$I_{out} = \frac{V_{max}}{R_L + R_s}$$

$$P_{out} = \frac{V_{max}^2 R_L}{(R_L + R_s)^2}$$


ويمكن ملاحظة قيمة القدرة عند التعميـض بقيـم حاسبية لكل من  $R_L$  و  $R_s$  و  $V_{max}$  ولا نحصل على القيمة العليا إلا عند الشرط السابق  $R_L = R_s$  .

وتكون مقاومة الاسلاك او الكيبل الموصل بين الاجهزة مهمة جداً في عملية المواءمة او التوفيق بين الممانعات فاذا كان خرج المذبذب ذا مقاومة 50 أوم فيكون عمل الجهاز المثالي عند ربطه بمقاومة 50 أوم كذلك والا ظهر تأثير المتسعة والمفاعلة للكيبل وخاصة في الترددات العليا والتي تؤثر على قيمة القدرة الخارجة من المذبذب .

ب - مستوى الخرج :

من المناسب جداً في معظم القياسات الحصول على اتساع ثابت لموجة خرج المذبذب دون التأثير بتغيير التردد . يوضح الشكل (8.22) طريقتان تستخدمان في عملية تصحيح مستوى الخرج . اذ ينتج من الاولى فولتية ثابتة عبر ممانعة الحمل . وتمطى الطريقة الثانية  $V_{out}$  فولتية ثابتة دون الاهتمام لـ  $Z_s$  او  $Z_L$


او التردد وتكون هذه الطريقة أكثر ملاءمة في الاستخدام اذ لا نحتاج الى عملية معادلة الحمل بدوائر اخرى (Load compensation).

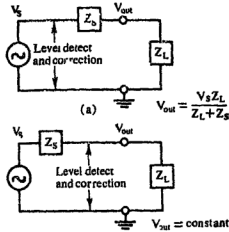

الشكل (8.22) تصحيح مستوى الخرج .

ج - تغيير ممانعة الخرج :

إن عملية تغيير اتساع الموجة يؤدي لسوء الحظ الى تغيير في ممانعة خرج المذبذب وذلك عند تغيير تدرج الموهن للحصول على فولتية معينة . وهذا يجعل الحصول على توفيق بين الممانعات أكثر صعوبة في الحصول عليه . يوضح الشكل (8.23) نموذجاً لمعالجة هذه المشكلة .

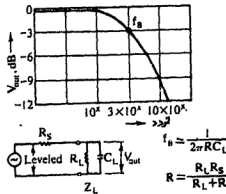

الشكل (8.23) تغيير فولتية الخرج بدلالة التردد .

لاحظ أن التدرج العلوي لاشارة الخرج تكون  $R_8 =$  صفراً في حين يدخل الموهن في طريق الاشارة لاعطاء مقاومة 50 اوم عند الخرج في التدرجات الاخرى كافة فاذا كان الحمل 50 اوماً وكذلك مقاومة الكيبل تساوي 50 اوم فإن عملية الموازنة تكون مثالية .

تظهر هذه المشكلة في مذبذب LC بصورة أوضح منها في حالة RC لان الاولى لها طيف ترددي أعلى من الثانية . ولذلك فمن الافضل دائماً فحص الممانعات وطريقة موازمتها مع بعض في مذبذب الترددات العالية والتي تحوي على موهن .

## 8.12 الاجهزة الالكترونية لتحليل الموجات :

تعد مجموعة الاجهزة الالكترونية لتحليل الموجات من المجموعات المهمة المستخدمة في تحليل النتائج والموجات الصادرة من بعض اجهزة القياس او الحاسبات . وتعمل هذه الاجهزة في مدى ترددي واسع ولها قيم معينة للقدرة والفولتية والنسب .... وغير ذلك . وهي تفيد في مجالات متعددة مثل :

- أ - دراسة وتحليل سلوك الدوائر الالكترونية والكهربائية .
- ب - تركيب عدد من الاشارات المختلفة للحصول على اشارات معقدة تفيد في عمليات التشفير والالات .
- ج - معرفة الموجات الدخيلة (التشويش) المؤثرة على الموجة الرئيسية في الشبكات المختلفة .

ويلاحظ ان الاجهزة العملية المتوفرة في الوقت الحاضر في التحليل والتي سيرد ذكرها في الفقرات القادمة مثل محلل الشبكات الكهربائية ومحلل الاشارات ومحلل الطيف الموجي او محلل فوريير (Fourier) وكذلك الراسم الالكتروني الرقمي كلها قد اصبحت اجهزة معقدة بعض الشيء ويعوي اغلبها في الوقت الحاضر على ذاكرات لحفظ المعلومات ومعالجات دقيقة وغيرها وفيما يلي الخواص العامة لبعض هذه الاجهزة .

### 8.12.1 محلات الشبكات الكهربائية

يستخدم هذا الجهاز في تصميم وتراكيب الدوائر والانظمة المعقدة . يحتوي الجهاز عادة على مصدر لموجات مسح موجبة (Sweep) يقوم بتجهيز النظام المراد قياسه وذلك باستعمال توصيلات ومغيرات اشارة (Transducers) لربط ادخال واخراج النظام بالجهاز ويمكن بعد ذلك الحصول على الخواص العامة للنظام او الشبكة عند تردد معلوم والحصول كذلك على دالة التحويل **Transfer function** للاتساع والطور . وقد تعطى محلات الشبكة ذات الترددات العالية خواص الشبكة نسبة الى الفقد وعوامل الانعكاس المركبة وتأخير الاشارة في الشبكة بين لحظة الادخال والاخراج وغيرها .

وتصمم مثل هذه الاجهزة لتقوم بعمليات القياس والتحليل ذاتياً وخاصة اذا تم بناؤها والسيطرة عليها بأجهزة مبرمجة او التي تربط مباشرة الى خطوط انتاج .

### 8.12.2 محلات الطيف الموجي :

لا تعمل مثل هذه الاجهزة عادة كمصدر لموجة معينة فهي تستخدم لمعرفة المركبات الموجبة من ناحية القيمة والطور ضمن مجال ترددي معين وتحول مثل هذه القياسات داخل الجهاز الى معلومات رقمية تخزن في الذاكرة الرقمية وقد يتم عرضها في راسم الكتروني او يتم معالجتها للحصول على بعض القيم المحددة مسبقاً بواسطة برنامج مثل :

 
- أ - المعدل الزمني لتكرار بعض الموجات .
- ب - احتمالية توزيع المركبات الترددية ضمن المجال المحدد .
- ج - قيم مفيدة اخرى مثل معدل القدرة او (جـمـت) للطيف وغيرها .

### 8.12.3 محلل فوريير Fourier

تستخدم محلات فوريير تقنيات الاشارات الرقمية لتزويد وسائل مشابهة لمحلات الطيف الموجي وبشكل اكثر مرونة . وتعتمد تقنيات فوريير على حساب حدود سلسلة فوريير باستخدام الطرق السريعة في تحديد قيمة وزاوية كل حد من هذه الحدود التي تكون احدى مركبات الموجة . وبهذه الطريقة يمكن حساب قيم

وزاوي الترددات الموائمة جداً والتي تقل في بعض الأحيان عن 1 هرتز فضلاً عن القياسات اللازمة للترددات العالية. وإلى حد 100 كيلوهرتز مثلاً. وتطبق هذه الفكرة من الناحية العملية في مجالات مختلفة أخرى عدا الموجات الكهرومغناطيسية مثل قياس وتحليل الاهتزازات والتشويش وانتقال الصوت خلال مجالات مختلفة... إلى غير ذلك.

يتكون جهاز التحليل هذا من مرشح متغير الضبط ومقياس فولتية ac يستخدم لقياس الموجة الأساس والتوافقيات كما في الشكل (8.24)، وهذا أبسط أشكال المحلات الترددية.



الشكل (8.24) محلل ترددي

(أ) مجل جهاز تسجيل

(ب) مرشح منغم



(ج) مقياس فولتية ac.

ويكمن تصنيف المحلات إلى صنفين رئيسيين :


١ . محلل المجال الزمني .

٢ . محلل المجال الترددي .

ويلاحظ شكل (8.25) الناتج الخارج من المحلل في لوحة عرض الراسم الالكتروفي الرقمي كما يوضح الشكل (8.26) المحلل الترددي ، المكون بصورة رئيسة من مرشح ومغير تردد إلى فولتية وجهاز الراسم الالكتروفي الرقمي لقياس وتوضيح الفولتية عند كل تردد .

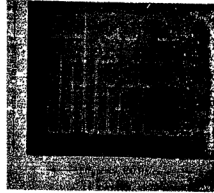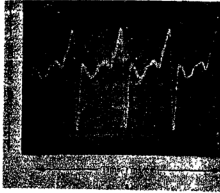

الشكل (8.25) المجال الزمني والمجال الترددي كما هو ناتج من  
أ) محلل طيفي  
ب) راسم الكتروني

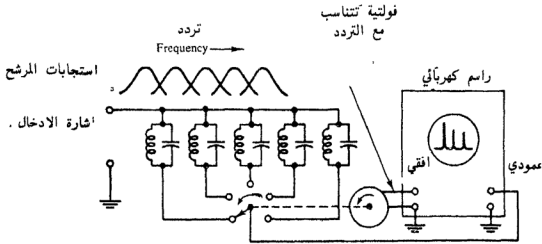

الشكل (8.26) محلل ترددي .

## اسئلة الفصل الثامن

- (1) ماهي انواع مقياس الفولتية الالكتروني وماهي فوائد استخدام مثل هذه الانواع مقارنة مع المقاييس التناظرية الساتوة .
- (2) ماهي المزايا والصفات الاساسية في اختيار مقاييس الفولتية الالكترونية عدد هذه المزايا ذاكرأ امثلة رقمية بسيطة .
- (3) ماهي الاجزاء الرئيسة لمقياس فولتية - النوع المتكامل ، وضح ذلك بمخطط كتلي عام .
- (4) استخدم مقياس الكتروني للفولتية ذو  $3 \frac{1}{2}$  مرتبة في قياس فولتية معينة .  
أ) جد درجة الوضوح resolution الجهاز  
ب) كيف يتم عرض الفولتية 14.53 عند التدرج 10 فولت ؟  
جـ) كيف تظهر قراءة الفولتية 14.53 عند استخدام التدرج 100 فولت اذا استخدم المقياس المذكور في المسألة ؟
- (5) اشرح بالتفصيل اجزاء وعمل مقياس الفولتية الالكتروني نوع - المضمن
- (6) كيف يتم قياس القدرة والطاقة الكترونياً . اذكر مثالا يوضح هذه العملية في ايجاد هاتين الكميتين تناظرياً . ثم اعط فكرة عن كيفية قراءتها بصورة رقمية .
- (7) هناك عدد كبير من المذبذبات المستخدمة في الحصول على موجات معينة كيف يتم تصنيف هذه المذبذبات وماهي المزايا العملية لكل نوع .
- (8) يمكن قياس الموجات الجيبية بمقاييس اعتيادية ، كيف يمكن قياس الموجات (تيار - او فولتية) عند احتوائها على اكثر من تردد واحد .
- (9) ماهو محلل الطيف الموجي وكيف يعمل وماهي استخداماته . وضح ذلك بمخطط كتلي ذاكرأ فائدة كل جزء منه .





## مَعْدَادُ التَّرَدُّدِ وَقِيَاسُ الْمُدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ


### 9.1 مبادئ المعداد الترددي :

تعد المقاييس القياسية للتردد والمدة الزمنية مقاييس واحدة على اختلاف وضعها في محطات الارسال والاستقبال اذ ترسل الاشارات بتردد معين وفترة زمنية معينة للموجة الواحدة الى جهة الاستقبال حيث تستقبل بالتردد والمدة نفسها . وبذلك يمكن الربط بين الأسس الاولى للقياس بينهما بدون صعوبة تذكر . وكما تعلم ان تثبيت هذه الأسس القياسية في مختلف انحاء العالم يسهل عملية القياس ويعطي نتائج لقياسها بدقة عالية ، وباستخدام اجهزة الكترونية متطورة للحصول على قابلية عالية في استعمالها . فمثلاً نحتاج الى حزمة ترددية بمقدار 15 كيلوهرتز لنقل الصوت المسموع خلال قناة FM أي يجب تحديد قيمة هذا التردد 15 كيلوهرتز وقياسه بدقة للتمكن من تحديد الحزم الترددية خلال القناة الراديوية وبكفاءة عالية . ولذلك نلاحظ وبسبب توفر التقنية الدقيقة في القياس تحديد الحزم كل 20 كيلوهرتز في حزمة VHF (450 ميكا هرتز) ويتطلب ذلك دقة واستقرارية تردد الموجة الحاملة بمقدار 5 كيلوهرتز . أي أقل من 0.001 . بالمائة ، وهي عملية سهلة في هذا الوقت لتوفر الاجهزة الحديثة للقياس .

وعلى الرغم من وجود قيم قياسية ثابتة للتردد منذ عدة سنوات الا أن القياس الدقيق للتردد لم يكن سهلاً دائماً . إذ تطلبت عملية القياس الدقيقة للتردد الى مقاومات ترددية دقيقة والى مذبذبات مستقرة فضلاً عن تعقيد الاجهزة وصعوبة القياس واستمرت حتى ظهور دوائر المنطق والالكترون الرقمي

اعتمد المصدر (B) اساساً في هذا الفصل


وتطور معدات التردد . يوضح الشكل (9.1) مخططاً عاماً لأجزاء معداد ترددي بسيط .

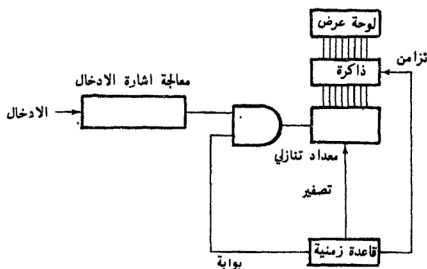

الشكل (9.1) مخطط عام لأجزاء معداد ترددي بسيط .

تقوم فكرة عمل المعداد الترددي على ادخال الاشارة (بتردد معين) الى المعداد. لفترة زمنية محددة . فمثلاً اذا ادخلت اشارة ترددية الى المعداد لمدة زمنية تساوي ثانية واحدة بالضبط، فيكون عدد الدورات التي سمح لها بالدخول خلال هذه المدة الزمنية هو تردد الموجة الداخلة . ويمكن استخدام البوابة المنطقية AND أو OR لغرض تحديد المدة الزمنية وادخال موجة الاشارة . يوضح الشكل (9.2) الموجات العائدة لهذه العملية . ويوضح هذا المثال بوابة AND وقد سلط على أحد مداخلها نبضة صاعدة (positive going) لها مدة زمنية تساوي ثانية واحدة . ومادام المنطق - (1) مستمر لمدة ثانية واحدة عند الادخال اذن تكون مدة النبضة الخارجة هي ثانية واحدة كذلك . وتعود الى الصفر حال عودة موجة الادخال الى الصفر . ويكون من الضروري بعد ذلك حساب عدد الدورات الخارجة وعرضها لمعرفة قيمتها (أو عددها) .

اذا فتحت بوابة الادخال لمدة ثانية واحدة فان العدد الناتج من جمع الدورات يمثل معدل التردد لموجة الادخال (هرتز) اما اذا فتحت البوابة لمدة 10 ثوان مثلاً فيكون حاصل العد هو معدل التردد مقسوماً على عشرة . ومن

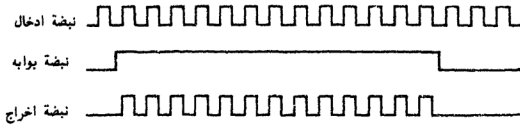

شكل (9.2)


ناحية أخرى إذا فتحت البوابة لمدة 0.1 ثانية فحاصل العدد في هذه الحالة يمثل معدل التردد مضروباً بـ (10) ولذلك نلاحظ أن المعداد الترددي الذي يحوي على مفتاح لاختيار زمن الادخال (فتح البوابة) يكون له قارئة عشرية متغيرة .

## 9.2 المعدادات العارضة :


تتكون دوائر العد في الناحية العملية من معدادات الدوائر المتكاملة لذا يكون ربطها واستخدامها من الأمور السهلة والمتيسرة . ومن المفيد هنا معرفة عمل هذه الدوائر المتكاملة بصورة عامة لتتمكن من استخدامها بالطريقة المثلى .

إن المعداد التنازلي هو الجزء الرئيسي في المعداد الترددي والذي يمكن الحصول عليه من دوائر المهاز (FLIP-FLOP) وبوابة AND كما هو موضح في الشكل (9.3) ويدعى هذا النوع من المعدادات بالمعداد التمرجي ويلاحظ أن الساعة فيها مكونة من دائرة مهاز واحدة تساق من الإشارة الخارجة من مهاز سابق والذي يتطلب موج نبضات الساعة خلال المعداد من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة . ويتم سوق المرحلة الأخيرة من الساعة التابعة إلى المرحلة الأولى والتي تحافظ على خفض زمن التأخر إلى درجة معينة .

هناك طريقة أخرى في بناء المعداد وذلك باستخدام المعداد التزامني ، كما موضح في الشكل (9.4) وتربط ساعات الـ **flip-flop** كافة مع بعضها ، وبذلك يمكن الحفاظ على تأخر انتشاري منخفض ويسمح بالحصول على سرعة عالية في عمل المعداد .

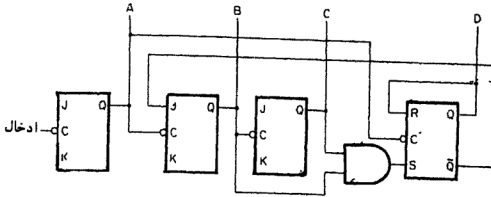

شكل (9.3) معداد عشري

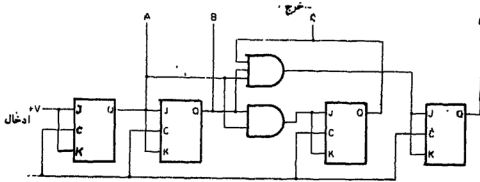


ويمكن تكوين المعداد التنازلي بتسلسل معين كما هو موضح في الشكل (9.5) ويدعى ذلك بالنظام الثنائي المرمز عشرياً (BCD) والذي يشير اسمه الى استخدام النظام الثنائي الاعتيادي لأن كل رقم يعرف الارقام من 1 الى 9 فمثلاً يمكن تعريف الرقم 147 في نظام BCD بشكل 0001 0100 0111 يستخدم معداد BCD واحد لمرتبة واحدة فقط . إذ يجب ربط عدد من هذه المعدادات على التوالي للحصول على قراءة لمراتب عشرية متعددة . فمثلاً تربط ثلاثة معدادات BCD عند الحاجة الى عد الارقام بين 0 الى 999 وهناك طريقتان لعملية ربط معدادات BCD مع بعضها . وهي الربط التتوحي أو الربط التزامني .

ساعة	حالة العداد			
	D	C	B	A
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0


الشكل (9.5) تسلسل العداد الثنائي المرمز عشرياً

 إن استخدام الربط التتبعي في الوقت الحاضر أصبح مقتصرًا على العدادات الخاصة بالترددات الواطئة ، إذ يكون بطيئاً جداً . ونحتاج في الربط التتبعي الى اشارة المرحلة الاخيرة في معداد المرتبة الاخيرة لسوق المرحلة الاولى من معداد المرتبة الآتية ( الاعلى ) . ويوضح الشكل 9.6 كيفية ربط هذه الاجزاء .



شكل 9.6 ربط العداد التتبعي

 
اما العداد التزامني فيحتوي على طرف اخر خاص بالرّم الحمل والذي يضاف الى المرتبة الآتية في العداد التزامني ، كما هو موضح في الشكل (9.7) يصبح خرج هذا الطرف ينبثق 1 بعد النبضة الزمنية التي تغير حالة العداد الى الـ 9 . وبذلك يكون العداد جاهزاً لزيادة المرتبة التالية عند وصول النبضة الزمنية التالية .



شكل 9.7 ربط اجزاء العداد التزامني .

وبذلك نضمن تزامن عمل العداد مع النبضة الزمنية الصادرة من الساعة . وعند ربط أكثر من عداد تزامني على التوالي ، تكون متطلبات تغير حالة العداد متوتقة على وصول العدادات الخاصة بالمراتب الأدنى الى الرقم 9 . وتحتوي معظم العدادات الموضوعه في دوائر متكاملة على منطق داخلي والذي يخبر عن وصول الرقم 9 في المراتب الأدنى من المرتبة المطلوبة . وتأخر هذه العملية من عمل وخاصة عند ربط عدد كبير من العدادات على التوالي . اذن ولتلافي هذه المشكلة تستخدم طريقة أخرى في الناحية العملية وتدعى بـ ((النظر بعيداً)) أو بتوجيه الرقم المحمل وهي تستخدم لحفض مقدار تأخر الانتشار .


وبعد الانتهاء من عملية العد والحصول على معلومات بشكل BCD عند خرج العداد يجب تحويلها وعرضها بشكل يمكن رؤيته على شاشة أو طبعة على ورق معين ، حسب ماهو مرغوب به . فمثلاً يمكن اجراء هذا التحويل ونقله الى الارقام المرتبة المهة بالمقاطع السبعة والتي تتطلب استخدام دائرة متكاملة واحدة رخيصة الثمن . ويوضح الشكل (9.8) معداداً ذا حجم ارقام ثنائية مربوطاً الى المقاطع السبعة يجب اظهار الرقم المطلوب من العداد الترددي بشكل مستمر اذ يصفر العداد عادة ثم يبدأ العد خلال مدة التبويب . وخلال هذه المدة تكون قراءة العارضة متغيرة بصورة مستمرة ولا يمكن قراءتها . لذلك يجب خزن القراءة عند نهاية العد (التي تمثل الرقم المطلوب) في خزن بسيط ويكرر عرضه على العارضة خلال مدة العد التالية . ويتكون هذا الخزن من مخازن لاربعة أرقام ثنائية لكل مرتبة من مراتب ال BCD .

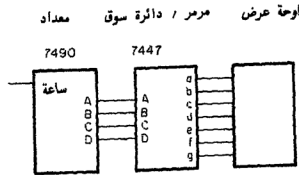

شكل (9.8) عخطط عام لعداد تنازلي مربوطاً الى عارضة السبع مقاطع

تستخدم عادة بعض الدوائر المكبرة ودوائر التوفيق بين العارضة (7) - مقاطع) ودوائر المعداد المنطقية لتزويد الاولى بالتيار اللازم لها اذ لا يمكن ربطها مباشرة الى خرج الدوائر المتكاملة.

تتوفر بعض التقنيات العملية لخفض عدد الدوائر الالكترونية اللازمة وخاصة في المعدادات التي تتطلب اعداداً كبيرة من الارقام، أكثر من 10 مثلاً. ويوضح الشكل (9.9) احدى هذه التقنيات وتدعى بمزج أو تداخل العرض وهي تخفض من عدد دوائر التكبير والممرزات المطلوبة في مثل هذه المعدادات الكبيرة.

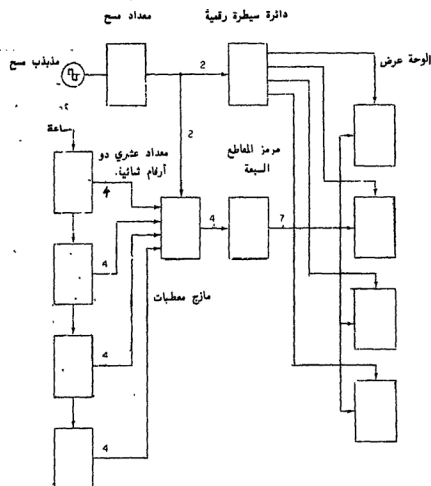

شكل 9.9 مخطط توضيحي للوحة عرض مازجة تستخدم في معداد ترددي


ففي هذا المثال يشارك مرمرز واحد مشترك ودائرة توفيق واحدة في اظهار الارقام جميعاً اذ تقوم دائرة المزج multiplexer باختيار بيانات BCD من احد المزائج وارسال هذه المعلومات الى مرمرز العارضة ويقوم هذا المرمرز بدوره بعرض المعلومات على المقاطع السبعة . ويتم السيطرة على العمليات باجمعها بوساطة مذبذب ومعداد يسمىان (مذبذب ومعداد المسح) (Scan Oscillator & Counter) وبتكرار هذه العملية عدداً من المرات وبسرعة معينة نلاحظ العارضة وكأنها ثابتة . وتظهر فائدة هذه التقنية عند جمع دوائر المعداد الترددي في شريحة سليكونية واحدة .

## 9.2.1 القاعدة الزمنية : Time base

يتم التحكم في تسلسل العمليات التي تجرى في المعداد بوساطة القاعدة الزمنية (time base) الذي يزود التوقيت اللازم لاجراء العمليات ، مثل تصغير المعداد وفتح بوابة العد ، وغلقها ، وكذلك خزن القراءة في المزلاج . تكون عملية تصغير المعداد وخزن المعداد حوادث او عمليات غير حرجة من ناحية الزمن طالما تحدث قبل او بعد مدة التبويب على التوالي . اما فتح او غلق بوابة العد من جانب آخر فهي تحدد الدقة في قراءة التردد وهي دقيقة او حرجة من الناحية الزمنية .

ويكون اعتماد الدقة في معداد التردد على اشارات القاعدة الزمنية بصورة مباشرة . يكون استخدام بلورة الكوارتز في دائرة المذبذب أمراً مهماً للحفاظ على استقرارية الاشارات الناتجة عند تغيير درجة الحرارة . وقد تستخدم بعض دوائر التعويض او التعديل لتصحيح التردد الناتج نتيجة اختلاف المصدر او الحرارة . كما هو مو موضح في الشكل (9.10) الذي يوضح مخططاً سهلاً للمذبذب بلوري (كوارتز) مزوداً بالتعديل الحراري . ويكون المذبذب البلوري الاعتيادي مثابها بصورة رئيسة لمذبذب التعادل ، ماعدا ربط ثنائي الفاريك عبر بلورة الكوارتز ، والذي يؤخر بتغيير التردد الى دقائق معدودة . ويكون الخطأ في تردد المذبذب البلوري خلال درجة حرارة معينة صغيراً نسبياً ويمكن خزنه في دائرة التصحيح ، وهي اما ان تكون مخزناً رقمياً digital storage او دائرة تناظرية وبخواص غير خطية . ويمكن تزويد دائرة التصحيح بدرجة حرارة المحيط ويتم ضبط تردد المذبذب بوساطة تغير فولتية الفاريك المعتمدة على درجة الحرارة .



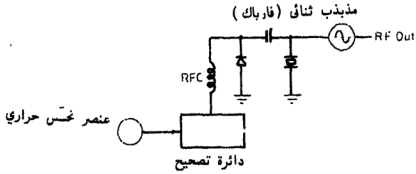


شكل 9.10 مخطط توضيحي لتصحيح درجة الحرارة لمذبذب بلوري .

وفضلاً عن تأثير درجة الحرارة على التردد المذبذب البلوري هناك ظاهرة تغير تردد البلورة بعد مدة معينة من الزمن يعتمد على عمر البلورة نفسها . ويمكن خفض هذا التأثير في اختلاف التردد بمعالجة البلورة نفسها بتقنية خاصة الا أن هذا التغير مازال مرتفع التكاليف نسبياً اذ يبلغ  $5 \times 10^{-7}$  جزءاً خلال السنة ويمكن التعويض عن ذلك باعادة ضبط دائرة التعويض في مدد معينة .

نحتاج الى ثلاثة مخارج من دائرة القاعدة الزمنية وهي نبضة التصغير ونبضة التنبويب ، ونبضة التزامن حسب تسلسلها ، يوضح الشكل 9.11 دائرة سهلة لتوليد هذه النبضات الثلاث المطلوبة من دون تداخل . اذ يقسم تردد المذبذب البلوري على مضاعفات العشرة لان مدة النبضة لتردد البلورة اقل كثيراً من زمن التنبويب المطلوب . ويتكون القسم الرقمي النهائي بشكل معداد ثنائي ذي 4- ارقام ثنائية اي 16 حالة . وتستخدم كل حالة من هذه الحالات لفرض معين مثل تصفير المعداد ، نبضة تأخير ، وتحديد ، عدد النبضات ..... الخ .

ومن المهم ملاحظة أن تأخر الانتشار من زمن ادخال نبضة الساعة الى حدوث حافات نبضات الفتح او الغلق هو نفسه في كل الحالات وبذلك يكون التنبويب مساوياً لعدد صحيح من نبضات الساعة ونحتاج في ذلك دوائر منطقية سريعة ، وبتصميم دقيق .


يتوفر في معظم معدادات التردد مدد زمنية متعددة يمكن اختيار اي منها بواسطة مفتاح دوراني ، كما موضح في الشكل 9.11 ويمكن اختيار المدة المطلوبة مثل 1 هرتز ، 10 هرتز ، 100 هرتز ، 1 كيلوهرتز ، بواسطة المفتاح وتعطي هذه الترددات مدد زمنية 10 ، و 1 و 0.1 و 0.01 ثانية على التوالي .

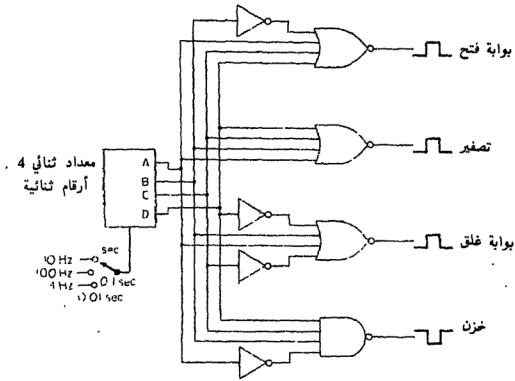

شكل 9.11 مخطط منطقي - لمعداد ترددي

## 9.2.2 عمليات ادخال الاشارة : -


تستخدم بعض دوائر التكبير في عملية ادخال الاشارات الصغيرة (غير المعروفة التردد) للتأكد من قدرتها على سوق المعداد الترددي بعد حصولها على مستوى منطقي معين . يوضح الشكل 9.12 مخططاً عاماً لدائرة ادخال المعداد الترددي . وقد تكون فولتية صغيرة (ببعض مللي امبير) كافية لفتح المعداد الترددي الذي يستخدم هذه الدائرة .

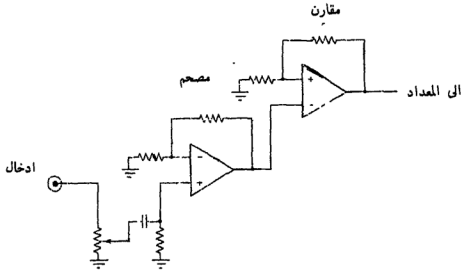


شكل 9.12 دائرة ادخال لمعداد ترددي .

### 9.2.3 قياس المدة الزمنية :

يمكن قياس المدة الزمنية بين نبضتين عند ادخالها الى مقياس المدة الزمنية اذ تمثل احدها نبضة فتح البوابة اما الثانية فتتمثل زمن غلق البوابة كما يمكن توضيح المخطط العام لهذا الربط في الدائرة الموضحة في الشكل 9.13 ويجب معالجة اشارتي الدخل بالطريقة نفسها في عملية عد نبضات التردد المذكورة سابقاً ويمكن اجراء عملية قياس المدة الزمنية باستخدام اشارة ادخال واحدة وتكون هذه الفكرة مفيدة في تحديد المدة الزمنية لنبضات او أية اشارات اخرى . وتكون اشارة الدخل في هذه العملية اشارة تبويب اما نبضات الساعة الداخلية فهي تستخدم مصدراً للتوقيت . ومن الواجب عند قياس مدة النبضة فتح بوابة العد عند الحافة المرتفعة للنبضة وغلقها عند الحافة الهابطة للنبضة . كما يمكن أن يكون العكس صحيحاً في حالة النبضات السالبة . فاذا كانت الحافات المرتفعة او الهابطة للنبضات سريعة . (حاددة) مقارنة مع تردد الساعة الداخلية فإن نقطة القدرح في الاحوال كافة تكون غير حرجية . وهناك مفتاح خاص في المعدادات الحديثة لتحديد مقدار منسوب الفولتية المؤثرة على فتح وغلق البوابة . كما هو موضح في الشكل (9.14) ومن الطرق المهمة في قياس المدة الزمنية طريقة القياس بتحديد التردد ، وتعتمد على قياس المدة الزمنية بين موجتين ولا تتم هذه العملية بالاعتماد على الحافة المرتفعة او الهابطة وإنما تعتمد على قياس المدة

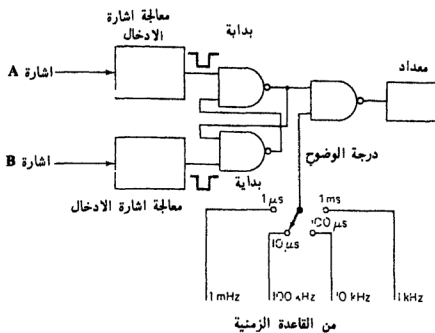


شكل 9.13 ترتيب الدائرة الخاصة بقياسات المدة الزمنية .

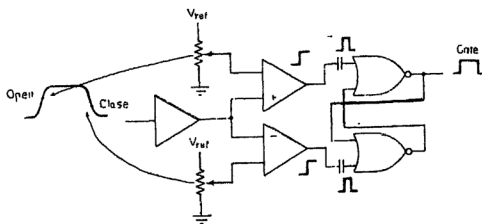

شكل 9.14 دوائر ادخال معداد ترددي .

بين نقطة معينة على دورة معينة أيضاً والنقطة نفسها في الدورة التالية . اذ تفتح البوابة عند نقطة معينة موجودة في موجة ادخال وتغلق عند النقطة نفسها في الدورة التي تليها . وتم عملية القياس بواسطة هذه الطريقة بالآتي : تربط موجة (ac) الى كاشف التقاطع الصفري الذي يولد موجة قرح الى دائرة flip-flop . ولا تتأثر عملية القرح ذات الاغدار المعاكس عند وصول التقاطع الصفري التالي . كما تتأثر بالتقاطع الذي يليه وبذلك نحصل على مدة موجة كاملة أي يتم قرح دائرة flip-flop في بداية كل موجة . ويمكن توضيح هذه الدائرة الموضحة في الشكل 9.15 .

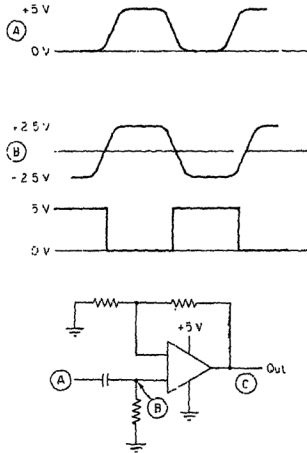

شكل 9.15 كاشف صفري لمعداد ترددي والموجات الناتجة عنه .

### 9.3 اخطاء القياس :

#### 1 - خطأ التبويب :

تعتمد قياسات التردد والزمن بواسطة العداد الالكتروني على عدد من العوامل التي تحدد بدقة الجهاز نفسه . ومن أهم هذه العوامل خطأ التبويب الذي يحدث في قياسات التردد والفترة الزمنية . اذ تقوم البوابة الرئيسية في الفتح والغلق بنبضة المذبذب . ويسمح هذا لاشارة الادخال في المرور خلال البوابة ليتم عددها بالعداد . ويلاحظ ان نبضة التبويب غير متزامنة مع اشارة الادخال اذ لا توجد علاقة بينها .

يوضح الشكل 9.16 مدة التبويب بواسطة الموجة (جـ) كما تمثل الموجتان (أ) و (ب) اشارة الادخال في علاقة طورية متداخلة مع اشارة التبويب ويلاحظ أنه يتم عد ست نبضات في احدى الحالات في حين تمر خمس نبضات في حالة اخرى الى البوابة ، أي أن هناك فرق  $\pm 1$  نبضة في هذا القياس . يكون تأثير خطأ التبويب واضحاً ومؤثراً في قياس الترددات الواطئة فعند قياس تردد 10 هرتز مثلاً ويكون الخطأ  $\pm 1$  فهذا يعني وجود خطأ بمقدار يتراوح به 10% ولذلك يفضل استخدام الطريقة السابقة التي تعتمد على المدة الزمنية وليس على التردد في قياس الترددات الواطئة .

ويمكن وضع حد فاصل بين استخدام قياسي التردد والمدة الزمنية بالآتي : -

$$f_c = \text{تردد البلوري او المذبذب في الجهاز .}$$
$$f_x = \text{تردد اشارة الادخال غير المعروفة .}$$

يكون عدد النبضات الداخلة الى البوابة (المعدودة) في قياس المدة الزمنية مساوياً لـ :

$$N_p = \frac{f_c}{f_x}$$

اما في قياس التردد فيكون عدد النبضات في ثانية واحدة هو :

$$N_f = f_x$$

اما الحد الفاصل بين الطريقتين فيحدد بالتردد ( $f_0$ ) الذي يتساوى فيه العداد ( $N_p = N_f$ ) أي :

$$f_0 = f_c \quad \text{او} \quad \frac{f_c}{f_0} = f_0$$

اذن يجب قياس الترددات الاوطأ من  $f_0$  بوساطة طريقة المدة الزمنية، كما يجب قياس الترددات الاعلى من  $f_0$  بوساطة طريقة التردد وذلك من اجل خفض تأثير الخطأ  $1 \pm$  الناتج من خطأ التنبؤ. اما خطأ الدقة عند التردد  $f_0$  المتسبب عن خطأ التنبؤ  $1 \pm$  فهو  $\frac{100}{\sqrt{f_c}}$  بالمائة.

### 1. خطأ القاعدة الزمنية (Time base error)

يسبب الخطأ في القاعدة الزمنية الى حدوث اخطاء في القياس اذ يحدد القاعدة الزمنية في قياسات التردد عملية فتح وغلق البوابة كما تزود النبضات اللازمة لغرض العد. وتشكل اخطاء القاعدة الزمنية خطأ ضبط المذبذب، وخطأ استقرارية البلورة في الفقرات القصيرة او بفترات طويلة.

### 2. خطأ استقرارية البلورة لفترة قصيرة :-

وسبب هذا الخطأ هو تغير الذبذبة الناتجة من البلورة لفترة محدبة نتيجة الحالات العابرة للفولتية. فضلاً عن اسباب اخرى مثل الضربات او الاهتزازات او نتيجة التشويش الكهربائي وغيرها. ويمكن خفض هذه الاخطاء بقياسات التردد وذلك بتنبؤ المعداد لمدة زمنية طويلة (10 ثانية الى 100 ثانية مثلاً) ويكون الرقم المقبول لاستقرارية البلورة في حدود 1 الى 2 من  $10^7$  جزء.

### 3. خطأ الاستقرارية لفترة طويلة :

هذا النوع من اصعب الاخطاء وهو يحدد الدقة والتردد وكذلك المدة الزمنية. ويكون هذا الخطأ معتمداً على عمر البلورة وكذلك تأكل البلورة نفسها، ويمكن تقدير هذا التغير اذ ربما يكون المعدل الابتدائي لتغير تردد البلورة محدود جزءاً واحداً من المليون في اليوم الواحد. وقد يمكن خفض هذا المعدل اذا تم المحافظة على درجة الحرارة عمل البلورة في حدود 50 الى 60 درجة

ملثوية ومن اجل توضيح تأثير خطأ الاستقرارية لمدة طويلة على دقة القياس ، نفرض ان ضبط المذبذب قد تم بمحدود جزء واحد من  $10^9$  وكان تأثير الاستقرارية هو جزء واحد من  $10^8$  في اليوم . كما نفرض ان الضبط قد تم قبل 60 يوماً . اذن تكون الدقة في هذا الوقت اي بعد مضي 60 يوماً هي :  $1 \times 10^{-9} + 60 \times 10^{-8} = 6.01 \times 10^{-7}$  أي حوالي 6 اجزاء من  $10^7$  ومن هذا يلاحظ ان اعلى دقة ممكنة تحصل عند ضبط التردد في وقت اجراء القياس .

#### 4 . خطأ مستوى القدح :

تفتح وتغلق بوابة في حالة قياس التردد او المدة الزمنية بوساطة اشارة الادخال نفسها . وتعتمد دقة الفتح والغلق على الخطأ الحاصل في مستوى نبضة القدح . لذلك يتم تكبير اشارة الادخال اولاً وتجهيزاً اولاً قبل استخدامها في عمليتي الفتح والغلق والذي يكبر عند تكبير الاشارة نفسها . ويمكن القول بصورة عامة أنه يمكن خفض تأثير اخطاء زمن القدح عند وجود اشارة ادخال عالية المستوى وسريعة الانتقال من مستوى الى آخر .

يمكن الحصول على دقة عالية اذا اتبعت المقترحات الآتية : -


- (أ) يمكن خفض تأثير خطأ التبويب وذلك بجعل تردد الموجة المقاسة اعلى اما عند قياس المدة الزمنية فيكون تردد الادخال اقل من  $\frac{1}{2}$  إذ تمثل  $\frac{1}{2}$  تردد ساعة المعداد .
- (ب) يكون تأثير (الاستقرارية - لدى بعيد) على دقة القياس معتمداً غالباً على الزمن .
- (ج) تتأثر دقة قياس المدة الزمنية بصورة كبيرة بوساطة الحدار اشارة الادخال التي تسيطر على بوابة الاشارة . ويكون للموجة عالية المستوى زمناً سريعاً والتي تضمن الدقة العليا .

#### 9.4 توسيع المدى الترددي للمعداد : -

إن حدود التردد للمعداد الموضح في الشكل 9.1 هو في حدود 100 ميكا هرتز على الرغم من استخدام دوائر منطقية سريعة ودوائر معتمدة اخرى



في تركيب المعداد . وتستخدم عدد من التقنيات في الوقت الحاضر لزيادة المجال الترددي للمعداد . ومن احدى الطرق طريقة Presaler كما هي موضحة في الشكل 9.16 . وتعتمد هذه الطريقة على قسمة التردد عند الادخال على 10 وليس لها علاقة بسوق العارضة المرئية او التنبؤ اي من البوابات ولا تدخل في عملية ايلاج المعطيات من المزلاج . ولذلك نلاحظ ان تأخر انتشار الاشارة غير ضروري مادام الجهاز يعمل في هذه الطريقة وبأي تردد كان .

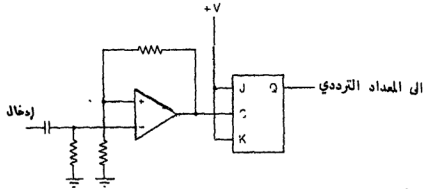

الشكل (9.16) غطط لدائرة الادخال لقياس المدة الزمنية لموجة معينة .

إذا استخدمنا القسمة على 10 مع معداد ترددي بـ 10 ميكاهرتز فيعني هذا زيادة المدى الترددي للمعداد بعامل 10 اي يمكن قراءة الى حد 100 ميكاهرتز ، وتتوفر بعض المعدادات التي تستخدم هذه الطريقة لترددات تبلغ 1000 ميكاهرتز بقسمة التردد على 10 او 100 اي يمكن توسيع المدى الترددي لمعداد 10 ميكاهرتز الى 1000 ميكاهرتز .

وعلى الرغم من سهولة هذه الطريقة فهناك ضريبة مقابلة يجب دفعها الا وهي انخفاض دقة المعداد الترددي بالعامل نفسه لزيادة التردد فاذا استخدمنا معداداً 10 ميكاهرتز فيمكن توسيع مدى هذا المعداد الى 100 اي بعامل 10 فاذا كان المعداد يقرأ الى اقرب 1 هرتز فعند ضرب التردد بعامل 10 اي ضرب الارقام كلها بهذا العامل يقرأ المعداد قيمة التردد والى اقرب 10 هرتز أي بانخفاض الدقة بعامل 10 كذلك . ويمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام زمن القاعدة الزمنية أطول . وتبقى هذه المشكلة في الناجية العملية في قياس الترددات العالية (1000 ميكاهرتز مثلاً) وبدقة قليلة (أقل من 1 كيلوهرتز) .

يختصر العداد الذي يعمل بطريقة Presalor في قياس الترددات العالية (الى حد 1500 ميكاهرتز تقريباً). أما اذا حاولنا قياس الترددات الاعلى من هذا. في استخدام طريقة المزج .

يوضح الشكل 9.17 العداد الترددي الذي يستخدم المغير الهيدودايني (المزج) ، ويعمل هذا المغير عادة مع معداد 50 ميكاهرتز أو اقل وتم هذه العملية بواسطة مزج اشارة الدخل مع موجة 100 ميكاهرتز ويستخدم حاصل الجمع او الطرح . وعند الحاجة الى استخدام ترددات اعلى من 100 ميكاهرتز فتدخل هذه الموجة الى ثنائي ذي الاستعادة السريعة (STEP RECOVER) والذي يولد بدوره حزمة كبيرة من التوافقيات تبلغ 5000 ميكاهرتز أو اعلى ويمكن اختيار اي تردد بين 100-5000 ميكاهرتز بدائرة رنين خاصة بالتردد المطلوب . وقد لا يؤثر تردد التوافقية المختارة على دقة القياسات .



 
يتم مزج التوافقية المختارة مع اشارة الدخل ويرشح الفرق بينهما ثم يكبر ويزود به العداد .

وبسبب توفر توافقية معينة كل 100 ميكاهرتز . فيجب ان لا تكون موجة الدخل بتردد اعلى من التوافقية المختارة بأكثر من 50 ميكاهرتز . ولذا يجب ان تكون لدينا معلومات قريبة عن الموجة الداخلة ومحدود  $\pm 10$  ميكاهرتز أو اقل .

لغرض معرفة التوافقية اللازمة لها وللحصول على دقة قياس مناسبة . ويجري ذلك بتقنية قياسية أخرى مثل مقياس الموجة أو المحلل الطيفي للموجة .

وبما أن التوافقية المختارة تضاف أو تطرح من إشارة الدخّل يتوجب على مستخدم الجهاز التعرف على التردد الحقيقي بعملية حسابية بسيطة (أما إضافة أو طرح) .

ويتوفر في الوقت الحاضر بعض انواع المعدات التي تقوم بأختيار التوافقية المطلوبة وكذلك اجراء الحسابات الضرورية وبصورة ذاتية . يوضح الشكل (9.18) المخطط العام لوحدة تعمل على تحويل الترددات. وإلى حد 4000 ميكا هرتز وبصورة ذاتية وتدخل الى معداد 500 ميكا هرتز . تضرب بالاشارة الناتجة من المعداد وهي 100 ميكا هرتز . باستخدام مضاعفه. للتردد الترانزستوري وللحصول على 500 ميكا هرتز . تضخم هذه الاشارة. وتستخدم لسوق ثنائي مضاعف التردد . ثم يؤخذ خرج هذا المضاعف ويرشح للحصول على ترددات 1000 ميكا هرتز و 1.5 و 2 و 2.5 و 3 و 3.5 الف ميكا هرتز.



الشكل 9.18 خطأ التيوب .

تُغذى إشارة الدخّل الى مكبر الذي يزود بدوره المازج mixer وكاشف المنسوب وعند الكشف عن وجود الإشارة بواسطة كاشف المنسوب ترتب ترددات المزج الستة المحتملة وهي 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 الف ميكا هرتز تصاعدياً في حين تحدد إشارة الخرج بتردد اقل من 500 ميكا هرتز، وهذا يحدد تردد الفرق بين تردد الإشارة الداخلة وتردد المازج وبحدود اقل من 500 ميكا هرتز ومن ثم يرسل هذا الفرق في التردد الى المعداد ومن المفيد هنا حساب التأثير على الدقة نتيجة توسيع المدى الترددي للمعداد في كل من نوع prescaler ونوع المزج .

نفرض في حالة **Prescaler** ان تردد الخرج يساوي تردد الادخال مقسوماً على عامل القسمة  $N$  . اي من دون فقد أية نبضة اثناء العد . اي يكون تردد الخرج في العارضة يساوي

$$\text{تردد الخرج} = \frac{f_{in}}{N} \quad t$$

ونلاحظ عند ثبوت  $N$  أن الدقة تعتمد على زمن التبويب  $t$  اي ان دقة معداد نوع **prescaler** تساوي دقة المعداد من دون توسيع . اما في حالة استخدام طريقة تحويل التردد الميكرودايني حيث تشتق اشارة المزج من ساعة المعداد نفسها . فيكون زمن التبويب عدداً صحيحاً من الدورات نسبة الى ساعة القاعدة الزمنية **time base**

$$\text{زمن التبويب} = \frac{Q}{f_c}$$

اذ تمثل  $Q$  عامل القسمة وتمثل  $f_c$  تردد ساعة المعداد . ويكون تردد الخرج من محول التردد هو التردد نفسه الداخل الى المعداد  $f_{in}$

$$f_{in} = f_{in} \pm N f_c$$

أي تكون قيمة التردد في عارضة المعداد تساوي تردد الادخال الى المعداد مضروباً بزمن القاعدة الزمنية أي .

$$\text{التردد} = f_{in} \left( \frac{Q}{f_c} \right) = \frac{f_{in} Q}{f_c} + QN$$

ونلاحظ ان علاقة التردد في الادخال مع تردد العارضة يعتمد على  $f_c$  فقط . ونستنتج من هذا ان الدقة في قراءة المعداد لاعلاقة لها مع توسيع المدى الترددي في كلتا الحالتين : حالة **prescaler** وحالة مزج التردد .

## 9.5 معاد الترددات الواطئة :


لاحظنا من الفقرات السابقة أن معاد التردد هو جهاز رقمي ذو كفاءة عالية في القياس وخاصة في حساب او قياس الترددات الواطئة وبدقة عالية نسبياً . وهناك مشكلة واحدة تظهر في هذه الحالة (قياس الترددات الواطئة جداً) . فإذا حاولنا قياس اشارة بتردد اقل من 1 هرتز وبدقة 0.01 هرتز ، فسنحتاج الى 100 ثانية اذا استخدم معاد ببوابة ادخال اعتيادية ، ولذلك يفضل في مثل هذه الحالات قياس المدة الزمنية لموجة الدخل ومن ثم حساب التردد من علاقة

$$\text{التردد} = \frac{1}{\text{المدة الزمنية}}$$

ويكون الزمن اللازم لعرض نتائج على العارضة هو المدة الزمنية لدخول الدخلة غير المعلومة . فمثلاً تكون المدة الزمنية لموجة دخل 1 هرتز هي 1 ثانية في حين تكون مدة الحساب هي 1 ملي ثانية او اقل . أي أن القياس يتضمن المدة الزمنية للموجة زائداً زمن الحساب لهذا يكون احتمال الخطأ كبيراً نسبياً ويمكن تكرار العملية عدد من المرات والحصول على معدل القراءات كما نلاحظ تحسن في قيمة الخطأ عند اخذ الموجة الثانية او الثالثة اما قراءة العارضة فتتمثل بمعدل الحسابات دائماً . لقد اصبح من الواضح ان قياس المدة الزمنية لموجة دخل معينة وبتردد ساعة معينة كذلك ومدى زيادة الدقة نسبة الى قياس التردد لموجة الدخل عند زمن تبويب ثابت .

يوضح الشكل (9.19) مخططاً عاماً لمعداد ترددي يتمكن من قياس المدة الزمنية والتردد لموجة الدخل وبصورة ذاتية واجراء الحسابات اللازمة وعرض النتائج على العارضة والخاصة بالمعداد . ويلاحظ من هذا الشكل ان هناك معدادان بدل المعداد الواحد المستخدم في الطريقة الشائعة ، يستخدم احد المعدادين في تجميع تردد الدخل في حين يقوم المعداد الثاني في تجميع الساعة الخاصة بالمعداد . ويبوب المعدادان آنياً بحيث يجمع دورات الدخل في المعداد A في حين تجمع دورات الساعة في المعداد B ويمكن تحديد تردد موجة الدخل من العلاقة الآتية : -

$$\text{التردد} = \frac{\text{المد في A}}{\text{المد في B}}$$

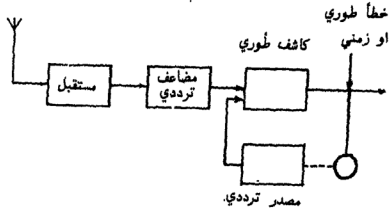

الشكل (9.19) غطط لعداد ترددي لقياس المدة الزمنية .

تم السيطرة علي فتح وغلق البوابة بواسطة موجة الدخل او من الساعة الداخلية . فاذا استخدمت الساعة الداخلية فهي تمثل الطريقة الشائعة في القياس . أما اذا تم التحكم في بوابة الدخل بواسطة اشارة الدخل ، فمعنى ذلك اجراء قياس المدة الزمنية .

## الاسئلة

### الفصل التاسع

- 1 - ماهي اجزاء العداد الترددي البسيط .
- 2 - عدد أنواع العداد الترددي المستخدم في قياس التردد والمدة الزمنية .
- 3 - الى أي مدى من الدقة يمكن لمعداد ترددي تحديد تردد موجة ذات 450 كيلوهرتز ، باستخدام قاعدة زمنية 1 - ثانية ودقة هذه القاعدة الزمنية في حدود 0.01 بالمائة .
- 4 - كم عدد مراتب العارضة التي يجب أن تكون لمعداد له دقة ودرجة وضوح 0.001 بالمائة .
- 5 - ماهي العوامل المؤثرة على تحديد الدقة - درجة الوضوح .
- 6 - ماهي الطرق التي يمكن استخدامها لزيادة المدى الترددي لمعداد ترددي وكيف يمكن الحصول عليها دون التأثير على دقة العداد .
- 7 - ماهي المشكلات التي ترافق قياس الاشارات النبضية .
- 8 - ماهي الاخطاء المتوقع ظهورها في قراءة المعداد الترددي وكيف يمكن السيطرة عليها .







## مُغَيِّرَاتُ الْأَشَارَةِ


### Transducers

#### 10.1 - تعريف :

مغير الإشارة هو جهاز أو عنصر يستخدم لتحويل إشارة الدخل إلى إشارة خرج وبهيئة مختلفة . أي هو الجهاز الذي يحول الحركة الميكانيكية مثلا إلى إشارة كهربائية أو بما يعرف مولد فولتية السرعة **Tachogenerator** . وبالعكس يمكن تغير الإشارة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية كما في حالة الكلفانوميتر **galvanmeter** وقد أصبح شائعا في الناحية العملية استخدام هذا المصطلح بصورة عامة على الأجهزة التي تحول الظواهر الفيزيائية إلى إشارات كهربائية وقد تحدث عملية التحويل أو التغير في كثير من الحالات خلال مرحلة وسيطة ، مثال ذلك ، عند قياس الضغط ، تحول هذه الظاهرة إلى حركة ميكانيكية . أولاً ومن ثم تحول إلى إشارة كهربائية ويمكن الحصول على عملية التحويل الميكانيكية بأحدى الطريقتين الآتيتين .

#### 1 ( أجهزة المرجع الثابت :

إذ يربط أحد أجزاء مغير الإشارة في هذا النوع إلى نقطة ثابتة أو سطح ثابت أما الجزء الآخر فيتصل إلى المتغير المراد قياسه أما بصورة مباشرة أو خلال نظام ميكانيكي خاص ، كما هو موضح في الشكل (10.1) أما إذا كانت الحركة صغيرة فربما نحتاج في بعض الاوقات إلى تضخيم هذه الإشارة سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية ، وذلك للحصول على حساسية مناسبة .

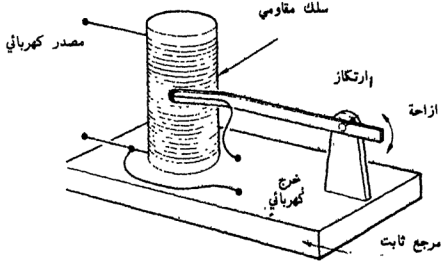


الشكل 10.1 مغير اشارة نوع المرجع الثابت


## (2) جهاز النابض - الكتلي :

يوجد في هذا النوع من مغيرات الاشارة جزءاً واحداً أو نقطة واحدة مثبتة ، وترتبط هذه الى الجهة الثانية من مغير الاشارة المتحرك والمربوط بواسطة نابض الى هذه النقطة الثابتة فعند حدوث حركة خارجية تؤدي الى حركة كتلة المغير (m) بازاحة مقدارها (s) كما هو موضح في الشكل (10.2) وتعتمد كمية هذه الازاحة على مقدار الكتلة وعلى شدة النابض (k) . اما مقدار التوهين (damping) فتعتمد على الموهن (c) إن فكرة هذا الجهاز على بساطتها تعد من الاجهزة الأساسية في قياس الحركة والتذبذب في اغلب انواع العربات المتحركة . وهي ذات حساسية ودقة عاليتين ويمكن الحصول على مواصفات هذا النوع من المغير بملاحظة الشكل 10.3 والذي يوضح مقدار الازاحة والتعجيل الحاصل في الحركة كما يمكن اعطاؤها بالملاقات الآتية .

$$\begin{aligned} \text{اعلى تعجيل} &= \frac{\omega^2 \delta_{\max}}{\omega^2 \delta_{\max}} \quad \text{m/s}^2 \\ &= \frac{\delta_{\max}}{g} \end{aligned}$$

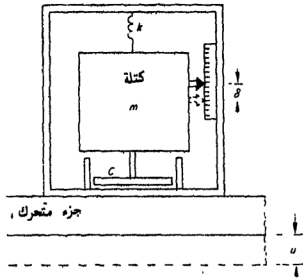

الشكل 10.2 مغير إشارة نوع النابض - الكتلي

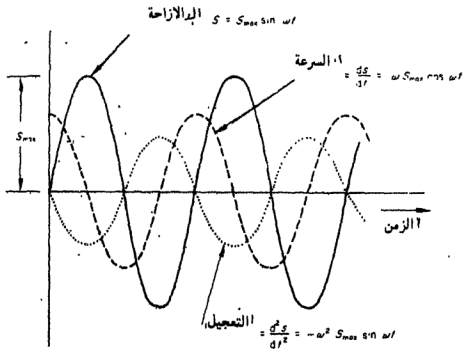


الشكل 10.3 علاقات الحركة التذبذبية .

## 10.2 انواع مغيرات الاشارة :

يمكن تصنيف مغيرات الاشارة الى عدد من الاصناف اما بالاعتماد على طريقة عملها او على وظيفتها في قياس المتغيرات مثل الازاحة او التعجيل . وسنحاول الأخذ بالمبدأ الاول وذلك بالاعتماد على طريقة عمل المغير . وفي حالة فهم هذا المبدأ فيمكن تطبيق اي نوع منها في محلها المناسب وقياس المتغير المطلوب .

### 1 - مغيرات الاشارة المعتمد على تغيير مقاومة :

إن فكرة هذا النوع من المغيرات يعتمد على تغيير في مقاومة تربط الى مقياس كهربائي انواع المغيرات على الرغم من عدم انتشارها بصورة واسعة في الناحية العملية . يوضح الشكل 10.4 أساس عمل هذا الجهاز .

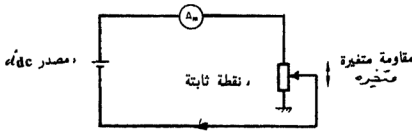

الشكل 10.4 مغير اشارة يعتمد على تغيير قيمة مقاومة .


ويستخدم هذا الجهاز لقياس الموضع ، ويحتاج الى نقطة توصيل متحركة (منزلة) على مقاومة وتتصل النقطة بالجزء المتحرك او المزاح والمراد قياس وضعه او ازاحته .

فاذا تغير موضع النقطة المتحرك نتيجة تغيير الازاحة يؤدي ذلك الى اختلاف قيمة المقاومة وبالتالي الى تغيير قيمة التيار . فاذا ربط مقياس تيار في الدائرة وقسمت لوحة قراءته نسبة الى المواضع المختلفة للنقطة المتحركة فيمكن بذلك تقدير الموضع نسبياً لاية حركة كانت . ويجب ان تكون فولتية المصدر مستقرة لاجل الحصول على دقة ملائمة لعمل هذا الجهاز .

اما النقطة الثانية والمهمة أيضاً في حالة قياس الحركة الموجبة والسالبة نلاحظ مرور التيار في الدائرة (والمقياس) في كافة الاحوال حتى عند نقطة المنتصف (الصفر).

## 2 - مغير الاشارة المعتمد على تجزئة الفولتية :


يؤدي تغير المقاومة المتغير الى تغير التيار المار بها تبعاً للحركة المقاسة وتستخدم مقاوامات لتجزئة الفولتية في خرج هذا النوع كما موضح في الشكل 10.5 وهو بصورة عامة اكثر ملائمة كما يجب ان يزود هذا الجهاز بمصدر تيار ثابت وتتؤخذ قراءة هذا المغير بمقياس عالي الممانعة وذلك لجعل تأثير التعميل قليلاً جداً ويمكن اهماله . ويلاحظ ان المتغير المراد قياسه يربط بطريقة ميكانيكية الى النقطة المنزلقة لمجزء الفولتية اذ تكون الفولتية الناتجة من ذلك معتمدة على الازاحة التي تنتجها النقطة المنزلقة على مجزء الفولتية .

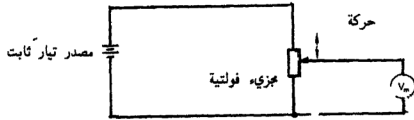

الشكل 10.5 مغير اشارة يعتمد على موضع النقطة المتحركة في مجزء الفولتية

وبما ان مجزء الفولتية المقاوم يستعمل لتحويل الازاحة الميكانيكية الى ما يناسبها من اشارة كهربائية لذلك يمكن قياس عدد من الكميات الفيزيائية مثل القوى ، الضغط ودرجة الرطوبة .... الخ وذلك باستخدام مجزء الفولتية ذي المرجع الثابت الذي يوضع بين الكمية المراد قياسها والذراع والذي يحرك بدوره النقطة المنزلقة وهذا ما نلاحظه في الشكل 10.6 الذي يوضح بعض الطرق والتقنيات المستخدمة لتحويل الكميات الفيزيائية الى ازاحات مناسبة لتحريك النقطة المنزلقة على المقاومة .

نحتاج في الحصول على قياسات السرعة او التعميل في مغير الاشارة نوع المرجع الثابت الى فولتية خرج تتناسب مع الازاحة ، ومع المشتقة الاولى للازاحة

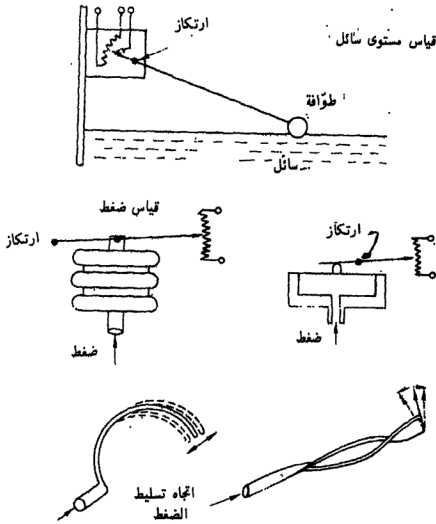

الشكل 10.6 انواع من مغيرات الاشارة الميكانيكية

للحصول على قياس السرعة ، وعلى فولتية تتناسب مع المشتقة الثانية للحصول على قياس التميعيل . وتم عملية التفاضل او ايجاد المشتقة بدوائر كهربائية ، كما يمكن الحصول على قياس للتميعيل من مغير الاشارة نوع Seismic potentiometric transducer بشرط ان يكون التردد الرنيني الميكانيكي له  $\omega \gg \omega_0$  اكبر كثيراً من تردد التميعيل ( $\omega$ ) أي .

$$0.2 < \frac{\omega}{\omega_0}$$

تستخدم مقاومة متغيرة نوع السلك الملفوف wire wound في كل من نوعي مغير الإشارة وهما نوع المقاومة المتغيرة ومجزئ الفولتية المقاومي كما يمكن استخدام بعض الانواع الاخرى مثل شريحة الكاربون المرسب (deposited carbon film) او شريحة البلاتين او بعض الدلائل الموصلة .


ويعتمد عمر او مدة تشغيل هذه الانواع من مغيرات الإشارة على التوصيل بين النقطة المتحركة والمقاومة ، وكذلك على سرعة تأكلها ، كما يتحدد تردد عملها ببضع دورات ازاحية في الثانية الواحدة . ويمكن تقدير عمر تشغيل هذه المغيرات بجوالي  $3 \times 10^6$  دورة عمل ، وهي بصورة عامة رخيصة الثمن وسهلة الاستعمال والربط . ويجب الملاحظة عند قياس الازاحة التغلب على قوة احتكاك النقطة المنزلقة والتي قد تؤثر على قيمة هذه الازاحة .

### 10.3 مقاومة مقياس الاجهاد : (Resistance strain Gauge)

تتوفر مجموعة كبيرة ومهمة من مغيرات الإشارة التي تعتمد في عملها على تغيير مقاومة بحركة ميكانيكية .

ولهذا يجب معرفة اسس وتطبيقات هذه الانواع من مغيرات الإشارة . اذا سلطت قوة سحب الى سلك كهربائي بطول معين فسيؤدي هذا الى زيادة في طول السلك بمقدار  $(\Delta l)$  ونلاحظ ان الزيادة في الطول تعتمد على الحمل المسلط اذا تجنب حدود المرونة الخاصة بمعدن السلك ، كما يلاحظ ان السلك يعود الى موضعه الاصلي اذا ازيلت القوة المسلطة عليه ويتبع الزيادة في طول السلك عادة انخفاض في قطر السلك نفسه وبما ان مقاومة السلك تساوي  $(\frac{\rho l}{A})$  اذ تمثل  $\rho$  مقاومة المعدن ، طول السلك و  $A$  = مساحة المقطع العرضي للسلك . وتساهم الزيادة في الطول وكذلك النقصان في المقطع العرضي زيادة في قيمة مقاومة السلك المسحوب .

تتوفر انواع من مقاييس الاجهاد Straingauges بشكل سلك ملفوف لتقليل من الطول الذي يأخذه السلك ويكون سمكه حوالي 0.025 ملم مربع ويشيت عادة على ورقة او عازل اخر . ويوضح 10.7 انواعا من مقاييس الاجهاد ملفوفة بأشكال مختلفة وتصنع عادة بتقنيات تشبه الدوائر المطبوعة . ويعتمد حجم المقياس على تطبيقاته المختلفة وعلى الرغم من ذلك فهي تصنع بأشكال معينة ملفوفة وبابعاد 3 ملم الى 150 ملم وتتراوح قيمتها بين 120 الى 600 اوم .

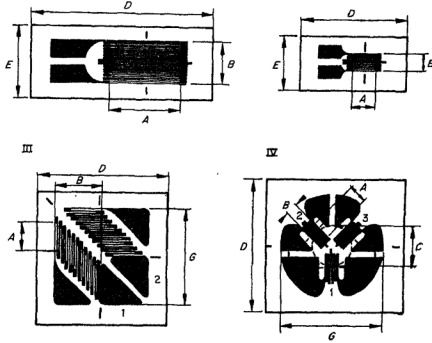

الشكل 10.7 انواع مقاومة سلك الاجهاد الملفوف .

عامل المقياس :

تعرف حساسية مقياس الاجهاد بدلالة تعتمد على خاصية معينة تدعى بعامل المقياس K ويعرف هذا العامل كذلك بتغير المقاومة لطول معين من السلك نسبة للتغير الحاصل في طول السلك نفسه اي :

$$K \text{ عامل المقياس} = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}$$

اذ تمثل K = عامل المقياس  
 R = مقاومة سلاح المقياس الاعتيادية  
 $\Delta R$  = التغير في مقاومة سلك المقياس



$l$  = طول السلك (من دون شد)  
 $\Delta l$  = التغير في طول السلك

فاذا عرفت النسبة  $\frac{\Delta l}{l}$  على أنها الاجهاد  $\sigma$  فيمكن كتابة المعادلة السابقة كالآتي :

$$K = \frac{\Delta R/R}{\sigma}$$

ويمكن حساب التغير في المقاومة  $R$  لموصل معين بطول  $l$  باستخدام المعادلة الخاصة في حساب مقاومة موصل متجانس المقطع كالآتي :

$$R = \rho \frac{\text{الطول}}{\text{مساحة المقطع}} = \frac{\rho \times l}{\left(\frac{\pi}{4}\right) d^2}$$

إذ أن  
 $\rho$  = المقاومة النسبية لمادة الموصل  
 $l$  = طول الموصل  
 $d$  = قطر الموصل

نفرض أن الزيادة في طول السلك نتيجة تسليط الشد عليه هي  $\Delta l$  وكذلك النقصان في القطر الحاصل نتيجة هذا الشد هو  $d$  . إذن تكون المقاومة أثناء الشد هي  $R_s$  ويمكن التعبير عنها كالآتي :

$$R_s = \rho \left( \frac{l + \Delta l}{\left(\frac{\pi}{4}\right) (d - \Delta d)^2} \right) = \frac{\rho \times l \left(1 + \frac{\Delta l}{l}\right)}{\frac{\pi}{4} d^2 \left(1 - 2 \frac{\Delta d}{d}\right)}$$

ويمكن تبسيط هذه المعادلة بفرض النسبة  $\mu = \frac{\Delta d/d}{\Delta l/l}$  هو ما يعرف بعامل بوزن Poisson's وينتج عن ذلك أن :

$$R_s = \rho \frac{1}{\frac{\pi}{4} d^2} \left( \frac{1 + \frac{\Delta l}{l}}{1 - 2\mu \frac{\Delta l}{l}} \right)$$

والتي يمكن تبسيطها الى

$$R_s = \rho \frac{1}{\frac{\pi}{4} d^2} \left( \frac{1 + \Delta l/l}{1 - 2\mu \Delta l/l} \right)$$

ويمكن التعبير عن الزيادة في مقاومة الموصل او السلك مقارنة بالزيادة في الطول  $l$  بعامل المقياس  $K$  اي أن

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} = 1 + 2\mu$$

واما قيمة عامل poisson's لاغلب المعادن فتتراوح بين 0.25 و 0.35 اذن تتراوح قيمة عامل المقياس بين 1.5 الى 1.7 .


تكون الحساسية العالية مرغوبة في معظم تطبيقات مقياس الاجهاد وهذا يعني وجود تغير عال في مقاومة السلك التي يمكن قياسها بسهولة مقارنة بالتغير القليل في المقاومة فمثلاً تكون في قيمة هذا العامل في اسلاك سبيكة النحاس - النيكل في حدود 1.9 الى 2.1 في حين ترتفع هذه القيمة في سبائك الحديد - الكروم والالمنيوم وكذلك الحديد - النيكل الكروم الى حدود 2.8 الى 3.5 .

#### 10.4 تأثير الاهتزاز ودرجة الحرارة على عمل مقياس الاجهاد :

نظراً لعمل مغبرات الاشارة لمدة طويلة وفي ظروف حركية متغيرة في الناحية العملية فهناك بعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها ومن أهم هذه الامور هي :

## 1) الحركة الاهتزازية :

عند الحاجة الى استخدام مقياس الاجهاد في ظروف حركية مثلاً لقياس حركة تذبذبية او اهتزاز معين فيجب أخذ الاستجابة الترددية بنظر الاعتبار فاذا كان طول موجة التذبذب مساوياً لطول السلك ، فيحدث خطأ عال نسبياً . وهي اسوأ حالة اذ يكون معدل تأثير القوى وقيمة الحرج مساوياً للصفر . لاحظ الشكل (10.8) . اما اذا ازداد التردد عن هذه النقطة الحرجة فنلاحظ رجوع الحرج مرة ثانية ولكن ربما لا تكون لها علاقة مباشرة مع القيمة المراد قياسها .

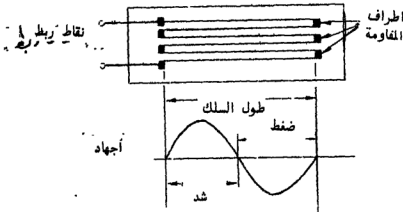

الشكل (10.8) اسوأ حالة للقياس عند تساوي موجة التردد المقاس مع طول السلك .

## 2) تأثيرات درجة الحرارة :

درجة الحرارة هي العامل الآخر الذي يؤثر على اداء مقاومة مقياس الاجهاد ويمكن تلخيص هذه التأثيرات كالآتي :

- أ) يكون لمقاومة فتيلة المقياس (gauge filament) معامل حراري معين . وقد تكون عالية نسبياً (50.p.p.m لكل درجة حرارة لبييكة النحاس - النيكل) وهي قيمة لا يمكن اهمالها .
- ب) اما التأثير الثاني لدرجة الحرارة فينتج عن وجود اجزاء غريبة في تكوين سلك المقياس .

جـ) ينتج التأثير الثالث لدرجة الحرارة عن الفرق بين المعاملات الحرارية التابعة للمعادن المكونة للجسم المراد قياسه وبين مقاومة سلك المقياس فإذا حصل تمدد في الجسم المراد قياسه (حرارياً) بصورة أكبر من سلك المقياس فيكون تأثير ذلك مشابهاً لتسليط قوى ضاغطة على السلك ويعرف هذا بالاجهاد الظاهري .

ويمكن اتباع إحدى الطرق الآتية في التعويض عن تأثير درجة الحرارة وهي :  
أ) استخدام مقاييس ذات تعويض ذاتي، يكون لمعدن فتيلتها معامل حراري للتمدد مساوٍ تقريباً لمعامل التمدد الحراري للجسم . وتتوفر مجاميع مختلفة لأنواع المقاييس مثل المجموعة الفولاذية والمجموعة النحاسية ومجموعة الألمنيوم .


ب) استخدام مقاييس غير فاعلة في دوائر القياس .  
جـ) إضافة فتيلة تعويض في تركيب المقياس من أجل التعويض الحراري .

## 10.5 تطبيقات مقياس الاجهاد : -

لا يمكن حصر تطبيقات مقياس سلك الاجهاد في حدود معينة ولكن يمكن تلخيص تطبيقاته المباشرة المتضمن قياس الشد والاجهاد في التركيبات الجاهزة مثل هيكل الطائرة والشد في قاطرات القطار والقناطر والرافعات والكونكريت المسلح وبقيّة الإبنية .

### 1 - مغيرات الإشارة ذات مقياس الاجهاد المقاومي :


يحتاج مغير الإشارة ذات مقياس الاجهاد في عمله الى تحويل الظاهرة موضع الدراسة الى الاجهاد الميكانيكي أولاً . وذلك يربط المقياس بعنصر مرن ضمن مغير الإشارة والذي تسلط عليه قوة تتناسب مع التغير الحاصل في الظاهرة المقاسة . فإذا كانت القوة المقاسة صغيرة مثل قياس تغير بسيط في ضغط فان استخدام نظام سلك مقياس الاجهاد الذي سيعمل كعنصر مرن يساعد في الحصول على قياس لهذا التغير البسيط . يوضح الشكل 10.9 كيفية تركيب هذا النوع من المقاييس ، التي بإمكانها قياس قيم مختلفة من الضغط وذلك بتغيير مساحة أو سمك الغشاء المعدني الذي يحرك الذراع (rod) .

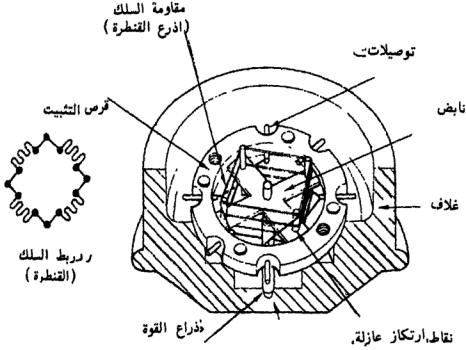

الشكل 10.9 مغير اشارة يستخدم لقياس الضغط .

تحتوي هذه التركيبة على اربعة مقاييس اجهاد مقاومين اثنين منها ثابتي القيمة في حين تتغير قيم المقاومتين الآخرين عند تغير القوة المسلطة على العنصر النابض (spring) وتربط مقاييس الاجهاد الاربعة بشكل قنطرة وينستون وتربط بعض المقاومات الصغيرة الاضافية الى اذرع القنطرة وذلك من اجل الحصول على توازن القنطرة في حالة انعدام الحمل ، كما يجري التعويض عن تأثير درجة الحرارة والضغط وتجرى اختبارات دقة المقاييس بصورة عامة عند درجات حرارية متعددة وظروف اخرى يشمل أن يتعرض لها مغير الاشارة في الناحية العملية ، كما يتم تغليف وحدة التحسس بغلاف محكم بعد تخليلتها من الهواء او اضافة غاز الهيليوم الجاف . وتجرى عملية التأكد من دقة الجهاز عامة في كل مرحلة من مراحل التصنيع .

لا يقتصر استعمال مغيرات الاشارة ذات مقاييس الشد لغرض قياس الضغط فقط اذ يوضح الشكل 10.10 نموذجاً عملياً لتركيبة مقياس التمدد .

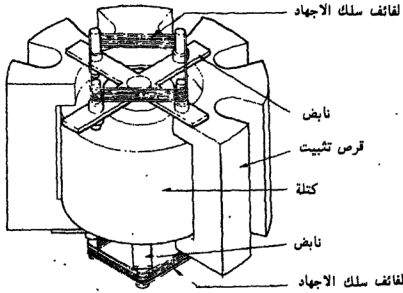

الشكل 10.10 مغير إشارة لقياس التمدد .





وما دام تحويل عدد كبير من الظواهر الفيزيائية الى قوة متذبذبة ممكناً ،  
لذلك يمكن ربط احد أنواع مقاييس الشد الى مغير إشارة لقياس الخواص  
المطلوبة مثل الوزن ، ودرجة الحرارة ودرجة الرطوبة وغيرها .

كما لا يقتصر استخدام مقاييس الاجهاد في تركيب مغيرات الإشارة فقط  
باستخدام المقاييس المربوطة او المعلقة بل يتعدى ذلك الى المقاييس غير المربوطة  
ويوضح الشكل 10.11 مثلاً لقياس القدرة كما يوضح الشكل 10.12 كيفية  
قياس العزم .



## 2 . مغيرات الإشارة المعتمدة على تغيير المقاومة :

مقياس درجة الحرارة المقاوم : تملك بعض المعادن عاملاً حرارياً عالياً  
للمقاومة ( $\alpha$ ) مادامت المقاومة  $R_T$  للمعدن عند درجة حرارة  $T$  تتغير طبقاً  
للملاقة

$$R_T = R_0 (1 + \alpha T)$$

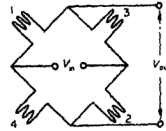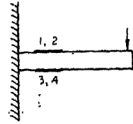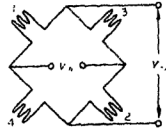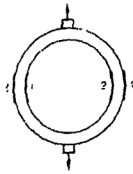


الشكل 10.11 مغير إشارة يستخدم سلك الاجهاد لقياس قوة ميكانيكية .

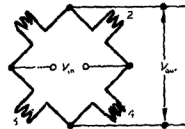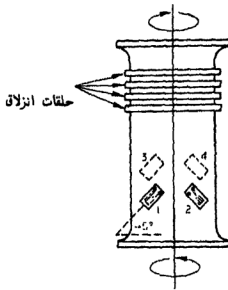

الشكل (10.12) مغير إشارة يستخدم سلك الاجهاد لقياس عزم محوري .

إذ تمثل  $R_0$  قيمة المقاومة عند درجة حرارة تساوي صفر . ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية للقياس درجة الحرارة . وتستخدم مقاومة سلك البلاتين عادة في صناعة مقياس درجة الحرارة المقاومي ، الذي يتكون بصيغة مشابهة لمقياس الشد المقاومي .

يوضح عنصر المقاومة بشكل معين يشبه ما هو موضح في الشكل (10.13) .

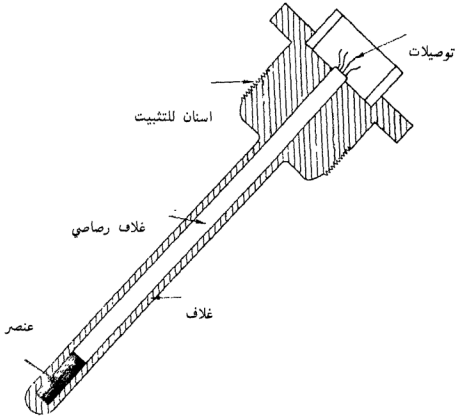

الشكل 10.13 مقياس حراري يعتمد على مقاومة البلاتين .


تكون مقاومة مقياس الحرارة ذات دقة عالية وتقارن عادة مع دقة المقاومات العالمية القياسية ويمكن استخدامها لمقارنة درجات الحرارة وفي حدود 150 إلى 1100 درجة حرارة مطلقة (كلفن) . أما استخدامها الرئيس لها في المختبرات هو قياس الدرجات الحرارية الدقيقة . ومع ذلك ربما نحتاج في بعض التطبيقات الصناعية مقاييس حرارية تعتمد على التغير في مقاومة البلاتين اذ تعطي مثل



هذه المقاييس تغيّر في قيمة مقاومتها يقدر بـ 39% عند تغير درجة الحرارة من صفر إلى 100 درجة مئوية وتكون مثل هذه الأنواع من ناحية أخرى مرتفعة الثمن وسهلة الكسر ويتولد عنها أخطاء في القياس إذا أهمل استخدامها ، كما يكون زمن استجابتها طويلاً نسبياً (0.5 إلى 10 ثانية) مقارنة مع مقياس الحرارة من نوع الاقتران الحراري .

يمكن قياس التغير في مقاومة المقياس الحراري بواسطة إحدى الطرائق الآتية :

أ) الاعتماد على دائرة قنطرة وينستون كما هو موضح في الشكل (10.14) التي تعمل على إحدى الصيغتين ، الموازنة أو عدم الموازنة .

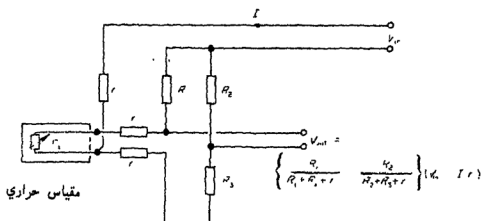

الشكل 10.14 قنطرة وينستون لقياس مقاومة المقياس للشكل 11.13


ب) تسليط مصدر تيار ثابت أو مصدر فولتية ثابت وتسجل قراءة الفولتية أو التيار عند تغيير درجة الحرارة .

جـ) استخدام قنطرة سميث . لاحظ الشكل 10.15 .

د) استخدام قنطرة مللر لاحظ الشكل 11.16 .


هـ) استخدام قنطرة الحث المقترن الموضح في الشكل 10.17 .

يلاحظ من الطرق والاشكال المذكورة استخدام ثلاث أو أربع نهايات توصيل لربط العنصر المقاومي والغاية من هذه التوصيلات المتعددة إزالة تأثير مقاومة الاسلاك والتوصيلات الأخرى من قراءة المقاييس . وتعد القناطر الثلاث ، سميث

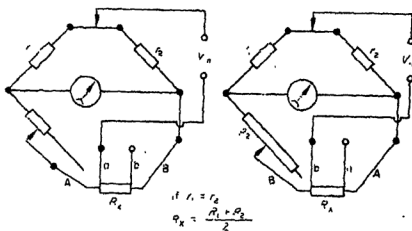


دائرة قياس 2 دائرة القياس 1  
تم عملية القياس بخطوتين لازالة تأثير التوصيلات الخارجية

الشكل (10.15) استخدام قنطرة سميث لايجاد العلاقة الحرارية

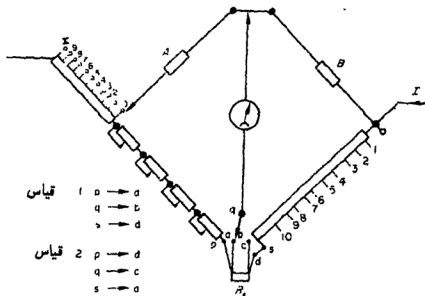

الشكل (10.16) استخدام قنطرة ملر في قراءة درجة حرارة .

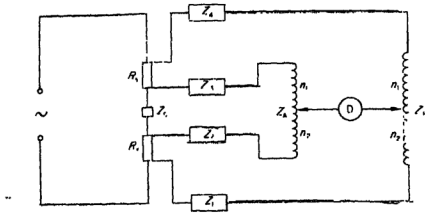

الشكل 10.17 قنطرة الحث المتوازن

وملر وقنطرة الاقتران الحثي المباشر ذات دقة عالية يمكن التحسس بتغيرات حرارية قليلة تصل الى 0.0001 درجة مئوية ولذلك يقتصر استخدامها على قياس مقاومات المختبرات القياسية عالية الدقة .

#### 10.6 مقياس سرعة الهواء والغازات : Anemometer

يمكن استخدام هذا النوع من المقاييس والموضح في الشكل (10.18) لقياس سرعة الهواء ويتكون مغير الاشارة هذا من مقاومة سلك مصنوع من التنكستن او من سبيكة البلاتين الذي يمر خلاله تيار كهربائي من مصدر تيار ثابت خارجي . وتكون قيمة التيار الكهربائي كافية لرفع درجة حرارة السلك .

 
تعتمد مقاومة هذا السلك على سرعة الهواء الذي يخفّض من درجة حرارة السلك وبالتالي تغير مقاومته ، واختلاف هبوط الفولتية عبر نهايتيه ويمكن ملاحظة هذا التغير وقياسه ايضاً ، عند تسليط فولتية الهبوط هذه الى جهاز الرسم الالكتروني او الى جهاز تسجيل الموجات . وبذلك نحصل على تسجيل لسرعة وتغيرات الهواء المار حول السلك .

يكون السلك الحار صغيراً بطول (1 ملي متر وبقطر 0.1 ملي متر) . وهو قابل الاستجابة للتغيرات السريعة في كمية او سرعة الهواء . ويمكن الحصول على سرعة استجابة عالية باستخدام ربط لا يتغير بدرجة الحرارة كما هو موضح في


(أ)




(ب)



(ج)

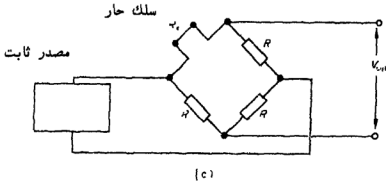

(د)

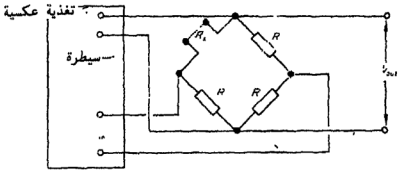

الشكل 10.18 استخدام السلك الحار في قياس سرعة الرياح والدوائر التابعة له .

(أ) مجس القياس

(ب) دائرة قياس بسيطة

(ج) صيغة بديلة لمصدر التيار الثابت

(د) القياس عند نبوت درجة الحرارة .


الشكل (10.18 د) اذ تستخدم وحدة سيطرة مع مضخم التغذية العكسية (Feed back amplifier) للتعويض عن تغيرات مقاومة السلك الحار (الناجمة من سريان السوائل) وذلك بتغيير مستوى الدخل للقنطرة وضبط مقاومة السلك الحار بقيمة ابتدائية. وبذلك تتغير فولتية الخرج بصورة تتناسب مع سريان الهواء او اي غاز يحيط بالسلك الحار.

### مقاييس درجة الرطوبة :

الرطوبة هي مقدار كمية بخار الماء الموجود في غاز معين ويكون وصفه بعدد من الطرق المختلفة. ولكن اكثر الاوصاف شيوعا هي تسمية الرطوبة النسبية وتعرف بأنها نسبة ضغط بخار الماء الموجود في الغاز الى ضغط بخار الماء المطلوب لتشبع الغاز نفسه عند درجة حرارة ثابتة ويطلق عن هذه النسبية بنسبة مئوية وهي تعتمد على درجة الحرارة كذلك.

يمكن تصنيف مقاييس درجة الرطوبة المقاومة باعتبارها على احد النوعين الآتيين :

- ١) يملك النوع الاول عنصر تحسس مقاومي ، تتغير مقاومته عند تغيير الرطوبة المحيطة به ويتكون العنصر المقاومي من خليط من ملح hygroscopic مثل كلوريد الليثيوم والكاربون ، ويوضع عادة مادة عازلة بين الاقطاب المعدنية كما موضح في الشكل 10.19 .

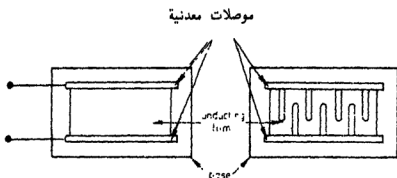

الشكل 10.19 مغير إشارة للتحسس بكمية الرطوبة .

٢) اما النوع الثاني من مقاييس الرطوبة المقاومي فيعتمد على تغيير طول السلك المقاومي نتيجة التغير في الرطوبة وهو يتكون من شعر بشري او شريحة من الانسجة الحيوانية (gut) ويستخدم لتشغيل مجس الازاحة الذي يمكن أن يكون من نوع الجهد او من نوع مقياس الشد .

### 10.7 اجهزة التحسس الضوئي :

تتغير توصيلية الخلية الكهروضوئية اعتماداً على تغيرات شدة الضوء المسلطة عليها . وهو تتكون اما من طبقة معدنية رقيقة مثل كبريتات الرصاص او من مادة البلورة الاحادي مثل الجرمانيوم المضاف اليه بعض الشوائب او كبريتات الكادميوم ، توضع هذه الطبقة الرقيقة بين نهايتي توصيل (التي يربط بها الاسلاك) كما تثبت على لوحة زجاجية . وتربط الخلية الضوئية وتستخدم في الدوائر الكهربائية مثلها في ذلك مقياس السلك الحار .

الشكل 10.18 (ب) (ج) وبذلك يمكن الحصول على اشارات تعتمد على شدة الضوء . ومن اجل الحصول على مغير اشارة يعمل بهذه الطريقة يجب ان يكون هناك وسطاً يقدم بتحويل شدة الاضاءة الساقطة على الخلية الضوئية .

### 10.8 مغيرات الاشارة الكهرومغناطيسية :

(Electromagnetic Transducer)

تكون هذه الانواع من مغيرات الاشارة بصورة عامة ، ذاتية التوليد اي لا تحتاج الى مصدر خارجي . وتتولد فولتية الخرج بحركة مجال الفيض المغناطيسي المعتمد على ملف النظام ويمكن الحصول على الفيض المغناطيسي عادة مي قطعة حديد مغناطيسية ، في حين يكون الملف اسطوانياً وذو لب هوائي أو ملفوف على لب من الحديد السليكوني .


#### 1. مغير اشارة السرعة الخطية :

يتكون ابسط انواع مغيرات الاشارة الكهرومغناطيسية من قطعة ثابتة ومتصلة بحدود طليق يتحرك داخل ملف اسطوانى كما هو موضح في الشكل (10.20) .




الشكل 10.20 مغير إشارة خطي كهرومغناطيسي .

تتولد فولتية عند طرفي الملف عند حركة مجموعة المحور الطليق والقطعة المغناطيسية ويتناسب اتساع الفولتية المولدة مع سرعة الحركة . يوضح الشكل (10.21) بعض التطورات في هذا النوع اذا ربطت القطعة المغناطيسية بين نابضين ، وثبتت المجموعة على حلقات ذات عامل احتكاك واطيء ، فإذا ربط مثل هذا النوع من مغيرات الإشارة الى جسم متذبذب ويتردد يزيد عن التردد الرنيني الطبيعي لمغير الإشارة ، فيبدو المغناطيس ثابتاً في محله في حين يتذبذب الملف حوله ، مولداً فولتية خرج يتناسب اتساعها مع قيمة التذبذب (شدته) ويتردد يساوي تردد الحركة التذبذبية نفسها يوضح الشكل (10.22) علاقة الازاحة الجيبية مع التمجيل .

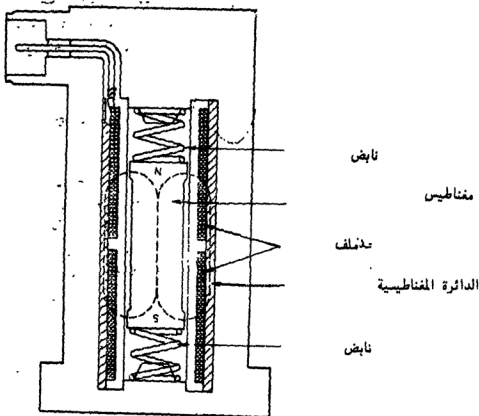

الشكل 10.21 مغير إشارة كهرومغناطيسين لقياس التذبذب .

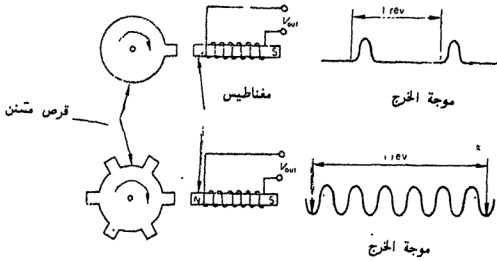

الشكل 10.22 عمل مقياس السرعة ذو القرص المسنن .

وهناك بعض الامثلة يكون الملف فيها هو الجزء المتحرك كما في مضخم الصوت اذ يتحرك الملف حركة خطية ، وكذلك اجهزة قياس الملف المتحرك اذ تكون الحركة فيها دورانية .

## 2 . الاجهزة الزاوية :

لقد اصبح استخدام مغيرات الاشارة في تحديد الحركة الزاوية منتشراً بصورة واسعة من مستويات عديدة . ويقع ضمن هذا النوع اجهزة متعددة مثل تكوميتير dc أو غيره الذي يكون المجال المغناطيسي للجزء الساكن فيه متولداً نتيجة وجود المغناطيسية الثابتة أو من مجال الاثارة الناتج عن مرور تيار خلال ملف الاثارة ، في حين تبقى لفيفة الجزء الدوار بالشكل الموجود في مولدة dc اي تربط الى الموحد Commutator . وتكون فولتية الخرج في التكوميتير متناسبة مع سرعة الدوران حوالي 5 فولت لكل 1000 دورة في الدقيقة عند استخدام نوع المغناطيسية الثابتة وترتفع الى ثلاثة اضعاف ذلك عند استخدام ملف الاثارة . وفي كلتا الحالتين تجب ملاحظة قطبية الفولتية المعتمدة على اتجاه الدوران .

اذا احتوى الجزء الدوار على مجال مغناطيسي ثابت (ناتج عن قطعة المغناطيس) وينتج عن تقاطع هذا المجال مع ملفات الجزء الساكن فولتية ac في



نهايات الجزء الساكن ويكون اتساع هذه الفولتية وترددها متناسبين مع سرعة الجزء الدوار . ويكون مفيداً في بعض التطبيقات تغيير التردد بدلاً من مستوى الفولتية . وسبب ذلك أن التردد لا يتغير بتغير ممانعة الدائرة المربوطة بها . كما ان التردد لا يتأثر بزيادة الحمل أو تأثيرات درجة الحرارة .

#### 10.9 مقياس السرعة باستخدام الدوار المسنن :

تعد مقاييس السرعة المعتمدة على هذه الفكرة من اكثر الانواع انتشاراً لقياس التردد والسرعة الزاوية . ويتألف الجهاز المذكور من جزء دوار مسنن مصنوع من مادة (الفيرومغناطيسية) ويثبت ملف ساكن الحركة ذو لب حديدي ممغنط قرب محيط الدوار المسنن لنقل عدد النبضات الناتجة من حركة الدوار في الثانية الواحدة . يوضح الشكل 10.22 طريقة عمل مثلر مغير الاشارة هذا.. اذ تتغير شدة المجال المغناطيسي حول الملف اثناء مرور الاسنان قربهِ مسبباً حدوث نبضه على طرفي الملف .

واذا استخدم دوار ذو أسنان متعددة فيستولد نبضة عند مرور كل سن منها قرب الملف فاذا كان عددها ستة مثلاً ، يكون تردد نبضات الخرج مساوياً  $(6 \times \text{السرعة} / \text{الدقيقة} / 60)$  او (دورة/ دقيقة/ 10) وتزداد قيمة فولتية الخرج عند اقتراب الملف من القرص الدوار أي بتصغير المسافة بين القرص والملف الخاص بنقاط هذه النبضات ، كما تعتمد قيمة فولتية الخرج على سرعة الجزء الدوار وكذلك على زيادة عدد الاسنان في المحيط .

#### 10.10 مغيرات الاشارة ذات المفاعلة المتغيرة :

تستخدم هذه المجموعة من أنواع مغيرات الاشارة التي تولد الازاحة فيها مفاعلة حثية او سعوية في كثير من التطبيقات العملية ، ويجب ان يكون مصدر التيار او الفولتية المجهزة لهذه الانواع مصدراً متناوباً لعدم امكانية التحسس بتغير قيمة المفاعلة في غير ذلك . وقد يسبب هذا الشرط ان تكون هذه الانواع غير منسجمة مع بقية اجهزة القياس . ومع ذلك يتم صناعة عدد كبير من الانواع في الوقت الحاضر تتمكن من العمل بمصادرة ac او dc اذ تزود بمغيرات تعمل على تحويل dc الى ac عند الادخال كما يمكن تحويل ac الى dc عند


الاعراج اي يمكن لهذه الانواع العمل بفولتية dc عند ربطها ببقية الاجهزة الا ان مجال عملها الداخلي يكون بفولتية ac ويمكن تصنيف مغيرات الاشارة هذه الى ثلاثة اصناف هي :

### 0.10.1 أ) التغيرات السعوية :

سبق وأن ذكرنا ان تغيرات معظم الظواهر الفيزيائية يمكن تحويلها الى تغيرات في الازاحة ، وبما ان قيمة المتسعة بين صفيحتين متوازيتين تتناسب مع الازاحة بينها (d) اي ( $\epsilon A/d$ ) اذ تمثل  $\epsilon$  ، ثابت العزل للمادة الموجودة بين الصفيحتين وتمثل A مساحة الصفيحة الواحدة كما تمثل d المسافة او الازاحة بين هاتين الصفيحتين . فمعد تغير أي من هذه الكميات يتولد تغيراً في قيمة المتسعة الموجودة بين طرفي الصفيحتين .

### أ) تغيير العازل :

يوضح الشكل 10.23 مخططين لنوعين من مغيرات الاشارة المعتمدة على تغيير العازل . يعتمد اولها على انزلاق العازل بين القطبين وهما بشكل اسطوانتين متداخلتين اذ يسبب هذا الانزلاق الى الداخل او الخارج في تغيير قيمة المتسعة .

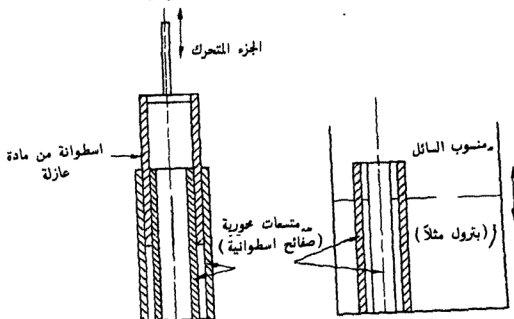


الشكل 10.23 مغيرات اشارة تعتمد على التغير السعوي .

اما النوع الثاني فيعتمد على قياس ارتفاع السائل في دورق ، ومن المهم في كلا النوعين أن يكون ثابت العازلية للمادة الموجودة بين القطبين مختلفة عن عزل الهواء وبذلك نحصل على تغيير واضح في قيمة المتسعة .

ب - تغيير مساحة الصفيحة (القطب) :


يمكن تغيير مساحة القطب وذلك لتغير قيمة المتسعة بين القطبين ، ويتم هذا بترتيب معين كما هو موضح في الشكل 10.24 فعند تحريك الجزء المتحرك بزاوية معينة يؤدي ذلك الى تغيير قيمة المتسعة عند تغيير الاشارة

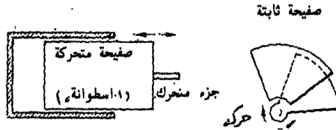

الشكل 10.24 مغير اشارة سعوي يستخدم التغير في مساحة صفيحة .


ج ( تغيير المسافة بين القطبين :

 وهي الطريقة الثالثة المستخدمة في تغيير قيمة المتسعة ويوضح الشكل 10.25 أكثر الطرق شيوعاً في تركيب مثل هذه الاجهزة ومن مميزات سهولة تركيبها وحاجتها الى قوة صغيرة جداً لتغيير موضع احد القطبين فقط ويمكن ضبط المسافة بين القطب الثابت والمتحرك بقيمة معينة ولا تتغير كما في جالتة بعض انواع مغيرات الاشارة .



الشكل 10.25 مغير اشارة سعوي يعتمد على

إن دوائر القياس المرافقة لمغيرات الإشارة المذكورة توافر تتضمن بعض أنواع القناطر أو المضخات بصورة عامة وهي من السهولة في بعض الحالات إذ لا تتجاوز عناصر مثل هذه الدوائر مقاومتين ومتسمتين وهي تشبه إلى حد ما دائرة القنطرة الموضحة في الشكل 10.26 إذ استخدمت محولة راديو مع دائرة المقاومة للتعويض عن تأثير المقاومة التسريبية المرافقة عادة بمسمة ومغير الإشارة .

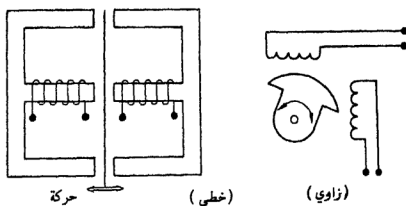


الشكل 10.26 مغيرات إشارة حثية .

وقد يربط هذا النوع من مغيرات الإشارة إلى دائرة مذبذب إذ يقوم بتغيير دذبذبة خرج الجهاز عند تغيير متسعة مغير الإشارة وبذلك يمكن قياس الظاهرة المؤثرة على مغير الإشارة .

## 10.10.2) التغيرات الحثية :

تعتمد قيمة مفاعلة أي ملف على الطريقة التي تقطع فيها لفات الملف خطوط المجال المغناطيسي . ويمكن الحصول على تناسب معين بين التغيير في الفيض المغناطيسي للملف نسبة إلى تغيير بعض الظواهر المطلوب قياسها ، كما يمكن قياس هذا التعبير في الحثية بقياس الفرق في الاتساع بواسطة القنطرة المتوازنة أو يقاس التغيير في التردد الرنيني في دائرة مذبذب . أما طرق الحصول على هذا التغيير في الحثية فهي :



أ) طريقة تغيير معاوقة (المقاومة المغناطيسية) مسار الفيض المغناطيسي وذلك بتحريك موضع المنتج (armature) بصورة تجعل الازاحة متغيرة خطياً أو زاوياً . كما هو موضح في الشكل 10.26 . ويكون هذا ملائماً لمغيرات الاشارة الخاصة بقياس مثل هذه الظواهر كالضغط والتعجيل والقوى والازاحة أو تغيير الموضع .

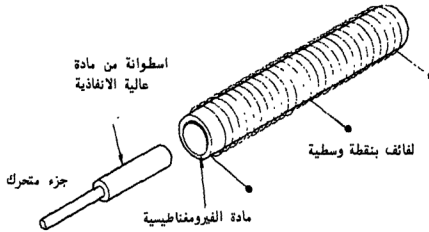

الشكل 10.27 مغير اشارة حثي يعتمد على حركة مادة مغناطيسية داخل ملف .

ب) طريقة تحريك الـ Slug المصنوع من مادة حديدية ذات مغناطيسية ثابتة **permeance magnet** والتي تتحرك داخل محور ملف الملفوف على لب من الفيرومغناطيسية . (لاحظ الشكل 10.27) فإذا وضع الـ slug في المنتصف فإن نصفي الملف سيكونان متساويين وعند حركته الى احد الاتجاهين فيؤدي ذلك الى زيادة مائة احد الملفين ونقصان الآخر .


وقد يكون الملف احد اجزاء دائرة قنطرة أو متصلة بدائرة مذبذب (لاحظ الشكل 10.27) إذ أن تغير قيمة الملف يحدث تغيراً في توازن القنطرة أو تغيراً في التردد يتناسبان مع تغيير الملف .

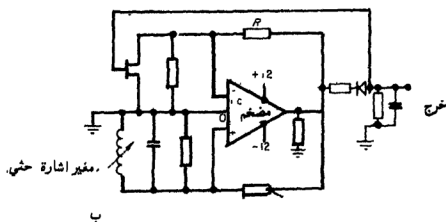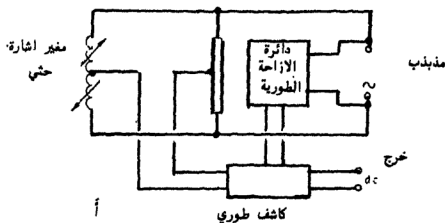

الشكل 10.27 دوائر قياس مغير الإشارة الحثي  
(أ) خرج dc  
(ب) خرج بتردد متغير.


### (10.11) المحولة التفاضلية :

يحدث تغيير في قيمة المحاثة لهذا النوع من مغيرات الإشارة نتيجة تغيير في الاقتران المتبادل بين اللغائف بدلاً من تغير المحاثة الذاتية للملف ويمكن الحصول على تغير في المحاثة التبادلية هذه ، بتعريك اللب المصنوع من الفيرومغناطيسية داخل تركيبة الملف كما هو موضح في الشكل 10.28 . ويوجد عادة ملف ابتدائي واحد وملفان ثانويان . وتلف الملفات على جسم عازل ذي صفات غير

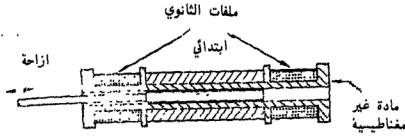

الشكل 10.28 مغير اشارة يعتمد التبادل الحثي .

مغناطيسية من اجل الحفاظ على خطية الجهاز ، اما في حالة الاجهزة الزاوية فيستخدم فيها لب من مادة الفيرومغناطيسية وتكون الدوائر الكهربائية الخاصة بالهولة التفاضلية هي كما موضح في الشكل 10.29 (أ) والتي تعطي فولتية ac عند الخرج وهي تزداد في اتساعها عند اقتراب الازاحة من الصفر . ويمكن تطوير مثل هذه الدائرة الى دائرة اخرى تعطي فولتية مباشرة عند الخرج . وتعتمد قطبية الفولتية على اتجاه الازاحة كما في الشكل (ب) 10.29 اما من الناحية العملية فتكون الدوائر اكثر تعقيداً .

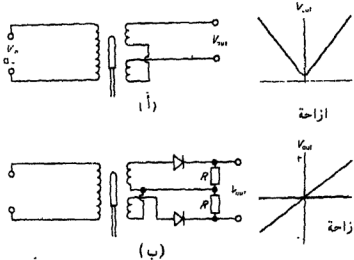


الشكل 10.29 دوائر عملية تستخدم مع مغيرات الاشارة الهولة التفاضلية .

يمتاز مغير اشارة الهولة التفاضلية بأنه جهاز منخفض الممانعة وهو قادر على قياس الحالات المستقرة ، وكذلك الازاحات المتغيرة في 2 ملم الى 50 سم وكذلك

فهو يستخدم لقياس عدد كبير من الكميات او الظواهر وذلك بعد تحويل التغيرات فيها الى ازاحات متغيرة .

## (10.12) المتزامن : (Synchro)

يدعى احد انواع مغيرات الاشارة المستخدمة في قياس الموضع الزاوي او الحركة بالمتزامن (Synchro) ويستخدم فيه وحدتان متشابهتان ، تدعى احدهما بالمرسلة والثانية بالمستقبل . وتتكون كل منهما من جزء دوار (rotor) محوري وجزء ساكن (stator) ذي ملفات ثلاث موزعة ببعد 120 درجة (لاحظ الشكل 10.30) وعند التشغيل يزود الدوار في كل وحدة بتيار متناوب من خلال الحلقات الانزلاقية ويتردد يتراوح بين (50 الى 400 هرتز) فاذا كان الدوار في كل جزء في موضع واحد نسبة الى لفائف الجزء الساكن . تكون قيمة التيار بينهما مساوية للصفر . اما اذا تحرك الدوار في الجهة المرسلة نسبة للفيقة الجزء الساكن . ففي هذه الحالة تختلف الفولتية المحتثة في الجزء الساكن للطرفين أي سيمر تياره بقيمة معينة في الاسلاك الموصلة بينهما . تولد هذه التيارات عزمًا في دوار الطرف المستلم مسببة حركة الدوار تبعًا لدوار الجزء المرسل .

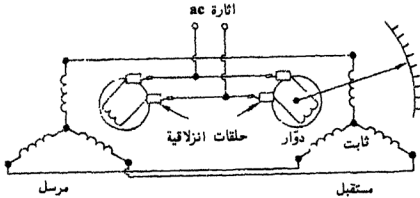


الشكل 10.30 نظام قياس « المتزامن »

تعتمد دقة الموضع لهذا النظام على الحلقات الحاملة للدوار (bearings) في طرف الاستلام .




### 10.13 المحولة الذاتية :

من الصعب تصنيف هذا النوع من مغيرات الاشارة بأحد الاصناف الواردة سابقاً إذ تستخدم المحولة الذاتية الاقتران الكهرومغناطيسي لتجزئة او خفض الفولتية المسلطة (ac) ويمكن الحصول على نعومة في هذا التغيير باضافة متعة كما هو موضح في الشكل (10.31 ب) . ويكون لهذا النوع من مغيرات الاشارة استجابة جيدة بالنسبة لتطبيقات المكائن الكهربائية وسهل التحكم بها .

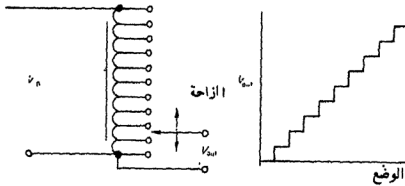

(أ)  
(اتصال مباشر)

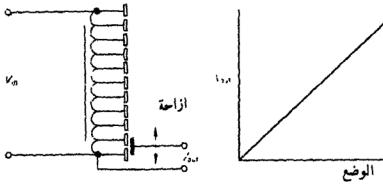

(ب)  
(اتصال عن طريق حث سعوي)

الشكل 10.31 مغير اشارة يعتمد على وضع النقطة المتحركة في محولة ذاتية .

#### 10.14 اجهزة شبه الموصلات :

تتأثر الخواص الكهربائية للمواد شبه الموصلة بتغيير درجة الحرارة ، وشدة الضوء والقوة المسلطة عليها . وتختلف دقة المواد الموصلة هذه بدرجة اكبر من بقية المعادن وقد تولد هذه النقطة مشكلة أخرى في بعض التطبيقات ، فمثلاً عند استخدام شبه الموصل لقياس شدة الاجهاد نلاحظ أن اختلاف درجة الحرارة تؤثر على قيمة الناتج ولهذا نحتاج الى اضافة عناصر اخرى او دوائر كهربائية للتعويض عن الاختلاف .

#### 10.15 المقاومة الحرارية Thermistor


إن المقاومات الحرارية أو الثرمستون هي مركبات شبه موصلة ولها سلوك مقاومة ذات عامل حراري سالب ، فمثلاً تنخفض قيمة المقاومة الحرارية في درجة حرارة الغرفة بقيمة 6% من القيمة الكلية عند ارتفاع درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة . وتبعاً لهذه الحساسية العالية للثرمستون بالنسبة لاختلاف درجة الحرارة فقد جعلت من الثرمستون منها عنصراً مناسباً في قياسات درجة الحرارة والسيطرة عليها أو للتعويض عن تأثيرها ، كما يمكنها العمل في درجات حرارية مختلفة . تتكون مادة الثرمستون من اكاسيد بعض (المعادن مثل المغنيسيوم والنيكل والكوبلت والنحاس والحديد واليورانيوم) . وتراوح مقاومتها بين 0.5 أوم الى 75 كيلوأوم وهي متوفرة بأشكال مختلفة اذ تصنع بشكل اسطواني يشبه المقاومات الاعتيادية أو بشكل اقراص بأحجام 0.15 ملم الى 25 ملم وقد يمكن في بعض الاوقات ربط عدد منها على التوالي أو التوازي وذلك لتوزيع القدرة على عدد منها وهناك ثلاث خواص مهمة للمقاومات الحرارية تجعلها مفيدة في القياسات وتطبيقات السيطرة . وهذه الخواص هي :

أ - الخواص المقاومة نسبة الى درجة الحرارة .

ب - خواص التيار - الفولتية .


ج - خواص التيار - الزمن .

يوضح الشكل 11.37 نماذجاً لهذه الخواص :

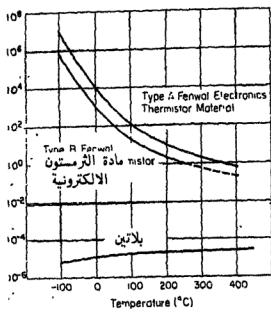


(أ)

خواص المقاومة - درجة الحرارة

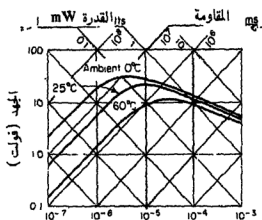

(ب)

خواص التيار - الفولتية

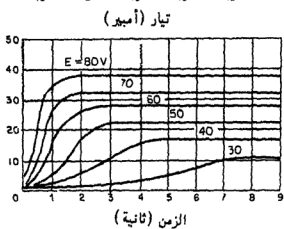

(ج)


خواص الزمن - التيار

الشكل 10.37 نماذج لخواص الترمستون

## تطبيقات المقاومة الحرارية :


على الرغم من أن المقاومات الحرارية هي من أكثر العناصر شيوعاً في تطبيقات السيطرة على درجة الحرارة ، إلا أنه يمكن استخدامها في تطبيقات أخرى مختلفة ويمكن توضيح عدد من هذه التطبيقات في هذه الفقرة .

تتغير مقاومة الترمستون تغيراً كبيراً في كل تغير في درجة الحرارة (وتدعى بالحساسية) مما يجعل هذا النوع من المقاومات مناسبة في مغيرات الإشارة الخاصة بالتحسس وقياس درجة الحرارة . فمثلاً تكون أحد أنواع المقاومات الحرارية المستخدمة في الصناعة ذات مقاومة 2000 أوم عند درجة 25 مئوية ولها عامل حراري بمقدار 2.9% لكل درجة حرارية مئوية ، أي تعطي 78 أوم لكل درجة مئوية . فعند ربط هذه المقاومة الحرارية على التوالي في دائرة تحوي على بطارية ومقياس تيار ، يؤدي الاختلاف في المقاومة الحرارية نتيجة الحرارة تغيراً في التيار المار في الدائرة ، ويمكن تقسيم لوحة مقياس التيار نسبة لدرجة الحرارة وقد يمكننا تحسس التغير في درجة الحرارة وبدقة تصل إلى 0.1 درجة مئوية . كما يمكن الحصول على حساسية عالية في القياس عند استخدام القنطرة الموضحة في الشكل 10.38 إذ يمكن بواسطة هذه الدائرة وباستخدام المقاومة الحرارية 4 كيلوأوم من الإشارة إلى أي تغيير في درجة الحرارة وبدقة قد تصل إلى 0.005 درجة مئوية .

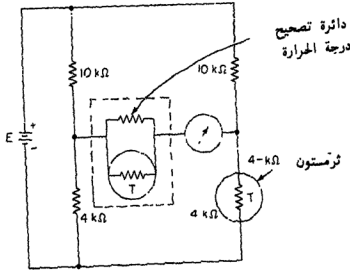

الشكل 10.38 قياس درجة الحرارة بواسطة ثرمستون .


وهذه الدقة العالية مع استخدام مقاومة حرارية عالية القيمة (قد تصل الى 100 كيلوأوم) نجد أن المقاومة الحرارية عنصر ملائم يمكن استخدامه للقياس عن بعد والتحكم عن بعد. ويمكن بناء دائرة الكترونية بسيطة للسيطرة على درجة الحرارة وكذلك بوضع مرحلة بدلاً من مقياس التيار الموضح في الشكل 10.38 أي يصبح الشكل النموذجي لدائرة السيطرة الحرارية كما هو موضح في الشكل 10.39 إذ تسلط الفولتية الناتجة من عدم توازن القنطرة الى مضخم ac الذي يسوق مرحلة او عنصر من عائلة SCR. التي تقوم بدورها بتوصيل دائرة القدرة المتصلة بالعنصر الحراري الخاص بالتدفئة. ويمكن لهذه الدائرة العمل بدقة عالية جداً ويتحسس حراري عالٍ.

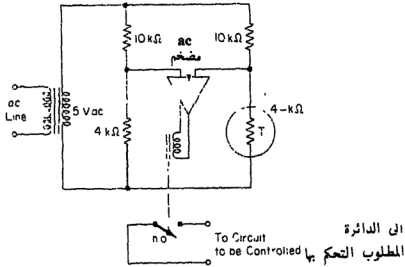

الشكل 10.39 دائرة تحكم تعتمد على درجة الحرارة.

ومن ميزات انظمة السيطرة التي تحوي على مقاومات حرارية (ثرمستون) أن لها حساسية عالية وذات استقرارية وسرعة في العمل فضلاً عن حاجتها الى دوائر سهلة جداً. تستخدم المقاومات الحرارية (الثرمستون) ذات العامل الحراري السالب (أي نقصان قيمة المقاومة بارتفاع درجة الحرارة) في التعويض عن تأثير درجة الحرارة على الموصلات او شبه الموصلات والتي يكون عاملها الحراري موجباً. وهي نقطة مهمة في عمل الدوائر الالكترونية واستقرارها للحصول على ادائها الجيد. وتستخدم الثرمستون ذات الشكل القرصي في درجات

حرارية لا تزيد عن 125 درجة مئوية وعند ربط هذا النوع في دائرة معينة قرب الملف النحاسي للمقايس مثلأ ، يمكن لهذه الدائرة العمل بصورة جيدة واعطاء مقاومة كلية ثابتة على الرغم من تغيير درجة الحرارة . ويوضح الشكل (10.40) منحنيات التغير في مقاومة النحاس واختلاف درجة الحرارة وكيفية التعويض عن هذا الاختلاف في المقاومة باستخدام المقاومة الحرارية .

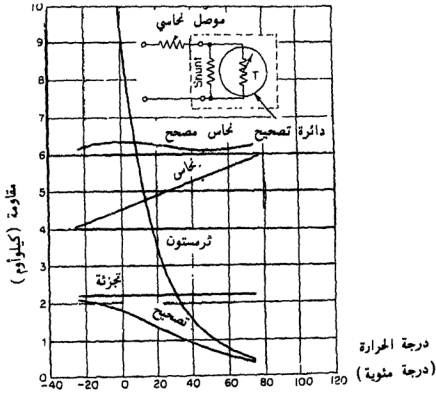

الشكل 10.40 دائرة تصحيح درجة الحرارة تستخدم الثرمستون .

وهناك تطبيقات أخرى تستخدم فيها مقاومتان حراريتان توضعان في تجويفين منفصلين في كتلة من الخارصين . وتشكل هاتان المقاومتان من جهة أخرى أذرعاً لقنطرة كهربائية وتكون هذه القنطرة متوازنة عند مرور الهواء في كلا التجويفين بصورة متساوية . أما إذا مر غاز غير الهواء وبتوصيلية مختلفة عنه (أقل توصيلية مثلاً) فستخرج القنطرة من التوازن وذلك لارتفاع درجة حرارة المقاومة الحرارية القريبة من الغاز وانخفاض قيمتها المقاومة . ويمثل قيمة عدم

الانزوان درجة توصيلية الغاز ويمكن كذلك ضبط المقياس بتدرج معين لتحديد درجة توصيل أي غاز آخر .

إذا استخدمت قنطرة واحدة ذات تجويفين واغلق احدهما التجويفان في حين ربط الآخر بانبوب صغير ، عند ذلك يمكن استخدام هذا الترتيب مقياساً لكمية الهواء او الغاز الحار في الانبوب إذ يمكن موازنة القنطرة في حالة عدم مرور الغاز اما عند مروره فسيؤدي ذلك الى خفض درجة الحرارة المقاومة الحرارية المتصلة بالانبوب مما يجعل القنطرة خارجة من التوازن وتتناسب كمية الغاز المار مع كمية الانخفاض بدرجة الحرارة ويمكن ضبط المقياس نسبة لكمية الغاز مباشرة .

#### 10.15 مغيرات الاشارة الكهروضوئية :

العناصر الكهروضوئية هي مركبات يعتمد تشغيلها على الطاقة المشعة او الضوء وهي تعمل في عرض حزمة واسعة من الترددات فهي حساسة لالوان الطيف اكثر من العين البشرية ويمكنها العمل في مجالي الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الحمراء بكفاءة عالية .

ولقد دخلت هذه المركبات الكهروضوئية في تطبيقات هندسية متعددة وسنحاول من هذا الفصل الاشارة باختصار الى انواع المركبات هذه مع عدد من التطبيقات .



#### أ) الصمامات الضوئية المختلة :

وهي تستخدم في التطبيقات التي تكون الاشارة الضوئية فيها قصيرة أو ذات تردد عالٍ .

يعتمد الصمام الضوئي في عمله على خاصية الاشعاع الضوئي ولذلك بدعى بالصمام الضوئي ونتيجة لسقوط الضوء على الكاثود تنبعث منه عدد من الالكترونات يمكن السيطرة عليها بكمية الضوء أو الطاقة الضوئية الساقطة على الكاثود .

يوضح الشكل 10.41 شكل الصمام ومكوناته وكذلك طريقة ربطه في دائرة سهلة . يكون الكاثود بشكل نصف اسطواني في حين يكون الانود مكوناً من

سلك يوضع امام الكاثود ويوضح كلا العنصرين في زجاجة مفرغة من الهواء . وعند تسليط فولتية ثابتة بين المهبط والمصعد يمر التيار في الدائرة متناسباً في قيمته مع كمية الضوء أو شدة الضوء الساقطة عليه . يوضح الشكل 10.41 ج الخواص الاساسية للصمام مفرغ من الهواء . ويكون التيار الخارج من الانودية قليل نسبياً ( في حدود 4-10 مايكروأمبير ) لذا يفضل عادة ربط الصمام بمصمم يعمل على تكبير الاشارة الخارجة لتتمكن من الاستفادة منه .

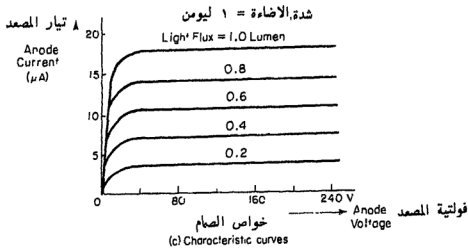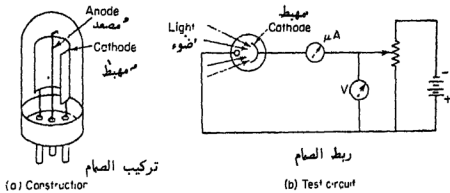


الشكل 10.41 مكونات الصمام الضوئي وخواصه



## ب) الصمام الضوئي المملوء بالغاز :

يتكون هذا النوع من الصمامات الضوئية بشكل يشابه النوع الخلى من الهواء فيا عدا وجود غاز خامل في الانبوبة المحيطة بالكاثود والانود . ويستخدم عادة غاز الاركون ويضغط منخفض جداً . ينبعث الالكترون من الكاثود بتأثير الطاقة الضوئية المسلطة ويتجه بتمجيل معين خلال الغاز بتأثير الفولتية المسلطة . فاذا زادت طاقة الالكترون عن الطاقة اللازمة لتأين الغاز (فولتية التأين) يؤدي ذلك الى تأين الغاز نفسه ويزداد التيار المار بين الكاثود والانود عند زيادة قيمة الفولتية المسلطة بينهما عن فولتية التأين . اما اذا ازدادت الفولتية الى قيمة عالية جداً يصبح من الصعب السيطرة على كمية التيار المار في الصمام وتتاين الغاز بأجمعه ويصبح الصمام متوهجاً ، ويجب تجنب هذه الحالة اذ قد يؤدي ذلك الى تلف الصمام ويمكن ملاحظة خواص الفولتية - التيار للصمام الغازي بملاحظة منحنيات الشكل 10.42 وبمقارنتها مع الصمام الضوئي الخلى .

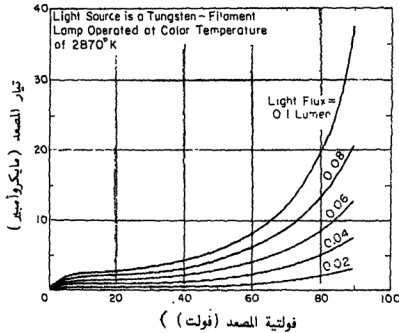


الشكل 10.42 منحنيات وخواص الصمام الضوئي الغازي .

## الصمام الضوئي المضخم :

يستخدم هذا النوع من الصمامات الضوئية عند الحاجة الى كشف الضوء الضعيف جداً . ويستخدم في هذا الصمام في عمله ظاهرة الانبعاث الالكتروني الثانوي والذي يؤدي الى زيادة وتضخم التيار بعامل يزيد عن  $10^6$  وبهذا يصبح مفيداً جداً في كشف المستوى الضوئي المنخفض والاستفادة منه تنبعت الالكترونات من الكاثود الضوئي وتسجيل المجال الكهربائي باتجاه سطح آخر يدعى بالدانيود **dynode** .

فاذا كانت الفولتية المسلطة على الدانيود بقيمة مناسبة فينبعث منها ثلاثة الى ستة الكترونات ثانوية عند ارتطام الالكترون القادم اليها ، ويتم تركيز الالكترونات الثانوية في اتجاه آخر لترتطم بدانيود ثان وتكرر العملية . وبهذا يمكن مضاعفة التيار المنبعث من الكاثود الاصلي اضعافاً عديدة .

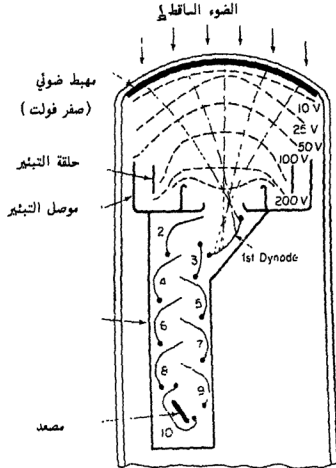

الشكل 10.43 مضاعف التيار الضوئي .

يوضح الشكل 10.43 مضاعف التيار الضوئي ذي عشرة دايونودات ويثمل السطح الاخير الأنود الذي يخرج منه التيار الى الدائرة الخارجية .

يعتمد الكسب في هذا الصمام على الدايونود وعلى خواص المادة التي صنع منها الدايونود ويتم تقسيم الفولتية المسلطة بصورة مدرجة على الدايونود اي بمشر مراحل للنوع المذكور في الشكل 10.43 .

ويجب ابعاد هذا الصمام عن المجالات الكهربائية المختلفة لانها تؤثر على عمله وتؤدي الى اغراف الالكترونات عن مسارها الصحيح . ومن اجل ذلك يغلف الصمام عادة بشبكة معدنية .


#### خلايا التوصيل الضوئية :

تعتمد درجة توصيل مثل هذه الخلايا على الاشعاعات الكهرومغناطيسية الساقطة عليها وتصنع هذه الخلايا عادة من مواد شبه الموصلة وتعتمد في توصيلها الكهربائي على الضوء مثل كبريتيد الكادميوم ، والجرمانيوم والليكون ويستخدم النوع الاول في التطبيقات المطلوب عرض نتائجها على العين البشرية مثل الكاميرات وغيرها لأن استجابة هذا النوع من الخلايا قريب جداً من استجابة العين البشرية .


يتكون هذا النوع من الخلايا من قطعة خزفية يوضع عليها مادة التوصيل الضوئية وتغطي بلوح زجاجي لمنع الاتربة عنها يوضح الشكل (10.44) مقطعاً للخلية الضوئية .

يوضح الشكل (10.45) دائرة للسيطرة على جهاز معين يعتمد تشغيلها على تغيير المحياز الترانستوز من خلال تغيير المقاومة المربوطة في قاعدته اعتاداً على الضوء الساقط عليها . وينتج عنها تشغيل المرحلة التي توصل او تفصل دائرة القدرة الكهربائية .


يعتمد تشغيل الخلية على حساسيتها للضوء وعلى خواصها (الفولتية - والتيار) ويوضح الشكل (10.46) نموذجاً لهذه الخواص ويشير الخط الصلب الى علاقة التيار والفولتية بدون تسليط أية طاقة ضوئية ويزحف هذا المنحنى الى الاسفل عند تسليط الضوء على وصلة الـ PN .

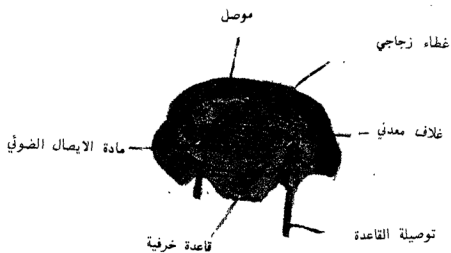

الشكل 10.44 مفتاح للخلية الضوئية .

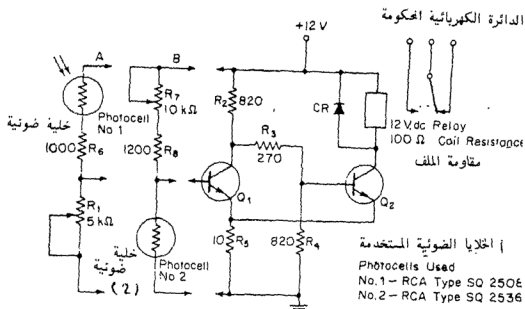

الشكل (10.45) دائرة سيطرة تستخدم الخلية الضوئية .

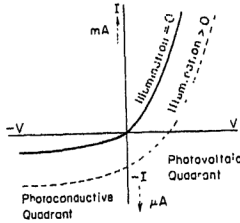

الشكل (10.46) نموذج لخواص الفولتية - التيار .

تكون الاستجابة الزمنية للخلية الضوئية عالية جداً مما يجعل استخدامها في تطبيقات الترددات العالية ممكناً حتى في المجال الترددي الاعلى من المجال المسموح .

### خلايا الفولتية الضوئية : -

يستخدم هذا النوع من الخلايا في عدد من التطبيقات وهي تعمل بفكرة تحويل الطاقة الضوئية للشمس مثلاً الى طاقة كهربائية ، وتتكون من طبقة من السيليكون البلوري نوع P وبساحة تصل الى 2 سم مربع . يوضع فوقها طبقة رقيقة (0.5 مايكرون) من مادة نوع N . وتعتمد كفاءة تحويل الطاقة على مكونات الاشعة الساقطة وشدها .


يمكن استخدام هذا النوع في الصناعة لقراءة الطاقات المثقبة مثلاً وذلك بالتحسس بالضوء المار خلال الثقوب ، فضلاً عن كونها مصدر للطاقة الكهربائية يمكن الاستفادة منه في بعض الاجهزة الاخرى .

## 10.16 مغيرات الإشارة المعتمدة على كهربائية الاجهاد : Piezoeletric

يعتمد هذا النوع من مغيرات الإشارة على خاصية الكهربائية الاجهادية لبعض المواد البلورية والخزف في توليد الاشارات الكهربائية .  
إذ يمكن الحصول على طاقة كهربائية بين طرفي البلورة عند تسليط اجهاد معين عليها والعكس صحيح كذلك .

اما كيفية تسليط القوة الميكانيكية وقيمتها فيعتمد على نوع البلورة والغرض من استخدامها ونترك تفصيل ذلك في مصادر الموضوع المذكور .

تكون مانعة الخرج للبلورات الاجهاد الكهربائي كافة عالية جداً ولذلك يجب ربط مغير الإشارة باجهزة اخرى ذات مانعة ادخال عالية مثل مضخات العمليات وغيرها . ومن مساوئ استخدامها ارتفاع ثمنها نسبياً . يوضح الشكل (10.47) الدائرة الكهربائية المكافئة لمغير الإشارة البلوري ويمكن الاستفادة من هذا المخطط لمعرفة تأثيره على دوائر الترددات العالية .

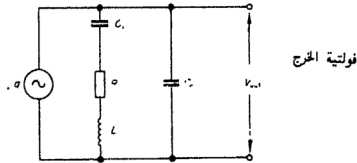

الشكل 10.47 الدائرة المكافئة لمغير الإشارة البلوري .

## 10.17 مغيرات الإشارة المعتمدة على العناصر الكهروحرارية :

 
لاحظ العالم (جون سيباك) John Seebask انحراف البوصلة المغناطيسية عند وضعها قرب دائرة مكونة من سلكين موصلين مختلفين المعدن . وينتج انحراف البوصلة الكهربائية عند تسليط حرارة على جزء من الدائرة أي تشير الى مرور تيار كهربائي .

كما لاحظ. العالم الفرنسي جارس بلنير وهو صانع ساعات أن مرور تيار في موصلين مختلفي المعدن يؤدي الى تغيير درجة حرارتهما . ولوحظ أن درجات الحرارة في اطراف الاسلاك مختلفة ايضاً . فالنقاط الواقعة على جهة الطرف السالب للمصدر تكون درجة حرارتها منخفضة مقارنة بالنقاط الواقعة على جهد الطرف الموجب .

### الاقتران الحراري /

تعتمد فكرة الاقتران الحراري على ظاهرة سيبيك اذ تكون هذه الطريقة اكثر الطرق شيوعاً في القياس الحراري .

يتكون هذا النوع من مغيرات الاشارة من زوج من الاسلاك أو القضبان مربوطان من نهايتيهما بصورة محكمة . تستخدم احدى النهايتين كنقطة حارة (تخمس) في حين تستخدم النهاية الاخرى كنقطة باردة . يوضح الشكل 10.48 مخططاً لهذا النوع من مغيرات الاشارة يمكن الحصول على نقطة باردة باذابة الثلج ولكن مثل هذه العملية ليست مناسبة دائماً فمثلاً اذا استخدمت طريقة الاقتران الحراري لقياس درجة 1000 كلفن فان التغير الذي يحصل في (5 درجات مئوية مثلاً) ليس ذا أهمية تذكر على دقة القياس . ولذلك يمكن استخدام درجة حرارة الغرفة الاعتيادية مرجعاً في اغلب التطبيقات .




الشكل 10.48 مغير اشارة نوع الاقتران الحراري .

### قياس طرفي سلكي الاقتران الحراري :

 
يستخدم الاقتران الحراري كمصدر للفولتية ويمكن قياس هذه الفولتية بواسطة مقياس فولتية ذات ممانعة ادخال عالية مثل مقياس الفولتية الرقمي

وتعتمد قيمة الفولتية (قراءة المقياس) على درجة الحرارة ومن جانب آخر يمكن استخدام مقياس تيار ذات مانعة ادخال واطئة لأكال دائرة التيار، كما هو موضح في الشكل 10.49 وتعتمد قيمة التيار المار في هذه الحالة على درجة الحرارة كذلك .



الشكل 10.49 قياس تيار عناصر الاقتران الحراري بواسطة مقياس تيار .

عند قياس درجات حرارة قريبة من درجة حرارة المحيط بواسطة الاقتران الحراري ، يجب ربط مقاومات تعويض **Compensating** للحصول على مرجع ثابت تقاري به القياسات يوضح الشكل 10.50 طريقة الحصول على مرجع ثابت في دائرة قنطرة حساسة يحوي على مقاومة الاقتران الحراري . اذ يتم التعويض عن تغيرات درجة حرارة المحيط بتغير المقاومة  $R_c$  ونقطة التحسس .

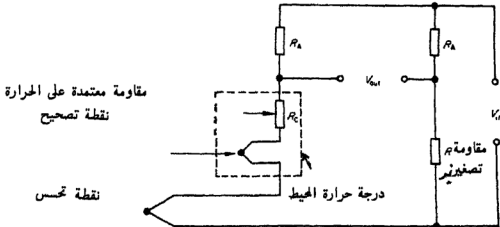

الشكل 10.50 الحصول على مرجع ثابت في دائرة المقترن الحراري .




## معادن الاقتران الحراري :

يستخدم عدد من المعادن في صناعة الاقتران الحراري واكثر هذه المعادن شيوعاً في التطبيقات العملية هي :

- ١ - النحاس 0 — 370 درجة مئوية
- ٢ - الحديد 0 — 760 درجة مئوية
- ٣ - نيكيل / المنيوم 0 — 1260 درجة مئوية
- ٤ - تنكستون الى 2760 درجة مئوية
- ٥ - سبيكة البلاتين / روديوم يمكن استخدامها الى 1750 درجة مئوية

يجب عزل سلكي الاقتران الحراري عن بعضها . كما يجب الحفاظ على صلابة وجودة العازل وخاصة في الدرجات الحرارية العالية . تتوفر انواع مختلفة من اسلاك الاقتران الحراري من ناحية الشكل والحجم (0.75 ملم الى 3.0 ملم) . يمكن ربط عدد من اسلاك الاقتران الحراري (و ذات نوع واحد) مع بعضها على التوالي إذ تكون النقاط الحارة بدرجة حرارة واحدة كما تكون درجة حرارة النقاط الباردة متساوية . اما فولتية الخرج فتساوي فولتية سلك اقتران حراري واحد مضروباً بعدد توصيلات الاقتران الحراري في المجموعة يوضح الشكل 10.51 طريقة ربط عدد من اسلاك الاقتران الحراري للتحسس بدرجة الحرارة من جميع الاتجاهات وإن فكرة الاقتران الحراري هي أساس التصوير بالاشعة تحت الحمراء .

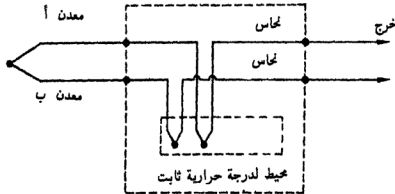

الشكل 10.51 طريقة ربط عدد من اسلاك الاقتران الحراري .

## الفصل العاشر

- 1 - ماهي المواصفات الرئيسة المطلوبة في عنصر مغير الإشارة .
- 2 - ارسم الدائرة الكهربائية المكافئة لجهاز قياس التمجيل الموضح في الشكل واكتب المعادلة التفاضلية الخاصة بها مع توضيح العلاقات الميكانيكية والكهربائية للمتغيرات .
- 3 - اذكر انواع مغير الإشارة الكهربائي لقياس الضغط موضحاً ذلك بتطبيق لكل منها .
- 4 - ماهو الفرق بين خلايا التوصيل الضوئية وخلايا الفولتية الضوئية ارسم دائرة كهربائية لتوضيح كيفية الاستفادة من كل منها .
- 5 - ربط مغير إشارة نوع مقاومة الاجهاد ذو عامل اجهاد 2.4 على قضيب حديدي ذي عامل مرونة  $2 \times 10^6 \text{ Kg / cm}^2$  . فإذا كانت مقاومة عنصر الاجهاد 120 أوم وتزداد الى 120.1 أوم عند تسليط شد على القضيب . احسب الشد عند النقطة المربوط بها عنصر الاجهاد .
- 6 - ماهو عنصر الاقتران الحراري ، وما هي المعادن المستخدمة فيه وكيف يتم الاستفادة منه في القياس الدقيق لدرجة الحرارة .
- 7 - اشرح اجزاء المتزامن موضحاً عمله بمخطط كيف يمكن الاستفادة منه في النواحي العملية .
- 8 - عرّف مغيرات الإشارة ذات المفاعلة المتغيرة والسعة المتغيرة و اشرح عملها وأنواعها وكيفية ربطها مع اجهزة القياس .
- 9 - ماهي الحولة التفاضلية وكيف تستخدم عنصراً في القياس .

## المصادر

- 1- Electrical Indicating Instruments, By G.F. TAGG.  
Butterworth Co (Publishers) Ltd 1974 first ed.
- 2- Electrical Measurement Analysis, By Ernest Frank  
McGraw-Hill Book Co. 1959. first ed.
- 3- Basic Electrical Measurements, By Melville B. Stout  
Prentice. Hall. Inc 1960 2nd ed. Englewood cliffs, N.J.
- 4- Electrical Transducers for Industrial Measurement,  
By P.H. Mansfield  
Butterworths tco. (Publishers) Ltd 1973. 2nd ed.
- 5- Electrical Measurements and Measuring Instruments,  
By E.W. Golding and F.C. Widds.  
The Pitman press. 1962 5th ed.
- 6- Electrical Measurements (including Measuring  
instruments.)  
By Umesh Sinha  
Tech. India Publications, 1978 1st ed
- 7- Basic Electricity and Electrical Measurements,  
By B.R. Sharma S.K. Girdher S.M. Dhir and G.C. Garg  
Tech, India Publications, 1978 1st ed.
- 8- Electronic Instrummentation and measurement Techniques,  
W.D. Cooper, A.D. Helflick. prentic-Hall-1985.
- 9- Electrical Instrumentation ,B.A. Gregory Macmillan-  
1973.
- 10- Basic Electronic instrument hand -book , clyde. F.  
Coombs, McGraw-Hill 1972.

- 1- A course in Electrical and Electronic Measurements and Instrumentation, by A.K. Sawhney-DHANPAT RAI of SONS-1988.
- 2- "Sensors and Transducers" M.J. Usher-Macmillan-1985.
- 3- Instrumentation , KIRK RIMBOI-American Technical society, chicago-1965.
- 4- Electrical Engineering Reference Book, Laughton & say 14th Edition, Butter worths-1985.



